

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
BMW i i3 / AUT.
VIN: WBY8P210307K32588

Ljubljana, 04.02.2026

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Nel Krafogel

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: BMW I i3 / / AUT. s številko šasije: WBY8P210307K32588 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Nel Krafogel dne 02.02.2026 v podjetju , Makše.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	BMW I
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	i3 / / AUT.
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	WBY8P210307K32588
PROSTORNINA MOTORJA	/
MOČ MOTORJA	/
VRSTA GORIVA	Ni goriva
DATUM PRVE REGISTRACIJE	22.06.2022
BARVA VOZILA	kovinski - CRNA - TEMNA
ŠTEVILO SEDEŽEV	4
MASA VOZILA	1345 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	1710 kg
OBLIKA KAROSERIJE	LIMUZINA

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	3 leta 7 mesecev
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	74167 km

Slika 1: prednja leva diagonalna vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonalna vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: WBY8P210307K32588



Slika 4: število kilometrov: 74167 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev. Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila. Opažene poškodbe:

Slika R01: Zavorni diski

Slika R02: Sprednja vrata desna

Slika R03: Prednje desno - al platišče

Slika R04: Prednje levo -al platišče

Slika R05: Sprednja vrata leva

Slika R06: Zadnja vrata leva

Slika R07: Stranica leva

Slika R08: Zadnji odbijač

Slika R09: Blatnik desni

Slika R10: Zavorni diski

Slika R01-1: Poškodba

Slika R02-1: Poškodba laka

Slika R03-1: Poškodba

Slika R04-1: Popraskano

Slika R05-1: Poškodba

Slika R06-1: Poškodba

Slika R07-1: Poškodba

Slika R08-1: Poškodba

Slika R09-1: Poškodba

Slika R10-1: Poškodba

Slika R01: Zavorni diski



Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Sprednja vrata desna



Slika R02-1: Poškodba laka



Slika R03: Prednje desno - al platišče



Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Prednje levo -al platišče



Slika R04-1: Popraskano



Slika R05: Sprednja vrata leva



Slika R05-1: Poškodba



Slika R06: Zadnja vrata leva



Slika R06-1: Poškodba



Slika R07: Stranica leva



Slika R07-1: Poškodba



Slika R08: Zadnji odbijač



Slika R08-1: Poškodba



Slika R09: Blatnik desni



Slika R09-1: Poškodba



Slika R10: Zavorni diski



Slika R10-1: Poškodba



Ostala stekla in stekla vzvratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	GOOD YEAR VECTOR	zimske	155/70/19	DOT 04/25	8
2. os	GOOD YEAR VECTOR	zimske	155/70/19	DOT 04/25	7

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Čiščenje notranjosti vozila - umazanija
- Isofix pokrovček - manjka

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo




Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Čiščenje notranjosti vozila

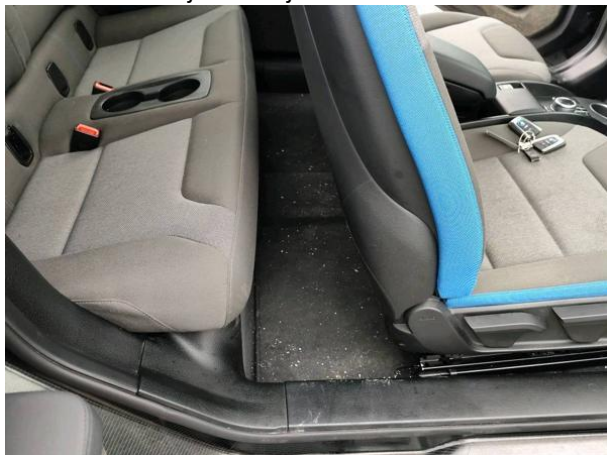


Slika N05-1: Umazanija



Slika N06: isofix pokrovček



Slika N06-1: Manjka

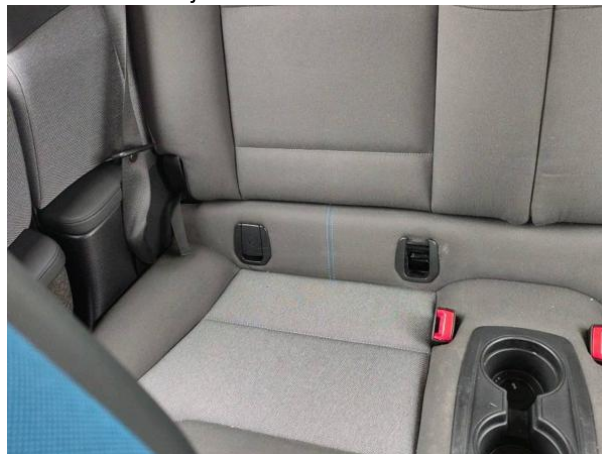

3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 09.01.2024 pri 51089 km, glede na servisni interval je potrebno opraviti servis.

Potreben servisni pregled in menjava zavorne tekočine.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M04: servisna knjižica



Slika M05:



Slika M06:



3.4. DOKUMENTACIJA


V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključ, rezervni ključ

Manjka:

- Navodila za uporabnika
- Homologacija

Slika D02: ključi

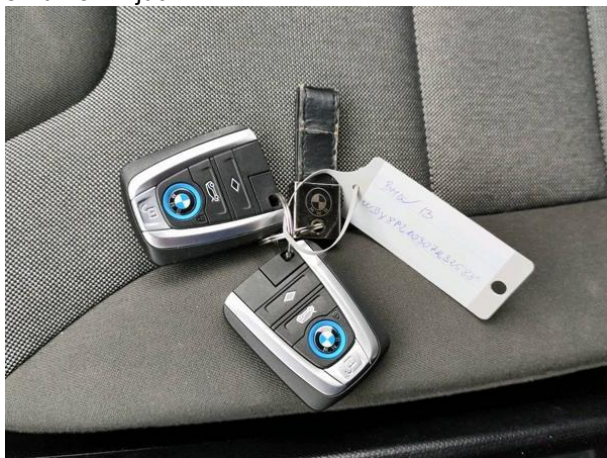

3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Set za popravilo pnevmatike
- Navigacija
- GSM inštalacija

Slika 004: kit za popravilo pnevmatike



Slika 007: navigacija



Slika 008:



Slika 009:



Slika 010:



Slika 011:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



Slika O16:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje. **Potreben servisni pregled.**

Klima: Ni bilo možno preveriti.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Potrebna menjava zavorne tekočine.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: Cenitve-AMZS

Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Slovenija

Zip Code: 1000

Telephone:

Email: cenitve@amzs.si

SN: 988150001890

Test Time: 2026-02-02 02:27:11

Technician Name:

Customer Name:

Vehicle Information

Year: 2021.11

Make: BMW

Model: i3 120

VIN: WBY8P210307K32588

Odometer: 74167 km

Vehicle Software Version: V51.55

Diagnostic Application Version: V1.01.003

Diagnostic path: Automatically Search

System fault code(Pre-Repair)

EDME (Electrical Digital Motor Electronics) 2 problems exist

1.21E96F	Driving Readiness Information: Cannot Be Established After Driver's Driving Readiness Request	Intermittent
----------	---	--------------

2.CD8C00	LIN Bus, Communications: Missing	Intermittent
----------	----------------------------------	--------------

LIM (Charging interface module) 2 problems exist

1.805519	AC Charging Or DC Charging: Communication Fault With The Charging Cable, Wallbox Or Charging Station	Permanent
----------	--	-----------

2.805532	High-Voltage Charging Socket: Charging Plug Lock, Status Implausible	Intermittent		
TCB (Telematic Communication Box) 1 problem exist				
1.031786	TCB: Functional Limitation Of Last State Call	Intermittent		
HU-B (HU-B) 2 problems exist				
1.E1C440	HU-B: Reset	Intermittent		
2.031782	HU-B: Functional Limitation Of Online	Intermittent		
IHKA (Integrated automatic heating / air conditioning system) 2 problems exist				
1.801127	Refrigerant Pressure Temperature Sensor 2: Implausible Temperature Value Detected	Intermittent		
2.80112E	Temperature Sensor Of Heat Pump Circuit 2: Unexpected Temperature Value Detected	Intermittent		
The following systems are OK:				
1.ACSM (Crash safety module)				
2.SME (Accumulator-management electronics)				
3.ZGM (Central Gateway Module)				
4.KLE (Convenience charging electronics)				
5.EME (Electrical-machine electronics)				
6.DSC (Dynamic stability control)				
7.PMA (parking assistant)	ⓘ ADAS			
8.VSG (Vehicle Sound Generator)				
9.EPS (Electromechanical power steering)				
10.BDC (Body Domain Controller)				
11.FLEL (Frontal Light Electronics Left)	ⓘ ADAS			
12.FLER (Frontal Light Electronics Right)				
13.GWS (Gear selector switch)				
14.KOMBI (Instrument panel)				
15.CON (Controller)				