

AMZS	Poročilo o pregledu vozila (pred prodajo ali nakupom)	Šifra dokumenta: AMZS-OBR-121
-------------	--	---

Številka zadeve: DN00623-000122	Datum: 31.01.2023
---------------------------------	-------------------

Ime in priimek stranke:	AMZS D.D.
----------------------------	-----------

Naslov:	DUNAJSKA CESTA 128/A, 1000 LJUBLJANA

Telefon stranke:	
------------------	--

Znamka vozila: RENAULT	Tip vozila: R4 GTLJ
Registracijska številka: GOF1763	VIN: VF111280006229174
Koda motorja: 688D712	Barva: S7M

Pričetek pregleda: 09.00	Zaključek pregleda: 11.30
--------------------------	---------------------------

Število prevoženih km	94984
--------------------------	-------

Odgovorna oseba: JANEZ KAJZAR	Žig:
Podpis:	
Telefonska številka: 05/7211050	

Poročilo

1. Datum prve reg. v RS : **20.09.1991**
2. Številka prometnega dovoljenja : **B8722381**
3. Potrdilo o skladnosti :
4. Pregled vozila v delavnici (z vsemi aparati)
5. Test zavor na testni stezi
6. Test izpušnih plinov
7. Test optike

	Poročilo o pregledu vozila (pred prodajo ali nakupom)	Šifra dokumenta: AMZS-OBR-121
--	--	---

--

Karoserija, podvozje, notranjost

Pregled se vrši kot primerjava stanja vozila glede starost in prevoženo število kilometrov.

Levo (L) in desno (D) sta v pogledu iz vozniškega sedeža.

Vsebina pregleda:

Vidne zunanje površine karoserije vozila, barva, podvozje, izpušni sistem, stekla. Iščejo se poškodbe, sledi slabega vzdrževanja, korozija, funkcijska sposobnost, prilagodljivost. Vse pomanjkljivosti so označene na shematskem diagramu spodaj, ali zabeležene po opombah.

Pomemben zapis:
Priporočljiv zapis:
VSE DELUJE V MEJAH NORMALE, GLEDE NA UPORABLJENOST MATERJALOV, SKLADNO Z LETI IN KILOMETRI UPORABE. PRI PREGLEDU DEBELINE NANOSA BARVE VOZILA SMO UGOTOVILI POSEBNOSTI.

Pregleduje se stanje in funkcijska sposobnost oken, vrat, sončnih streh, ključavnic. Elementi so v dobrem stanju, razen če ni podano poročilo.

Notranjost vozila, vključno s sedeži, priklopom sedežev, mehanizmi, varnostni pasovi, ključavnice, funkcijska sposobnost retrovizorja, armatura, grelni sistem v kabini, so bili pregledani v smislu poškodb in statične funkcijske sposobnosti glede na starost vozila in prevožene kilometre.

Pripombe:

P.L. BLATNIK,P.L., Z.L. VRATA, Z.L. BLATNIK (UDRTINE,ODRGNINE),ZAD.VRATA, STREHA, POK. MOTORJA (UDRTINE), ZAD. ODBIJAC - UDRTINE,ODRGNINE, POŠKODBA VETR. STEKLA (KAMENJE), MANJKA VAROVALNA ŽICA POK. MOTORJA.


VOZNIKOV VARNOSTNI PAS NE DELUJE SKLADNO Z VARNOSTNIMI PREDPISI. ŠTEVEC HITROSTI VOZILA NE KAŽE PRAVILNO.

Legenda oznak:


Korozija – zaokroženo področje

Poškodbe – senčeno področje


Manjše pomanjkljivosti, kot posledica normalne uporabe vozila glede na leto proizvodnje in prevoženo število kilometrov niso upoštevane.

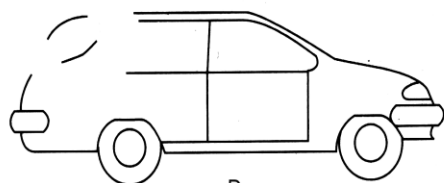


Desno

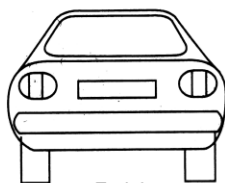


Zadaj

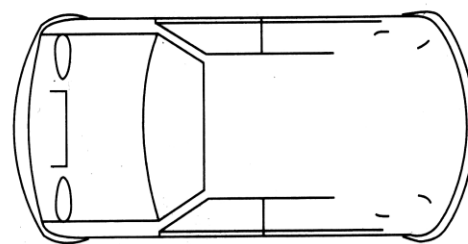


Zgoraj

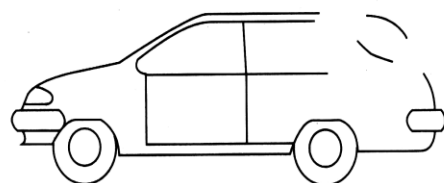

Levo

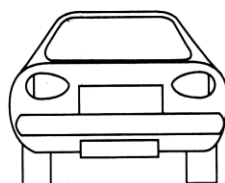

Spredaj

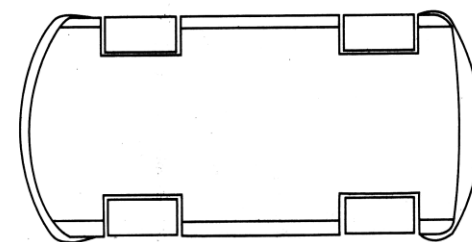

Spodaj

Hladilni sistem

Vsebina pregleda:

Pregledano je bilo področje hladilnega sistema vozila, ki je dosegljiv pregledniku, pri normalnih pogojih obratovanja.

Ventili, tesnila, cevi, radiator, ekspanzijska posoda, varnostni ventil, tesnjenje, kvaliteta in stanje hladilne tekočine, so v dobrem stanju, v kolikor niso zabeležene pripombe.

Pregledan je bil termostat, termostatsko krmiljen ventilator ali delovanje sklopke ter morebitni nenormalni zvok delovanja črpalke in ventilatorja.

Pregledan je bil morebitni jermen in njegova priključitev.

Kvaliteta hladilne tekočine:

-35

°C

Priporočljiv zapis

Pripombe:

NIVO HLADILNE TEKOCINE JE V MEJAH NORMALE, TRENUTNO NI SLEDI PUŠČANJA HLADILNEGA SISTEMA.

Sistem goriva

Vsebina pregleda:

Pregledan je bil celoten sistem napajanja motorja z gorivom, morebitne poškodbe, puščanje, varnostni pogoji cevi, fleksibilne cevi, priključkov, rezervoarja, pokrov goriva, črpalka za gorivo. Sistem je v dobrem stanju, v kolikor niso podane pripombe.

Pomemben zapis:

Priporočljiv zapis:

Pripombe:

NA SISTEMU GORIVA NI BILO ZAZNATI POSEBNOSTI

Motor

Emisija	CO	HC	O ₂	NO _x
---------	----	----	----------------	-----------------

Vsebina pregleda

Vizualno so bili pregledani zunanji deli motorja, v smislu obrabe in poškodb, nosilci motorja, morebitne razpoke in puščanje hladilne tekočine ali olja, Pregledano je bilo delovanje opozorilne lučke za olje.

S pomočjo elektronskega testiranja izpušnih plinov je bila opravljena meritev osnovnih karakteristik delovanja motorja in analiza izpušnih plinov.

Preverjena je bila količina olja v motorju in sledi morebitne vizualne kontaminacije.

Sistem je v dobrem stanju, v kolikor niso podane pripombe.

Pomemben zapis : IZMERJENE EMISIJE IZPUŠNIH PLINOV USTREZAJO EKOLOŠKIM NORMATIVOM

Priporočljiv zapis :

Prosti tek :800

Povišana vrtilna hit. motorja :1100

Lamda :

Pripombe:

MOTOR DELUJE V MEJAH NORMALE. GLEDE NA PRILOŽENO DOKUMENTACIJO JE BILO SERVISIRANJE VOZILA OPRAVLJENO. NEKOLIKO PUŠČANJA OLJA JE OPAZITI V SPODNJEM DELU MENJALNIKA IN MOTORJA.

AMZS	Poročilo o hitrem pregledu vozila (pred prodajo ali nakupom)	Šifra dokumenta: AMZS-OBR-121
-------------	---	---

--

Električni sistem

Električna napetost akumulatorja:

Nominalna: 12,32V	Pri zagonu: 11,36V	Pri polnjenju: 12,36V
-------------------	--------------------	-----------------------

Ustrezna nastavitev prednjih žarometov, merjeno z regloskopom

Da

Ne

Vsebina pregleda:

Električni sistem je bil pregledan pod normalnimi pogoji delovanja. Pregledan je bil akumulator, njegova električna napetost, stanje in nivo elektrolita, sposobnost zagona motorja, sistem polnjenja, grelni in klima sistem, brisalci in čistilci stekel, vključno z metlicami.

Vse luči so bile pregledane v smislu delovanja in stanja pri normalni uporabi, ob vžigu in ugasnitvi.

Stanje električnega sistema je dobro v kolikor ni zaznamkov v opombah.

Pomemben zapis:

Priporočljiv zapis:

BREZ POSEBNOSTI NA SISTEMU, POLNJENJE AKUMULATORJA NEKOLIKO NIZKO.

Pripombe:

PRIPOROČAMO POLNJENJE BATERIJE.

Krmiljenje in vzmetenjePotrebno je opraviti nastavitve
podvozja**Da****Ne****Vsebina pregleda**

Vizualno je bilo pregledano:
operativna sposobnost
delovanja, varnost,
poškodbe, obrabe in
puščanje, priključki, vzmeti,
tesnila, blažilci, roke.
Preglednik je pregledal
delovanje servo naprave
krmila, v smislu puščanja
olja, možnosti gibanja in
zvoka.
Sistem je v dobrem stanju v
kolikor niso podane
pripombe.

Pomemben zapis:**BLAŽILNIKI NE DELUJEJO ENAKOMERNO, SO ODSTOPANJA OD
TOVARNIŠKIH TOLERANC****Priporočljiv zapis:****Pripombe:****PRIPOROČAMO ZAMENJAVO BLAŽILNIKOV****Prenos moči****Vsebina pregleda:**

Pregledani so bili
priključki menjalnika in
diferenciala, pol osi in
kardanske osi, priključki,
prirobnice, manšete,
poškodbe, puščanjeolja.
Pri avtomatskih
menjalnikih je bil
ugotovljen nivo olja in
morebitni znaki
kontaminiranosti.
Sistem je v dobrem stanju
v kolikor niso podane
pripombe.

Pomemben zapis:**MENJALNIK IN POGONSKI SKLOP JE BREZ POSEBNOSTI****Priporočljiv zapis:****Pripombe:**

AMZS	Poročilo o hitrem pregledu vozila (pred prodajo ali nakupom)	Šifra dokumenta: AMZS-OBR-121
-------------	---	---

TESTNA VOŽNJA JE BILA OPRAVLJENA, VOZIŠČE SUHO, VREME JASNO. TESTNA VOŽNJA JE POTEKALA BREZ POSEBNOSTI. VOZILU DELUJE SKLADNO Z LETI IN KILOMETRI UPORABE.

Zavorni sistem

Nožna spredaj	Levo 1,65 kN	Desno 1,69 kN
Nožna zadaj	Levo 0,91 kN	Desno 0,93 kN
Ročna	Levo 0,95 kN	Desno 1,14 kN

Temperatura uparišča zavorne tekočine:

130°C

Pomemben zapis
Razlika I. os

Razlika II. os

Razlika pomožna

Pomemben zapis:

Učinek delavne zavore _____ % ;

ZAVORNO TEKOČINO JE POTREBNO ZAMENJATI

Vsebina pregleda:

Pregledan je bil nivo olja v glavnem cilindru. Operacijska sposobnost nožne in ročne zavore. Delovanje servo sistema in sistema proti blokiranju koles. Hidravlične cevi, ventili in puščanje olja. Pregledana je bila kvaliteta zavornega olja ter stanje zavornih ploščic, oblog, diskov in kolotov. Izmerjene so bile zavorne sile posameznih koles.

Priporočljiv zapis:

Pripombe:

ZAVORE DELUJEJO BREZ POSEBNOSTI, PUŠČANJA NA ZAVORNEM SISTEMU NI BILO ZAZNATI

	Poročilo o hitrem pregledu vozila (pred prodajo ali nakupom)	Šifra dokumenta: AMZS-OBR-121
--	---	---

--

Kolesa in pnevmatike

Vsebina pregleda:

Vizualno so bila pregledana kolesa in pnevmatike.

Pregled je obsegal primernost pnevmatik, obrabo in zunanje poškodbe.

Pnevmatike niso bile demontirane, torej niso bile ugotovljene morebitne poškodbe v notranjosti oziroma, da je vstavljena notranja zračnica v »tubeless« pnevmatiko.

Pripombe:

NA VOZILU SO NAMEŠČENE PNEVMATIKE HANKOOK Icept RS Z ZIMSKIM PROFILOM.

135/80/13 70T DOT3212 6MM

PRIPOROČAMO ZAMENJAVO PNEVMATIK.