

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
KIA XCEED / 1.5 / T
VIN: U5YH5F15AML067690

Ljubljana, 16.02.2026

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Blaž Boštjančič

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: KIA XCEED / 1.5 / T s številko šasije: U5YH5F15AML067690 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Blaž Boštjančič dne 09.02.2026 v podjetju , MAKŠE.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	KIA
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	XCEED / 1.5 / T
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	U5YH5F15AML067690
PROSTORNINA MOTORJA	1482 ccm
MOČ MOTORJA	117 kW
VRSTA GORIVA	Bencin
DATUM PRVE REGISTRACIJE	30.03.2021
BARVA VOZILA	kovinski - BELA - SVETLA
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1370 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	1840 kg
OBLIKA KAROSERIJE	VOZILO Z DVIŽNIMI VRATI ZADAJ

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	4 leta in 10 mesecev
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	135635 km


Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: U5YH5F15AML067690

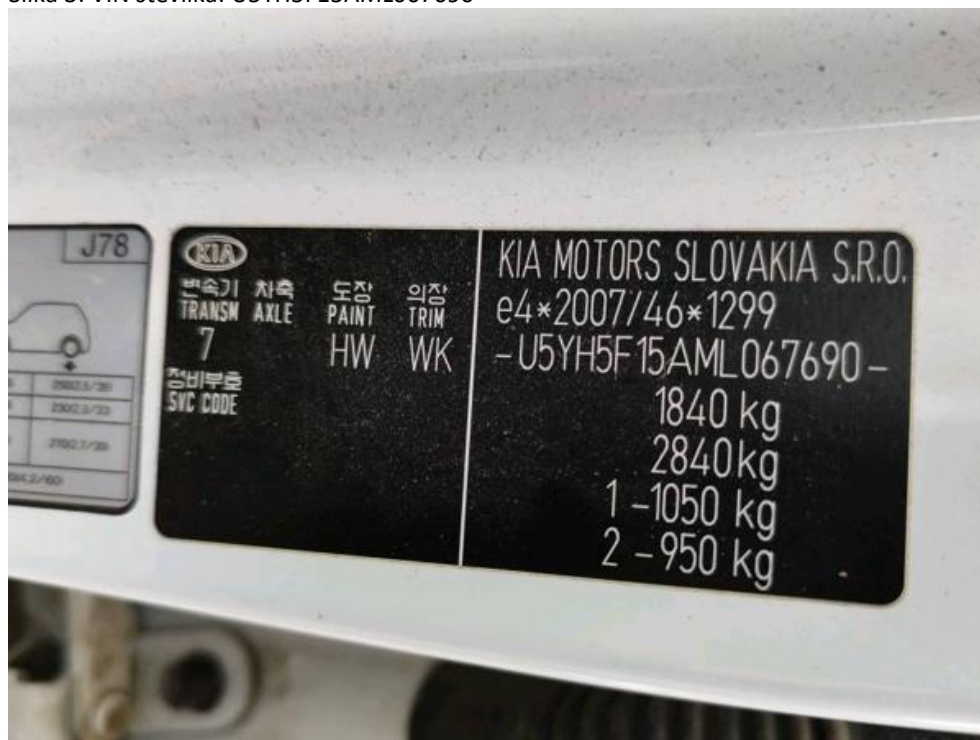

Slika 4: število kilometrov: 135635 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.

Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.

Opažene poškodbe:

Slika R01: Notranji okvir vrat

Slika R02: Zavore spredaj

Slika R03: Zavore zadaj

Slika R04: Pokrov motorja

Slika R05: Sprednji odbijač - spodnji del

Slika R06: Al platišče

Slika R07: Sprednja vrata leva

Slika R08: Zadnji odbijač - spodnji del

Slika R09: Zadnji odbijač

Slika R10: Stranica desna

Slika R11: Al platišče

Slika R12: Al platišče

Slika R13: Vzratno ogledalo desno

Slika R14: Al platišče

Slika R15: Rob strehe

Slika R16: Streha

Slika R17: Rob strehe

Slika R18: Sprednji odbijač

Slika R01-1: Poškodba

Slika R02-1: Poškodba

Slika R03-1: Poškodba

Slika R04-1: Vdolbina

Slika R05-1: Popraskano

Slika R06-1: Popraskano

Slika R07-1: Poškodba

Slika R08-1: Poškodba laka

Slika R09-1: Poškodba laka

Slika R10-1: Poškodba

Slika R11-1: Popraskano

Slika R12-1: Popraskano

Slika R13-1: Poškodba

Slika R14-1: Popraskano

Slika R15-1: Vdolbina

Slika R16-1: Vdolbine

Slika R17-1: Vdolbina

Slika R18-1: Počeno

Slika R01: Notranji okvir vrat



Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Zavore spredaj




Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Zavore zadaj



Slika R03-1: Poškodba

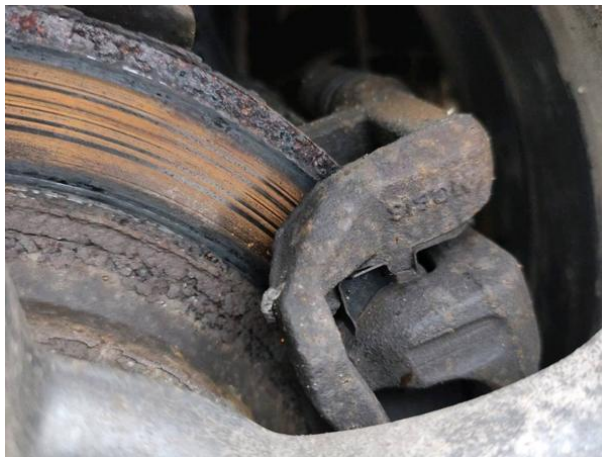

Slika R04: Pokrov motorja



Slika R04-1: Vdolbina



Slika R05: Sprednji odbijač - spodnji del



Slika R05-1: Popraskano



Slika R06: Al platišče



Slika R06-1: Popraskano



Slika R07: Sprednja vrata leva



Slika R07-1: Poškodba



Slika R08: Zadnji odbijač - spodnji del



Slika R08-1: Poškodba laka



Slika R09: Zadnji odbijač



Slika R09-1: Poškodba laka



Slika R10: Stranica desna



Slika R10-1: Poškodba



Slika R11: Al platišče



Slika R11-1: Popraskano



Slika R12: Al platišče



Slika R12-1: Popraskano



Slika R13: Vzratno ogledalo desno



Slika R13-1: Poškodba



Slika R14: Al platišče



Slika R14-1: Popraskano



Slika R15: Rob strehe




Slika R15-1: Vdolbina



Slika R16: Streha



Slika R16-1: Vdolbine

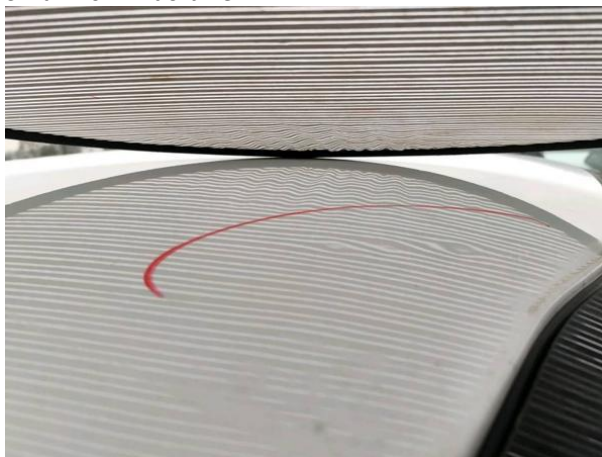

Slika R17: Rob strehe



Slika R17-1: Vdolbina



Slika R18: Sprednji odbijač



Slika R18-1: Počeno



Ostala stekla in stekla vzratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	KUMHO WINTERCRAFT	zimske	235/45/18	DOT 19/25	6
2. os	KUMHO WINTERCRAFT	zimske	235/45/18	DOT 14/24	6

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v slabem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Dno zadnje - umazanija
- Obloga notranja stranice – prtljažnik - poškodba
- Obloga notranja stranice – prtljažnik - poškodba
- Notranja obloga vrat - umazanija
- Prestavna ročica - ožgano
- Talna obloga - ožgano

- Volan - poškodba
- Notranja obloga vrat - poškodba
- Talna obloga - umazanija
- Zadnji desni sedež - umazanija
- Notranja obloga vrat - poškodba
- Obloga notranja - poškodba
- Sprednji desni sedež - umazanija
- Notranja obloga vrat - poškodba

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Dno zadnje



Slika N05-1: Umazanija



Slika N06: Obloga notranja stranice – prtljažnik



Slika N06-1: Poškodba



Slika N07: Obloga notranja stranice – prtljažnik



Slika N07-1: Poškodba



Slika N08: Notranja obloga vrat



Slika N08-1: Umazanija



Slika N09: Prestavna ročica



Slika N09-1: Ožgano



Slika N10: Talna obloga



Slika N10-1: Ožgano



Slika N11: Volan



Slika N11-1: Poškodba



Slika N12: Notranja obloga vrat



Slika N12-1: Poškodba



Slika N13: Talna obloga



Slika N13-1: Umazanija



Slika N14: Zadnji desni sedež



Slika N14-1: Umazanija



Slika N15: Notranja obloga vrat



Slika N15-1: Poškodba



Slika N16: Obloga notranja



Slika N16-1: Poškodba



Slika N17: Sprednji desni sedež



Slika N17-1: Umazanija



Slika N18: Notranja obloga vrat



Slika N18-1: Poškodba



3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 06.10.2025 pri 128748 km, glede na servisni interval ni potrebno opraviti servisa.

Ob priklopu na diagnostično orodje niso bile ugotovljene napake.


Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M03: servisni listek

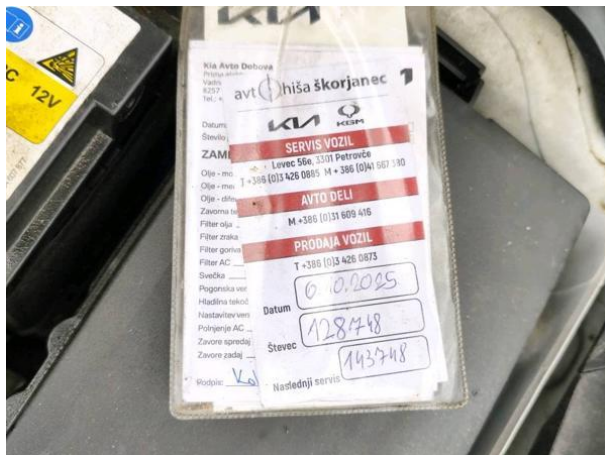

Slika M05:



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključi, rezervni ključi
- Navodila za uporabnika

Manjka:

- Homologacija (pri lastniku)

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Rezervna pnevmatika
- Dvigalka in orodje
- Navigacija
- GSM inštalacija
- Vlečna kljuka

Slika O01: obvezna oprema



Slika O02: rezervna pnevmatika



Slika 003: set za premontažo pnevmatike



Slika 006: vlečna kljuka



Slika 007: navigacija



Slika 008:



Slika 009:



Slika 010:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Ni bilo možno preveriti. Gretje sedežev deluje.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Opravljena - ni zaznanih napak. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Vozilo poškodovano od toče.

V vozilu se je kadilo.

Priporočamo menjavo sprednjih in zadnjih zavor.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: AMZS Cenitve
Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Ljubljana
Zip Code: 1000
Telephone:
Email: cenitve@amzs.si
SN: 988150001858
Test Time: 2026-02-09 03:42:52
Technician Name:
Customer Name:



Vehicle Information

Year: 2021
Make: Kia
Model: XCeed(CD CUV)
VIN: U5YH5F15AML067690
Engine Size: G 1.5 T-GDI KAPPA PE
Odometer: 135635 km
Vehicle Software Version: V46.40
Diagnostic Application Version: V1.01.011
Diagnostic path: Automatically Search > General Area > XCeed(CD CUV) > 2021 > G 1.5 T-GDI KAPPA PE

System fault code(Pre-Repair)

The following systems are OK:

- 1.ECM (Engine Control Module)
- 2.ABS/ESC
- 3.Front Radar
- 4.Airbag(Event #1)



5.Airbag(Event #2)	
6.AC (Air Conditioning)	
7.IC(Cluster Module)(12.3inch)	
8.IC(Cluster Module)(3.5/4.2inch)	
9.Integrated Body Control Unit-BCM	
10.Integrated Body Control Unit-SMK	
11.Integrated Body Control Unit-TPMS	
12.TPMS (Tire Pressure Monitoring System)	
13.MDPS (Motor Driven Power Steering)	
14.BCW (Blind-Spot Collision Warning)	⦿ ADAS
15.MFC (Multi Function Camera)	
16.RVM (Rear View Monitorr)	
17.AVN (Audio Video Navigation)	
18.Amplifier	
19.PTG (Power Tail Gate)	
20.ICCU (Integrated Central Control Unit)	
21.Parking Assist	⦿ ADAS
22.CODE (Transmitter Code Saving)	