

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

AVTO UMAMO D.O.O. (486422/25)

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
MERCEDES BENZ B / 180 d / AUT.
VIN: W1K2470101J347277

Ljubljana, 24.03.2026

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Blaž Boštjančič

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: MERCEDES BENZ B / 180 d / AUT. s številko šasijske: W1K2470101J347277 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Blaž Boštjančič dne 19.03.2026 v podjetju , MAKŠE TRANSPORTI.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	MERCEDES BENZ
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	B / 180 d / AUT.
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	W1K2470101J347277
PROSTORNINA MOTORJA	1950 ccm
MOČ MOTORJA	85 kW
VRSTA GORIVA	dizel
DATUM PRVE REGISTRACIJE	25.11.2021
BARVA VOZILA	S0M (navaden - BELA - SREDNJA)
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1505 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	2045 kg
OBLIKA KAROSERIJE	AC KARAVAN

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	4 leta in 4 mesece
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	165879 km


Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: W1K2470101J347277

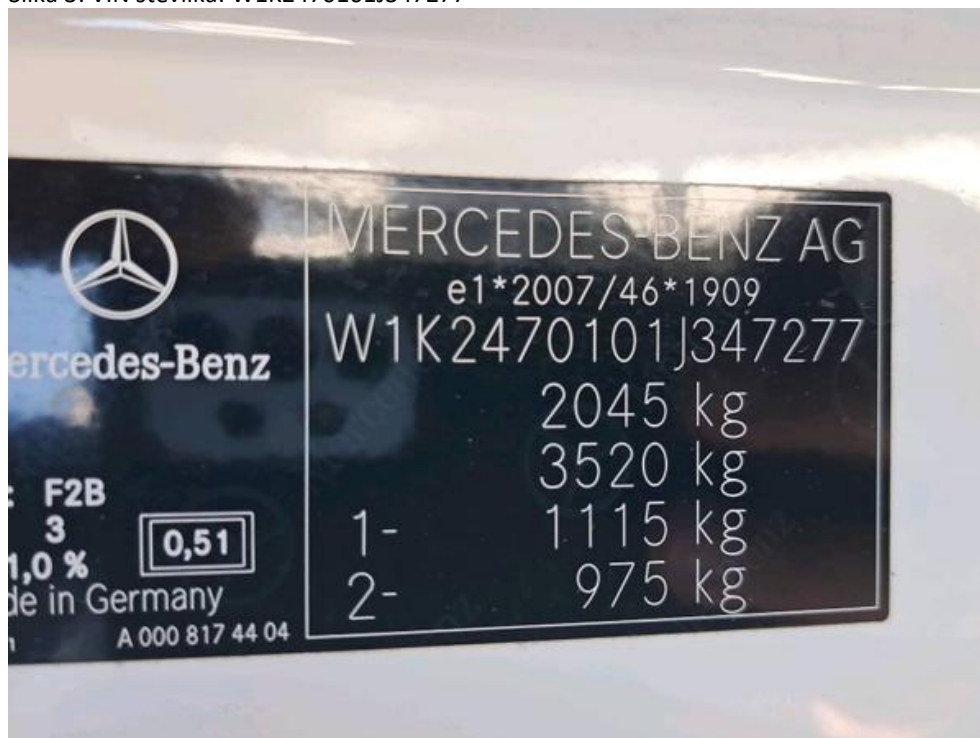

Slika 4: število kilometrov: 165879 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev. Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila. Opažene poškodbe:

Slika R01: Vetrobransko steklo

Slika R02: Letev

Slika R03: Sprednji odbijač

Slika R04: Pokrov prtljažnika

Slika R01-1: Poškodba

Slika R02-1: Poškodba

Slika R03-1: Poškodba

Slika R04-1: Poškodba

Slika R01: Vetrobransko steklo



Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Letev




Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Sprednji odbijač



Slika R03-1: Poškodba

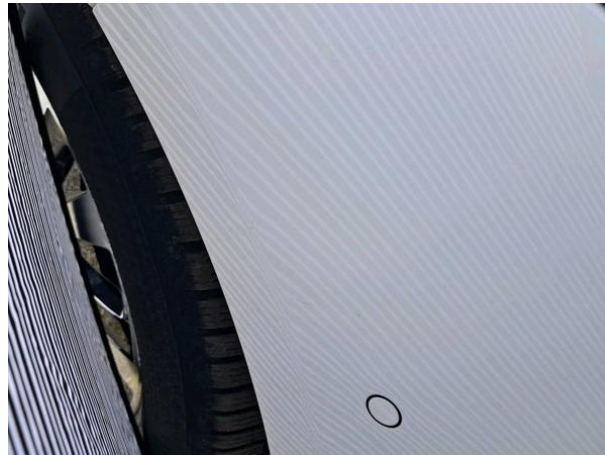

Slika R04: Pokrov prtljažnika



Slika R04-1: Poškodba



Ostala stekla in stekla vzratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	CONTINENTAL WINTERCONTAC T	zimske	205/60/16	DOT 21/22	7
2. os	CONTINENTAL WINTERCONTAC T	zimske	205/60/16	DOT 21/22	7

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Notranje tesnilo - poškodba
- 4x isofix pokrovček - manjka
- Konzola sredinska - poškodba
- Obroč volana - poškodba
- Plošča armaturna spodnji del - poškodba

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik




Slika N05: Notranje tesnilo




Slika N05-1: Poškodba



Slika N06: 4x isofix pokrovček

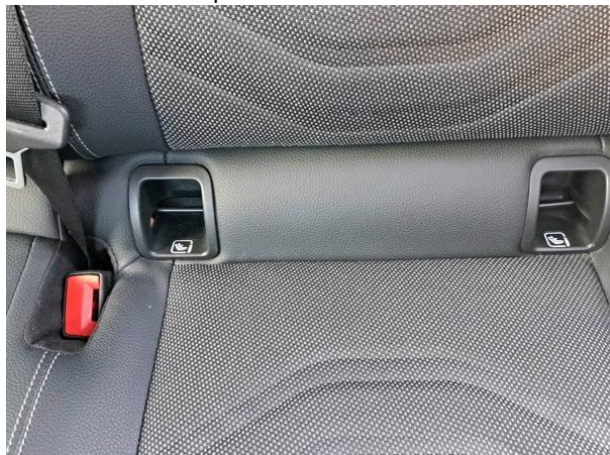

Slika N06-1: Manjka

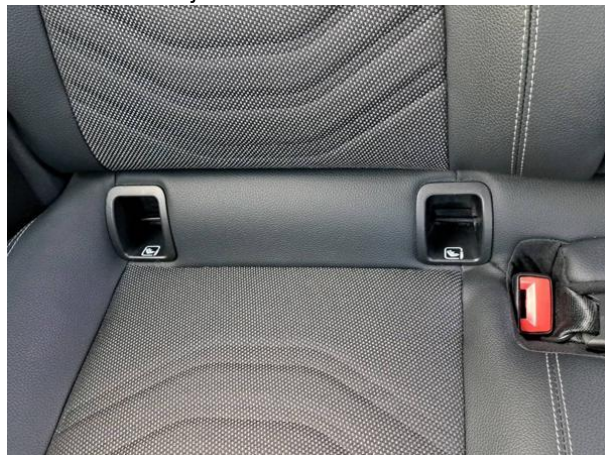

Slika N07: Konzola sredinska



Slika N07-1: Poškodba



Slika N08: Obroč volana



Slika N08-1: Poškodba



Slika N09: Plošča armaturna spodnji del



Slika N09-1: Poškodba




3.3. MOTORNI PROSTOR


Zadnji servis opravljen 06.09.2024 pri 157792 km, glede na servisni interval je potrebno opraviti servis.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor

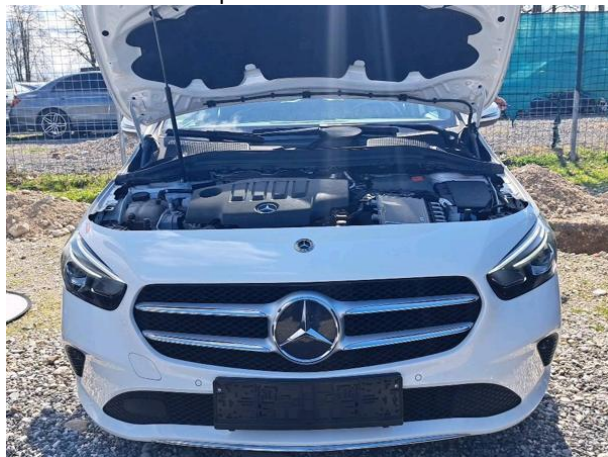

Slika M02: motor

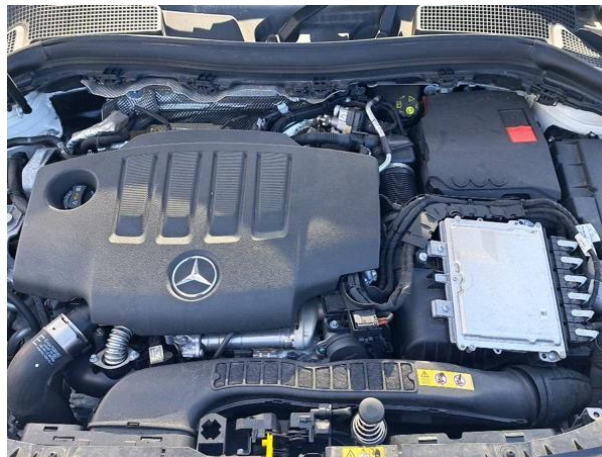

Slika M03: servisni listek



Slika M04: servisna knjižica



Slika M05:




3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Ključ, rezervni ključ
- Navodila za uporabnika
- Prometno dovoljenje
- Homologacija

Slika D01: navodila za uporabo

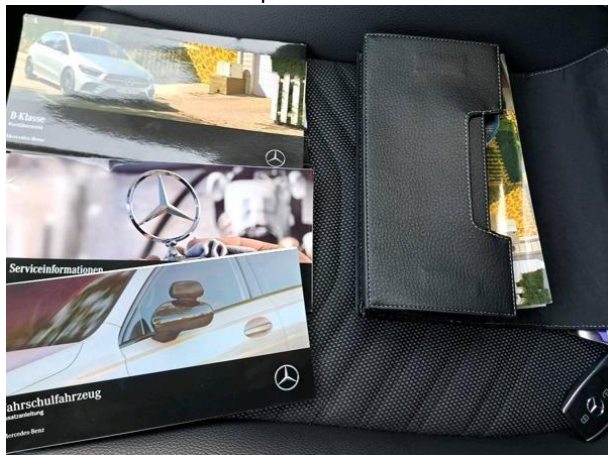

Slika D02: ključ



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Navigacija
- GSM inštalacija

Manjka:

- Obvezna oprema

Slika O03: set za premontažo pnevmatike



Slika O07: navigacija



Slika O08:



Slika O09:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



Slika O16:



Slika O17:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Deluje.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnosticna: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Opozorilo za tlak v pnevmatikah.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: AMZS Cenitve
Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Ljubljana
Zip Code: 1000
Telephone:
Email: cenitve@amzs.si
SN: 988150001858
Test Time: 2026-03-19 04:56:15
Technician Name:
Customer Name:



Vehicle Information

Make: Mercedes-Benz
Model: 247.010 - B 180 d
VIN: W1K2470101J347277
Odometer: 165880 km
Vehicle Software Version: V50.48
Diagnostic Application Version: V1.01.011
Diagnostic path: Automatically Search

System fault code(Pre-Repair)

ECM - Engine Control Module(CDI) 2 problems exist

1.P008A09	The Pressure In The Fuel Low Pressure Circuit Is Too Low.There Is A Component Fault.	STORED
2.P26359A	The Fuel Flow Rate Of Fuel Pump " A" Is Too Low.The Operating Conditions For The Component Or The System Are Not Satisfied.	STORED

SCR - Selective Catalytic Reduction 2 problems exist

1.U041686	Implausible Data Were Received From Control Unit " Traction System".There Is An Incorrect Signal.	STORED
-----------	---	--------

2.U041608	Implausible Data Were Received From Control Unit "Traction System".There Is A Signal Fault Or The Message Is Faulty.	STORED
EPS - Electronic Power Steering 1 problem exist		
1.U041600	Implausible Data Were Received From Control Unit "Traction System"._	STORED
MFK - Multifunction Camera 3 problems exist		⦿ ADAS
1.B1EB064	Lane Keeping Assist Has A Malfunction.There Is An Implausible Signal.	STORED
2.B229B97	The Multifunction Camera Has A Malfunction.The System Function Is Restricted.	STORED
3.U041629	Implausible Data Were Received From Control Unit "Traction System".There Is An Invalid Signal.	STORED
SG-AWF - COLLISION PREVENTION ASSIST 5 problems exist		⦿ ADAS
1.B229B97	The Multifunction Camera Has A Malfunction.The System Function Is Restricted.	STORED
2.U0416FB	Implausible Data Were Received From Control Unit "Traction System"._	STORED
3.U0416FD	Implausible Data Were Received From Control Unit "Traction System"._	STORED
4.U0416FE	Implausible Data Were Received From Control Unit "Traction System"._	STORED
5.U144329	Implausible Data Were Received From Sensor "Yaw Rate, Lateral And Longitudinal Acceleration".There Is An Invalid Signal.	STORED
EZS - Electronic Ignition Lock 1 problem exist		
1.U103E00	Communication With The Suspension FlexRay Has A Malfunction._	STORED
SG-SW-L - Left Headlamp 2 problems exist		
1.B178771	The Actuator Motor For The Headlamp Range Adjustment Has A Malfunction.The Actuator Is Blocked.	STORED
2.U012100	Communication With ESP Has A Malfunction._	STORED
SG-SW-R - Right Headlamp 2 problems exist		
1.B178711	The Actuator Motor For The Headlamp Range Adjustment Has A Malfunction.There Is A Short Circuit To Ground.	STORED
2.B178771	The Actuator Motor For The Headlamp Range Adjustment Has A Malfunction.The Actuator Is Blocked.	STORED
Driver-side SAM - Front Signal Acquisition And Actuation Module 1 problem exist		
1.B23267B	Fill Level Sensor "Washer Fluid Level" Has A Malfunction.The Fluid Level Is Too Low.	STORED
SRS - Supplemental Inflatable Restraint System 1 problem exist		

1.U012229	Communication With Control Unit " Traction System" Has A Malfunction.There Is An Invalid Signal.	STORED
Audio - Audio Or COMAND 1 problem exist		
1.B169197	Confirmation Of The Digital Copy Protection Is Not Possible.The System Function Is Restricted.	CURRENT And STORED
IC - Instrument Cluster 1 problem exist		
1.P1C5C00	Battery Discharge Protection Is Activated._	STORED
The following systems are OK:		
1.PTCU - Drivetrain		
2.FSCU - Fuel Pump		
3.ESP - Electronic Stability Program		
4.PTS - PARKTRONIC	Ⓢ ADAS	
5.TPMS - Tire Pressure Monitoring System		
6.LRE - Steering Wheel Electronics		
7.SCM - Steering Column Module		
8.Trailer Recognition Module - Trailer Recognition		
9.Control Unit For Telematics Services		
10.ZAN - Audio/COMAND Display		
11.TPAD - Touchpad		
12.DCU-LF - Left Front Door		
13.DCU-RF - Right Front Door		
14.AC - Air Conditioning		
15.LIN: N70 - Overhead Control panel(OCP)		
16.LIN: M6/1 - Windshield wiper(FSW)		
17.LIN: B95 - Battery sensor(BSN)		
18.LIN: B38/2 - Rain/Light sensor(RGLS)		
19.LIN: N25/17 - Front Seat Heater/Seat Ventilation (SIH/SIB-VL)		
20.LIN: N110 - Weight Sensing System (WSS)		
21.LIN: N69/3 - Left Rear door(DCU-LR)		
22.LIN: N69/4 - Right Rear door(DCU-RR)		