

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
BMW X2 / xDrive 20 / d AUT.
VIN: WBAYL110305N39193

Ljubljana, 10.11.2025

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Blaž Boštjančič

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: BMW X2 / xDrive 20 / d AUT. s številko šasije: WBAYL110305N39193 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Blaž Boštjančič dne 07.11.2025 v podjetju , X Print, Dolenjska cesta 282, Škofljica.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	BMW
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	X2 / xDrive 20 / d AUT.
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	WBAYL110305N39193
PROSTORNINA MOTORJA	1995 ccm
MOČ MOTORJA	140 kW
VRSTA GORIVA	Dizel
DATUM PRVE REGISTRACIJE	12.09.2019
BARVA VOZILA	navaden - BELA - SVETLA
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1675 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	2190 kg
OBLIKA KAROSERIJE	KARAVAN

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	6 let in 9 mesecev
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	139452 km

Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: WBAYL110305N39193



Slika 4: število kilometrov: 139452 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev. Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila. Opažene poškodbe:

Slika R01: Sprednji odbijač
Slika R02: Vetrobransko steklo
Slika R03: Al platišče
Slika R04: Al platišče
Slika R05: Zadnji odbijač
Slika R06: Al platišče
Slika R07: Al platišče
Slika R08: Streha

Slika R01-1: Poškodba laka
Slika R02-1: Poškodba
Slika R03-1: Poškodba
Slika R04-1: Poškodba
Slika R05-1: Poškodba
Slika R06-1: Poškodba
Slika R07-1: Poškodba
Slika R08-1: Poškodba

Slika R01: Sprednji odbijač



Slika R01-1: Poškodba laka



Slika R02: Vetrobransko steklo



Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Al platišče



Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Al platišče



Slika R04-1: Poškodba



Slika R05: Zadnji odbijač



Slika R05-1: Poškodba



Slika R06: Al platišče



Slika R06-1: Poškodba



Slika R07: Al platišče



Slika R07-1: Poškodba



Slika R08: Streha



Slika R08-1: Poškodba



Ostala stekla in stekla vzratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	PIRELLI P ZERO	letne	225/40/20	DOT 49/18	2
2. os	PIRELLI P ZERO	letne	225/40/20	DOT 49/18	3

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **je** bilo reparaturno lakirano.

Predhodna popravila:

- zadnja vrata leva
- stranica leva

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.


Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo

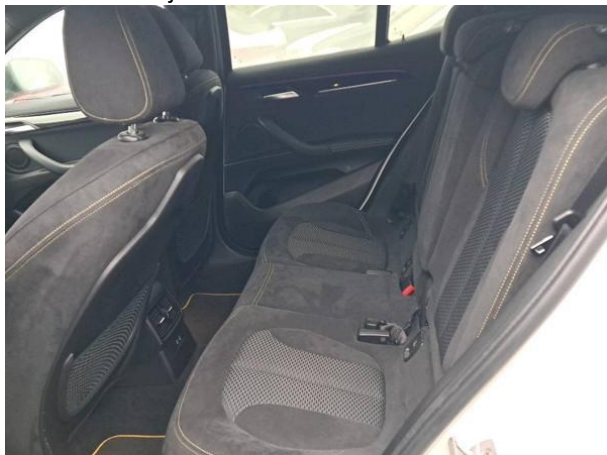

Slika N04: prtljažnik



3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 12.07.2024 pri 130456 km, **glede na servisni interval je potrebno opraviti servis.**

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M03: servisni listek



Slika M04: servisna knjižica



Slika M05:



Slika M06:




Slika M07:



Slika M08:



Slika M09:

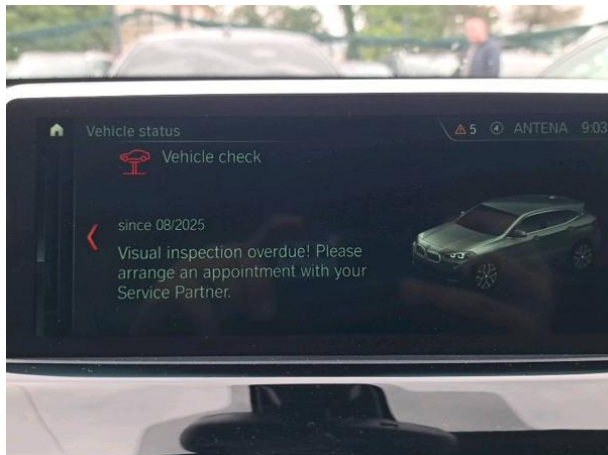

3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključ, rezervni ključ
- Navodila za uporabnika

Manjka:

- Homologacija

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Navigacija
- GSM inštalacija

Manjka:

- Set za popravilo pnevmatike
- Obvezna oprema

Slika 004: kit za popravilo pnevmatike



Slika 007: navigacija



Slika 008:



Slika 009:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



Slika O16:



Slika O17:



Slika O18:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Ni bilo možno preveriti.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: AMZS Cenitve
Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Ljubljana
Zip Code: 1000
Telephone:
Email: cenitve@amzs.si
SN: 988150001858
Test Time: 2025-11-07 00:09:37
Technician Name:
Customer Name:

Vehicle Information

Year: 2019.04
Make: BMW
Model: X2 xDrive20d
VIN: WBAYL110305N39193
Odometer: 139452 km
Vehicle Software Version: V51.66
Diagnostic Application Version: V1.01.003
Diagnostic path: Automatically Search

System fault code(Pre-Repair)

ACSM (Crash Safety Module) 2 problems exist

1.930AA1	Supply Voltage: Undervoltage	Intermittent
2.930AB2	Indicator Lamp For Front Passenger Airbag Deactivation: Short Circuit To Ground Or Open Circuit	Intermittent

HKFM (Tailgate Function Module) 2 problems exist

1.801703	HKFM: Undervoltage Detected	Permanent
----------	-----------------------------	-----------

2.801724	HKFM, Automatic Operation Of Tailgate: Driving Speed Exceeds 0 km/h For Operating Requirement	Permanent
DME/DDE (Digital Diesel Electronics)/ECM (Engine Control Module) 9 problems exist		
1.302300	Power Management: Total Discharge	Intermittent
2.288F00	Power Management: Reduction Or Switching-Off Of Individual Electrical Consumers	Intermittent
3.33B100	Vehicle Electrical System Voltage Insufficient At Attempt To Start The Engine	Intermittent
4.2FB900	Nitrogen Oxide Sensor Before SCR Catalytic Converter, Message (Sensor CAN): Missing	Intermittent
5.2FB800	Nitrogen Oxide Sensor Downstream The SCR Catalytic Converter, Message (Sensor CAN): Missing	Intermittent
6.250500	Rail Pressure Regulating Valve, Activation: Open Circuit	Intermittent
7.CD8420	DDE, FlexRay: Communications Fault	Intermittent
8.27CB00	Intake Air Temperature Sensor, Signal: Implausible In Relation To Other Temperature Signals	Intermittent
9.34C000	CC Message (ID 2064): Service Requires Engine Oil	Permanent
EGS (Electronic Transmission Management) 1 problem exist		
1.420901	Functional Safety: Battery And The Voltage Regulator:Undervoltage	Intermittent
LMV (Longitudinal Torque Distribution) 1 problem exist		
1.440204	Setpoint Torque Status Implausible	Intermittent
SAS (Optional Extra System) 1 problem exist		
1.482E97	SAS: Voltage Supply - Global External Undervoltage	Intermittent
DSC (Dynamic Stability Control) 1 problem exist		
1.4809AB	DSC: Undervoltage In Vehicle	Intermittent
PMA (Parking Assistant) 3 problems exist		
1.80337A	Voltage Supply - Undervoltage In Vehicle	Intermittent
2.80337C	Voltage Supply - Undervoltage In Vehicle	Intermittent
3.D40468	PMA, K-CAN2: Communication Fault	Intermittent
EPS (Electromechanical Power Steering) 1 problem exist		
1.D5145A	Message (Deviation Quadrant EPS, 107.0.1) Not Current, Receiver EPS, Transmitter DSC	Intermittent
BDC (Body Domain Controller) 8 problems exist		
1.030020	Power Window Regulator, Driver's Door: System Not Normalised.	Intermittent

2.8040B7	De-Activation Of Terminal 15: Top Startability Limit Reached	Intermittent
3.8040B9	De-Activation Of Terminal 30B: Top Startability Limit Reached	Intermittent
4.8040BD	Terminal 30F Reset Or Deactivated	Intermittent
5.804177	Evaluation Electronics, Contact-Free Tailgate Opening: Undervoltage Or Overvoltage	Intermittent
6.804415	Radio Remote Control: Battery Undervoltage	Permanent
7.D90D3B	Seat Heating, Driver: Missing LIN Component	Intermittent
8.D90D3E	Seat Heating, Front Passenger: Missing LIN Component	Intermittent
FLEL (Frontal Light Electronics Left) 1 problem exist		
1.8059BD	Undervoltage Detected	Intermittent
FLER (Frontal Light Electronics Right) 1 problem exist		
1.805B37	Undervoltage Detected	Intermittent
FZD (Roof Function Centre) 2 problems exist		
1.801A50	SINE: Fault In Speaker Circuit Detected	Permanent
2.801A55	Anti-Theft Alarm System: The Alarm Has Been Activated	Permanent
KAFAS (Camera-Based Driver-Assistance Systems) 3 problems exist		
1.800AB9	KAFAS: Undervoltage Detected	Intermittent
2.800A07	Vibration Motor In Steering Wheel Faulty	Intermittent
3.E04C00	KAFAS, S-CAN: Communications Fault	Intermittent
KOMBI (Instrument Panel) 1 problem exist		
1.B7F685	Instrument Panel: Undervoltage Detected	Intermittent
TCB (Telematic Communication Box) 2 problems exist		
1.B7F341	Emergency Battery: Hardware Faulty	Intermittent
2.031786	TCB: Functional Limitation Of Last State Call	Intermittent
HU-B (HU-B) 1 problem exist		
1.026323	HU-B: Internal Control Unit Fault (Flash Memory)	Intermittent
AHM (Trailer Module) 1 problem exist		
1.E554F6	KOMBI Interface (Kilometre Reading/Range, 0x330) Signal Invalid	Intermittent
The following systems are OK:		
1.TRSVC (Allround-View Camera)		

2.SCR (Selective Catalytic Reduction)
3.ZGM (Central Gateway Module)
4.TBX (Touchbox)
5.GWS (Gear Selector Switch)
6.CON (Controller)
7.IHKA (Integrated Automatic Heating / Air Conditioning System)