

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
BMW iX3 / / AUT.
VIN: **WBY41DU050S328470**

Ljubljana, 12.02.2026

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Blaž Boštjančič

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: BMW iX3 / / AUT. s številko šasije: WBY41DU050S328470 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Blaž Boštjančič dne 09.02.2026 v podjetju , Makše.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	BMW
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	iX3 / / AUT.
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	WBY41DU050S328470
PROSTORNINA MOTORJA	/
MOČ MOTORJA	/
VRSTA GORIVA	elektrika
DATUM PRVE REGISTRACIJE	22.06.2022
BARVA VOZILA	kovinski - SIVA - TEMNA
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	2255 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	2725 kg
OBLIKA KAROSERIJE	KARAVAN

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	3 leta in 7 mesecev
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	169965 km

Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: WBY41DU050S328470



Slika 4: število kilometrov: 169965 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.

Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.

Opažene poškodbe:

Slika R01: Zavore spredaj

Slika R02: Zavore zadaj

Slika R03: Sprednji odbijač

Slika R04: Sprednji odbijač - pvc obloga

Slika R05: Al platišče

Slika R06: Blatnik levi - pvc obloga

Slika R07: Blatnik levi

Slika R08: Vzvrtno ogledalo levo

Slika R09: Vetrobransko steklo

Slika R10: Streha

Slika R11: Sprednja vrata leva

Slika R12: Zadnja vrata leva

Slika R13: Blatnik levi - pvc obloga

Slika R14: Stranica leva

Slika R15: Al platišče

Slika R16: Zadnji odbijač

Slika R17: Pokrov prtljažnika

Slika R18: Stranica desna

Slika R19: Al platišče

Slika R20: Zadnja vrata desna

Slika R21: Sprednja vrata desna

Slika R22: Vzvrtno ogledalo desno

Slika R23: Al platišče

Slika R01-1: Poškodba

Slika R02-1: Poškodba

Slika R03-1: Poškodba

Slika R04-1: Poškodba

Slika R05-1: Popraskano

Slika R06-1: Poškodba laka

Slika R07-1: Poškodba laka

Slika R08-1: Počeno

Slika R09-1: Poškodba

Slika R10-1: Vdolbine

Slika R11-1: Poškodba laka

Slika R12-1: Poškodba laka

Slika R13-1: Poškodba laka

Slika R14-1: Poškodba laka

Slika R15-1: Poškodba

Slika R16-1: Poškodba laka

Slika R17-1: Poškodba

Slika R18-1: Poškodba

Slika R19-1: Popraskano

Slika R20-1: Poškodba

Slika R21-1: Poškodba laka

Slika R22-1: Poškodba

Slika R23-1: Poškodba

Slika R01: Zavore spredaj



Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Zavore zadaj



Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Sprednji odbijač



Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Sprednji odbijač - pvc obloga



Slika R04-1: Poškodba



Slika R05: Al platišče



Slika R05-1: Popraskano



Slika R06: Blatnik levi - pvc obloga



Slika R06-1: Poškodba laka



Slika R07: Blatnik levi



Slika R07-1: Poškodba laka



Slika R08: Vzvratno ogledalo levo



Slika R08-1: Počeno



Slika R09: Vetrobransko steklo



Slika R09-1: Poškodba



Slika R10: Streha



Slika R10-1: Vdolbine



Slika R11: Sprednja vrata leva



Slika R11-1: Poškodba laka



Slika R12: Zadnja vrata leva



Slika R12-1: Poškodba laka



Slika R13: Blatnik levi - pvc obloga



Slika R13-1: Poškodba laka



Slika R14: Stranica leva



Slika R14-1: Poškodba laka



Slika R15: Al platišče



Slika R15-1: Poškodba



Slika R16: Zadnji odbijač



Slika R16-1: Poškodba laka



Slika R17: Pokrov prtljajnika



Slika R17-1: Poškodba



Slika R18: Stranica desna



Slika R18-1: Poškodba



Slika R19: Al platišče



Slika R19-1: Popraskano



Slika R20: Zadnja vrata desna



Slika R20-1: Poškodba



Slika R21: Sprednja vrata desna



Slika R21-1: Poškodba laka



Slika R22: Vzratno ogledalo desno



Slika R22-1: Poškodba



Slika R23: Al platišče



Slika R23-1: Poškodba



Vetrobransko steklo lažje poškodovano.

Ostala stekla in stekla vzratnih ogledal niso poškodovana.

Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Legra	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	NOKIAN SNOW PROOF	zimske	245/45/20	DOT 18/24	6
2. os	HANKOOK WINTER I CEPT	zimske	275/40/20	DOT 25/24	6

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **je** bilo reparaturno lakirano.

Predhodna popravila:

- blatnik levi
- sprednja vrata leva
- blatnik desni
- stranica desna

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Dno zadnje - umazanija
- Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika - poškodba
- Zadnji sedeži - umazanija
- Talna obloga - umazanija
- Notranja obloga vrat - poškodba
- Notranja obloga vrat - poškodba
- Talna obloga - umazanija
- Sprednji desni sedež - umazanija
- Sprednji levi sedež - umazanija
- Tesnilo notranje - raztrgano


Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo

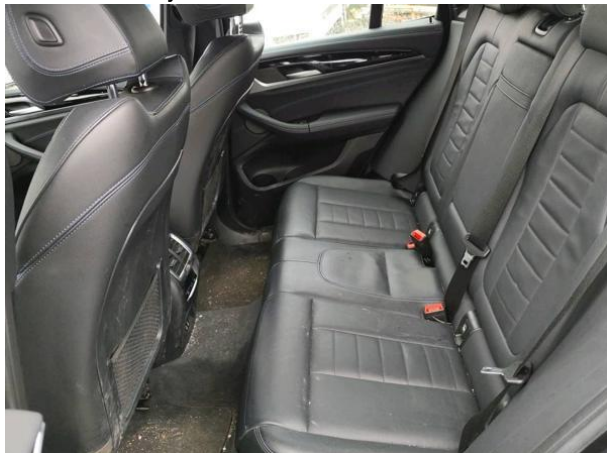

Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Dno zadnje



Slika N05-1: Umazanija



Slika N06: Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika



Slika N06-1: Poškodba



Slika N07: Zadnji sedeži



Slika N08: Umazanija



Slika N08-1: Talna obloga



Slika N09: Umazanija



Slika N09-1: Notranja obloga vrat



Slika N10: Poškodba



Slika N10-1: Notranja obloga vrat



Slika N11: Poškodba



Slika N11-1: Talna obloga



Slika N12: Umazanija



Slika N12-1: Sprednji desni sedež



Slika N13: Umazanija



Slika N13-1: Sprednji levi sedež



Slika N14: Umazanija



Slika N14-1: Tesnilo notranje



3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 03.06.2024 pri 87580 km, glede na servisni interval ni potrebno opraviti servisa.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M04: servisna knjižica



Slika M05:



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključi
- Navodila za uporabnika

Manjka:

- rezervni ključi
- Homologacija

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Set za popravilo pnevmatike
- GSM inštalacija
- Navigacija

Slika O01: obvezna oprema



Slika O04: kit za popravilo pnevmatike



Slika O08:



Slika O09:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



Slika O16:



Slika O17:



Slika O18:



Slika O19:



Slika O20:



Slika O21:



Slika O22:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Ni bilo možno preveriti. Gretje sedežev deluje.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostic: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Vozilo lažje poškodovano od toče.

Priporočamo zamenjavo sprednjih in zadnjih zavor.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: AMZS Cenitve
Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Ljubljana
Zip Code: 1000
Telephone:
Email: cenitve@amzs.si
SN: 988150001858
Test Time: 2026-02-09 01:15:47
Technician Name:
Customer Name:



Vehicle Information

Year: 2022.01
Make: BMW
Model: iX3 M Sport
VIN: WBY41DU050S328470
Odometer: 169965 km
Vehicle Software Version: V51.66
Diagnostic Application Version: V1.01.011
Diagnostic path: Automatically Search

System fault code(Pre-Repair)

ACSM (Crash Safety Module) 2 problems exist

1.C9540C	No Message (Status Qualifier Top View, 236.0.2), Receiver ACSM, Transmitter TRSVC	Intermittent
2.803185	PDC: Activation Not Possible	Intermittent

HKFM (Tailgate Function Module) 1 problem exist

1.801724	HKFM, Automatic Operation Of Tailgate: Driving Speed Exceeds 0 km/h For Operating Requirement	Intermittent
----------	---	--------------

ZGM (Central Gateway Module) 1 problem exist		
1.CD0600	ZGM: Ethernet: Physical Fault.	Permanent
EME (Electrical-Machine Electronics) 6 problems exist		
1.CE15F8	No Message (- 0x442), Receiver EME, Transmitter KOMBI / HU	Intermittent
2.CE14CC	No Message (- 0x453), Receiver EME, Transmitter SME	Intermittent
3.CE1738	No Message (- 0x214), Receiver EME, Transmitter CCU	Intermittent
4.CE1714	Message (Vehicle Condition, 0x3C) Missing, Receiver EME, Transmitter BDC-ZGM/BCP	Permanent
5.CE1409	Message (Request Of Front Axle Speed, 0x128) Not Current, Receiver EME, Transmitter DSC	Intermittent
6.CE1405	Message (Request Of Rear Axle Speed, 0x128) Not Current, Receiver EME, Transmitter DSC	Intermittent
FRSF (Long-Distance Range Front Radar Sensor) 1 problem exist  ADAS		
1.48214A	ACC Sensor/FRSF: Lack Of Visibility	Intermittent
USS (Parking Manoeuvring Assistant) 6 problems exist  ADAS		
1.803206	Ultrasonic Sensors: Blindness Identified	Intermittent
2.803207	Ultrasonic Sensors: Extraneous Noise Detected	Intermittent
3.803267	Ultrasonic Sensor Front Outer Left: Blindness Identified	Intermittent
4.803268	Ultrasonic Sensor, Front Centre Left: Blindness Identified	Intermittent
5.803269	Ultrasonic Sensor, Front Centre Right: Blindness Identified	Intermittent
6.803270	Ultrasonic Sensor, Front Outer Right: Blindness Identified	Intermittent
RAM (Receiver Audio Module) 1 problem exist		
1.B7F4B3	Audio Amplifier (Booster): Reset	Intermittent
CCU (Combined Charging Unit) 5 problems exist		
1.031B90	AC Charging, Charging Function: Charging Restriction Due To Degradation Of Charging Module Or Phase Failure	Intermittent
2.031B93	Load: Charging Error Detected By Charge Management	Intermittent
3.031971	DC Charging Station, Compatibility: Charging Station Reports Charging Station Error	Intermittent
4.0318E3	AC Charging, Charging Electronics 1, Component Protection: Undervoltage On AC Side	Intermittent
5.22404B	Bottom Radiator Blind, Position Control: Control Deviation	Permanent
BDC (Body Domain Controller) 3 problems exist		
1.804081	Drive Readiness, Error: Production Not Possible	Intermittent

2.804136	Contactless Vehicle Access Deactivated	Intermittent
3.804415	Radio Remote Control: Battery Undervoltage	Permanent
DCS (Driver Camera System) 1 problem exist		⦿ ADAS
1.DA4600	DCS: Ethernet - Physical Fault (Link Off)	Intermittent
KAFAS (Camera-Based Driver-Assistance Systems) 2 problems exist		⦿ ADAS
1.800ABF	KAFAS Camera: Field Of Vision Impaired For A Short Time	Intermittent
2.800A24	KAFAS: Temporary Software Fault	Intermittent
HU-H (Headunit High) 14 problems exist		
1.B7F8F8	Video, Invalid Video Signal (Ethernet)	Intermittent
2.03179D	HU-H: Function Restriction SMS	Intermittent
3.031781	HU-H: Functional Limitation Of Real Time Traffic Information	Intermittent
4.031797	HU-H: Functional Limitation For Bluetooth Audio	Intermittent
5.031793	HU-H: Function Restriction Connection WLAN	Intermittent
6.031796	HU-H: Function Restriction Telephone List	Intermittent
7.031790	HU-H: Function Restriction Connection Establishment / Coupling Bluetooth	Intermittent
8.031794	HU-H: Function Restriction Telephone Calls	Intermittent
9.031799	HU-H: Function Restriction Connection App	Intermittent
10.031791	HU-H: Function Restriction Bluetooth Connection	Intermittent
11.031795	HU-H: Function Restriction Telephone Book	Intermittent
12.031798	HU-H: Functional Limitation For Bluetooth Audio Browsing	Intermittent
13.B7F89E	HU-H: Back End Certificates Not Valid	Intermittent
14.03179A	HU-H: Function Restriction Connection Apple CarPlay	Intermittent
SMFA (Seat Module, Driver) 1 problem exist		
1.802A1E	SMFA: No Seat Adjustment Is Possible Due To Engine Start	Intermittent
IHKA (Integrated Automatic Heating / Air Conditioning System) 1 problem exist		
1.80124E	Electric Auxiliary Heater: Locked	Intermittent
The following systems are OK:		
1.TRSVC (Allround-View Camera)		⦿ ADAS
2.HVS (Battery Management Electronics)		
3.HRSNR (Rear Radar Sensor Near Range Right)		⦿ ADAS

4.SRSNVR (Side Radar Sensor Near Range Front Right)		
5.SAS (Optional Extra System)		
6.SRSNVL (Side Radar Sensor Near Range Front Left)	⦿ ADAS	
7.DSC (Dynamic Stability Control)		
8.HRSNL (Rear Radar Sensor Near Range Left)		
9.EPS (Electromechanical Power Steering)		
10.VIP (Virtual Integration System)		
11.FLEL (Frontal Light Electronics Left)	⦿ ADAS	
12.FLER (Frontal Light Electronics Right)		
13.FZD (Roof Function Centre)		
14.GWS (Gear Selector Switch)		
15.KOMBI (Instrument Panel)		
16.TCB (Telematic Communication Box)		
17.CON (Controller)		
18.VDP (Vertical Dynamics Platform)		