

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
RENAULT ESPACE 1.6 DCI AUT
VIN: VF1RFC00757818863

Ljubljana, 08.09.2026

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Silvo Zore

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: RENAULT ESPACE 1.6 DCI AUT s številko šasije: VF1RFC00757818863 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Silvo Zore dne 31.08.2026 v podjetju , MAKŠE.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	RENAULT
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	ESPACE 1.6 DCI AUT
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	VF1RFC00757818863
PROSTORNINA MOTORJA	1598 ccm
MOČ MOTORJA	118 kW
VRSTA GORIVA	dizel
DATUM PRVE REGISTRACIJE	29.05.2019
BARVA VOZILA	E7D (kovinski - SIVA - TEMNA)
ŠTEVILO SEDEŽEV	7
MASA VOZILA	1735 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	2471 kg
OBLIKA KAROSERIJE	AB VOZILO Z DVIŽNIMI VRATI ZADAJ

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	7 let in 3 mesece
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	160897 km


Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: VF1RFC00757818863

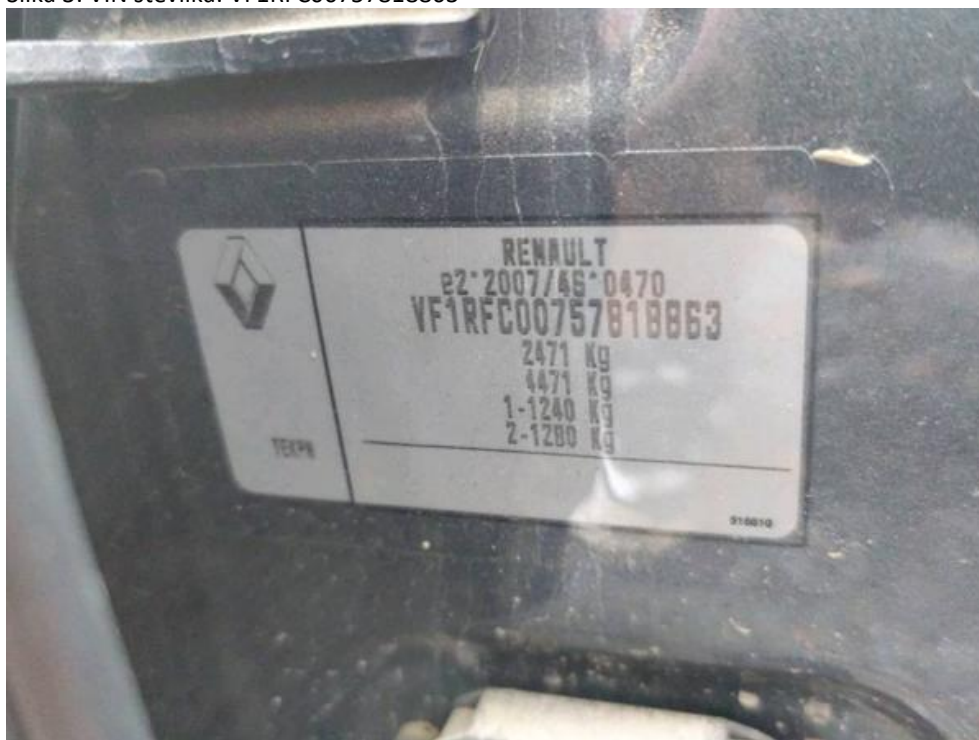

Slika 4: število kilometrov: 160897 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.

Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.

Opažene poškodbe:

Slika R01: Notranja pločevina	Slika R01-1: Poškodba laka
Slika R02: Notranja pločevina	Slika R02-1: Poškodba laka
Slika R03: Notranja pločevina	Slika R03-1: Poškodba laka
Slika R04: Sprednji odbijač	Slika R04-1: Poškodba
Slika R05: Dnevna luč	Slika R05-1: Poškodba
Slika R06: Sprednji odbijač	Slika R06-1: Izven ležišča
Slika R07: Vetrobransko steklo	Slika R07-1: Poškodba
Slika R08: Al platišče	Slika R08-1: Poškodba
Slika R09: Obloga koloteka	Slika R09-1: Poškodba
Slika R10: Pnevmatika	Slika R10-1: Neenakomerna obraba
Slika R11: Sprednja vrata desna	Slika R11-1: Poškodba
Slika R12: Letev	Slika R12-1: Poškodba
Slika R13: Letev	Slika R13-1: Poškodba
Slika R14: Zadnja vrata desna	Slika R14-1: Poškodba
Slika R15: Al platišče	Slika R15-1: Poškodba
Slika R16: Zadnja vrata desna	Slika R16-1: Poškodba laka
Slika R17: Svetilo zadaj	Slika R17-1: Poškodba
Slika R18: Zadnji odbijač	Slika R18-1: Poškodba
Slika R19: Zadnji odbijač	Slika R19-1: Poškodba
Slika R20: Svetilo zadaj	Slika R20-1: Poškodba
Slika R21: Letev	Slika R21-1: Poškodba
Slika R22: Svetilo zadaj	Slika R22-1: Poškodba
Slika R23: Letev	Slika R23-1: Poškodba
Slika R24: Tesnilo notranje	Slika R24-1: Poškodba
Slika R25: Sprednja vrata leva	Slika R25-1: Poškodba laka
Slika R26: Letev	Slika R26-1: Poškodba
Slika R27: Al platišče	Slika R27-1: Poškodba
Slika R28: Pnevmatika	Slika R28-1: Neenakomerna obraba
Slika R29: Streha	Slika R29-1: Poškodba
Slika R30: Streha	Slika R30-1: Poškodba
Slika R31: Rob strehe	Slika R31-1: Poškodba

Slika R01: Notranja pločevina



Slika R01-1: Poškodba laka



Slika R02: Notranja pločevina



Slika R02-1: Poškodba laka



Slika R03: Notranja pločevina



Slika R03-1: Poškodba laka



Slika R04: Sprednji odbijač



Slika R04-1: Poškodba



Slika R05: Dnevna luč



Slika R05-1: Poškodba



Slika R06: Sprednji odbijač



Slika R06-1: Izven ležišča



Slika R07: Vetrobransko steklo



Slika R07-1: Poškodba



Slika R08: Al platišče



Slika R08-1: Poškodba



Slika R09: Obloga koloteka



Slika R09-1: Poškodba



Slika R10: Pnevmatika



Slika R10-1: Neenakomerna obraba



Slika R11: Sprednja vrata desna



Slika R11-1: Poškodba



Slika R12: Letev



Slika R12-1: Poškodba



Slika R13: Letev



Slika R13-1: Poškodba



Slika R14: Zadnja vrata desna



Slika R14-1: Poškodba



Slika R15: Al platišče



Slika R15-1: Poškodba



Slika R16: Zadnja vrata desna



Slika R16-1: Poškodba laka



Slika R17: Svetilo zadaj



Slika R17-1: Poškodba



Slika R18: Zadnji odbijač



Slika R18-1: Poškodba



Slika R19: Zadnji odbijač



Slika R19-1: Poškodba



Slika R20: Svetilo zadaj



Slika R20-1: Poškodba



Slika R21: Letev



Slika R21-1: Poškodba




Slika R22: Svetilo zadaj



Slika R22-1: Poškodba



Slika R23: Letev

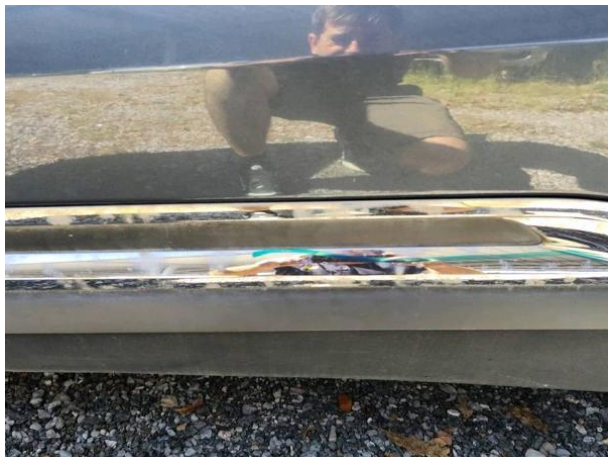

Slika R23-1: Poškodba



Slika R24: Tesnilo notranje



Slika R24-1: Poškodba



Slika R25: Sprednja vrata leva



Slika R25-1: Poškodba laka



Slika R26: Letev




Slika R26-1: Poškodba



Slika R27: Al platišče



Slika R27-1: Poškodba

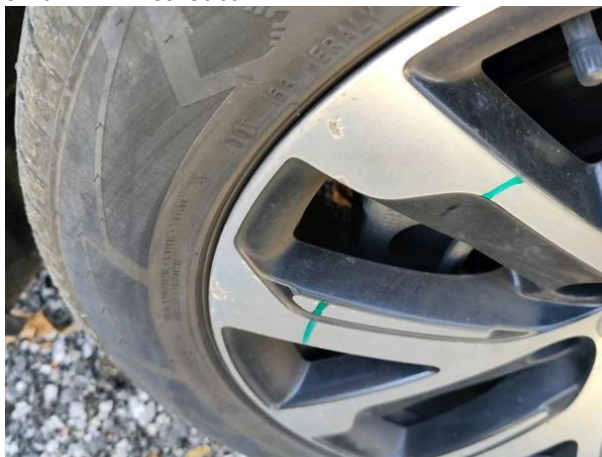

Slika R28: Pnevmatika



Slika R28-1: Neenakomerna obraba



Slika R29: Streha



Slika R29-1: Poškodba



Slika R30: Streha



Slika R30-1: Poškodba



Slika R31: Rob strehe



Slika R31-1: Poškodba



Vetrobransko steklo počeno, ostala stekla in stekla vzratnih ogledal niso poškodovana. Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	Sailun	zimske	235/55/19	DOT 27/24	4
2. os	Sailun	zimske	235/55/19	DOT 27/24	5

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Prednje pnevmatike neenakomerna obraba.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Zadnji sedeži - poškodba
- Obloga notranja stranice – prtljažnik - poškodba
- Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika - poškodba
- Polica prtljažnega prostora - manjka
- Stikalo za dvig stekla - poškodba

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik




Slika N05: zadnji sedeži



Slika N05-1: Poškodba



Slika N06: Obloga notranja stranice – prtljažnik

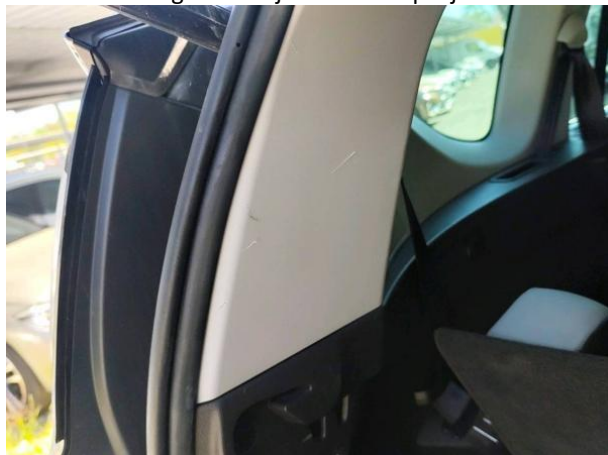

Slika N06-1: Poškodba




Slika N07: Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika



Slika N07-1: Poškodba



Slika N08: polica prtljažnega prostora

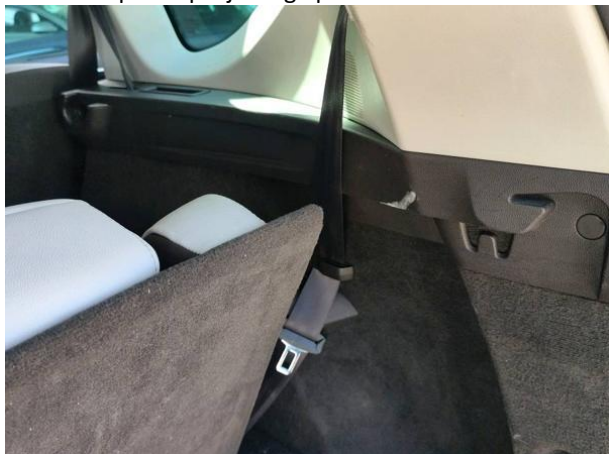

Slika N08-1: Manjka



Slika N09: stikalo za dvig stekla



Slika N09-1: Poškodba



3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 09.01.2025 pri 134865 km, glede na servisni interval je potrebno opraviti servis.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.


Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M03: servisni listek

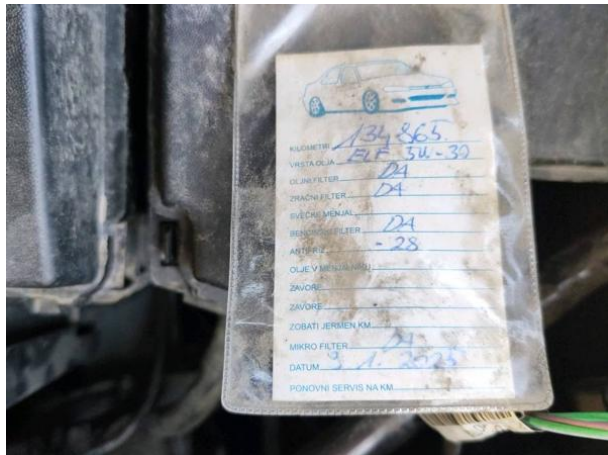

Slika M05:



Slika M06:



Slika M07:



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključ, rezervni ključ
- Navodila za uporabnika
- Homologacija

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi




3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Rezervna pnevmatika

- Navigacija
- GSM inštalacija

Slika 001: obvezna oprema

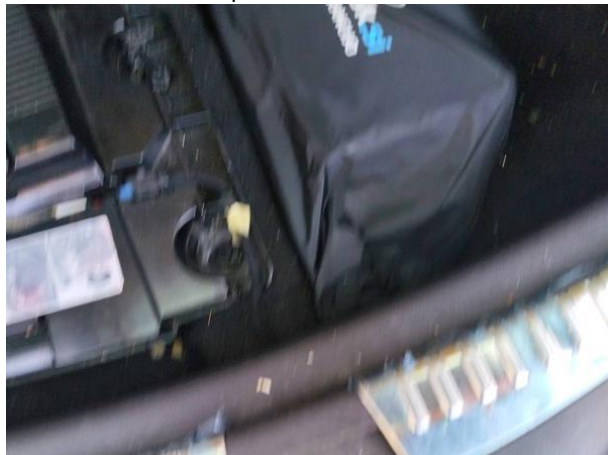

Slika 002: rezervna pnevmatika



Slika 007: navigacija



Slika 008:



Slika 009:




Slika 010:



Slika O11:



Slika O12:

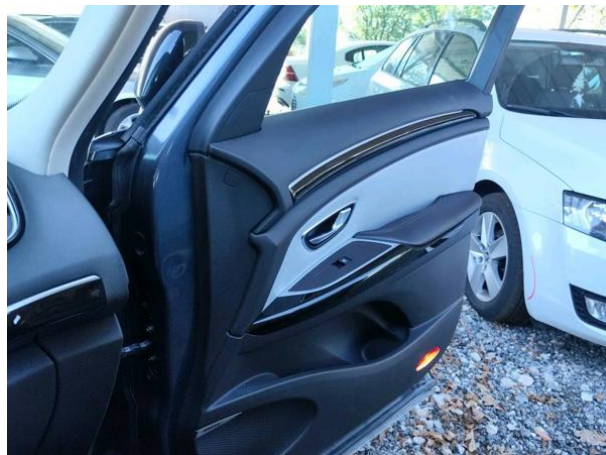

Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



Slika O16:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Deluje.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Prednje zavorne ploščice izrabljene.

Stikalo za dvig stekla poškodovano.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: Cenitve-AMZS

Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Slovenija

Zip Code: 1000

Telephone:

Email: cenitve@amzs.si

SN: 988150001890

Test Time: 2026-08-31 02:07:26

Technician Name:

Customer Name:



Vehicle Information

Make: Renault

Model: ESPACE V ph2

VIN: VF1RFC00757818863

Odometer: 160897 km

Vehicle Software Version: V43.97

Diagnostic Application Version: V1.01.014

Diagnostic path: Automatically Search > ESPACE V ph2 > Health Report

System fault code(Pre-Repair)

Instrument Cluster (IC) 1 problem exist

1.94017B	Oil Level Sensor Circuit,Low Fluid Level	Memory
----------	--	--------

Power Back Door 4 problems exist

1.A42600	Left Spindle	Memory
2.A42700	Right Spindle	Memory
3.A42800	Computer	Memory
4.A42200	Tailgate / Boot Lid	Memory

Parking Prox Can 1 problem exist		
1.A73197	Rear Right-Hand Lateral Sensor,Component Or System Operation Blocked Or Jammed	Memory
Gearbox Elec Control 3 problems exist		
1.D00187	Can Communication ,Missing Message	Memory
2.D00287	Can Communication ,Missing Message	Memory
3.D00587	Can Communication ,Missing Message	Memory
Piloted Suspension 2 problems exist		
1.DD1986	Invalid Multiplex Signals,Invalid Signal	Memory
2.F00316	Battery Voltage 12 V,Circuit Voltage Below Threshold	Memory
Right-Hand Door 1 problem exist		
1.A90116	Computer,Circuit Voltage Below Threshold	Memory
The following systems are OK:		
1.Body Control Module (UCH)		
2.Supplemental Restraint System (SRS)		
3.Air Conditioning (A/C)		
4.Variable P.A.S		
5.Universal Safety Module (UPC)		
6.4 Wheels Steering		
7.Seat Management		
8.Front Camera		
9.Left-Hand Door		