

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1) PEUGEOT 5008 / 1.5 / HDI VIN: VF3MCYHZJLS173291
--

Ljubljana, 04.02.2026

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Silvo Zore

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: PEUGEOT 5008 / 1.5 / HDI s številko šasije: VF3MCYHZJLS173291 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Silvo Zore dne 02.02.2026 v podjetju , Makše.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	PEUGEOT
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	5008 / 1.5 / HDI
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	VF3MCYHZJLS173291
PROSTORNINA MOTORJA	1499 ccm
MOČ MOTORJA	96 kW
VRSTA GORIVA	dizel
DATUM PRVE REGISTRACIJE	28.07.2020
BARVA VOZILA	E0M (kovinski - BELA - SREDNJA)
ŠTEVILO SEDEŽEV	7
MASA VOZILA	1505 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	2180 kg
OBLIKA KAROSERIJE	AF VEČNAMENSKO VOZILO

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	5 let in 6 mesecev
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	151886 km

Slika 1: prednja leva diagonalna vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonalna vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: VF3MCYHZJLS173291



Slika 4: število kilometrov: 151886 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev. Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila. Opažene poškodbe:

Slika R01: Notranja pločevina
 Slika R02: Pvc obloga
 Slika R03: Žaromet
 Slika R04: Vetrobransko steklo
 Slika R05: Sprednja vrata desna
 Slika R06: Al platišče
 Slika R07: Meglenka
 Slika R08: Svetilo zadaj
 Slika R09: Zadnji odbijač
 Slika R10: Stranica leva
 Slika R11: Zadnja vrata leva
 Slika R12: Sprednja vrata leva
 Slika R13: Al platišče
 Slika R14: Streha

Slika R01-1: Poškodba
 Slika R02-1: Izven ležišča
 Slika R03-1: Poškodba
 Slika R04-1: Poškodba
 Slika R05-1: Poškodba laka
 Slika R06-1: Poškodba
 Slika R07-1: Poškodba
 Slika R08-1: Izven ležišča
 Slika R09-1: Poškodba
 Slika R10-1: Poškodba laka
 Slika R11-1: Poškodba laka
 Slika R12-1: Poškodba laka
 Slika R13-1: Poškodba
 Slika R14-1: Poškodba

Slika R01: Notranja pločevina




Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Pvc obloga



Slika R02-1: Izven ležišča

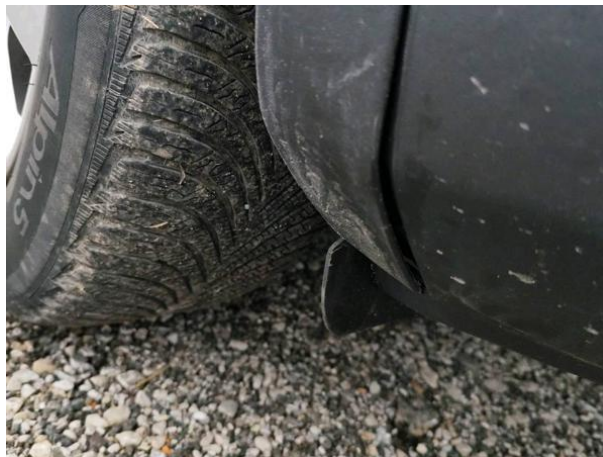

Slika R03: Žaromet



Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Vetrobransko steklo




Slika R04-1: Poškodba



Slika R05: Sprednja vrata desna



Slika R05-1: Poškodba laka

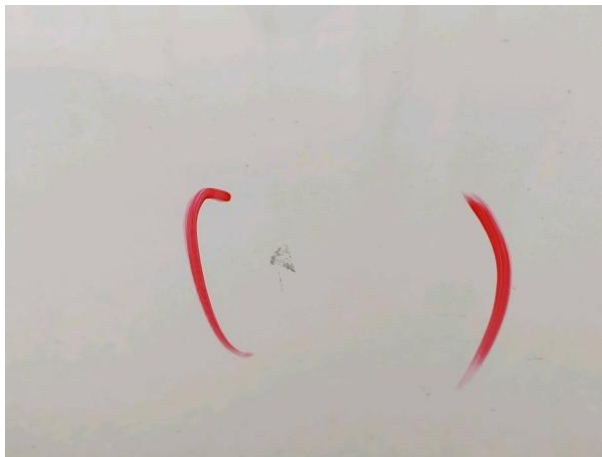

Slika R06: Al platišče



Slika R06-1: Poškodba



Slika R07: Meglenka



Slika R07-1: Poškodba



Slika R08: Svetilo zadaj



Slika R08-1: Izven ležišča



Slika R09: Zadnji odbijač



Slika R09-1: Poškodba



Slika R10: Stranica leva



Slika R10-1: Poškodba laka



Slika R11: Zadnja vrata leva



Slika R11-1: Poškodba laka



Slika R12: Sprednja vrata leva



Slika R12-1: Poškodba laka



Slika R13: Al platišče



Slika R13-1: Poškodba



Slika R14: Streha



Slika R14-1: Poškodba



Poškodovano vetrobransko steklo, ostala stekla in stekla vzvratnih ogledal niso poškodovana.

Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	Michelin alpin	zimske	215/65/17	DOT 42/22	3
2. os	Michelin alpin	zimske	215/65/17	DOT 42/22	4

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z **nizkim profilom na prednji osi**.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **je** bilo reparaturno lakirano.

Predhodna popravila:

- sprednja vrata desna
- zadnja vrata desna
- stranica desna

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Talna obloga - umazanija
- Talna obloga - umazanija
- Notranja obloga vrat - poškodba
- Notranja obloga vrat - poškodba
- Prestavna ročka - poškodba

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik




Slika N05: Talna obloga




Slika N05-1: Umazanija



Slika N06: Talna obloga

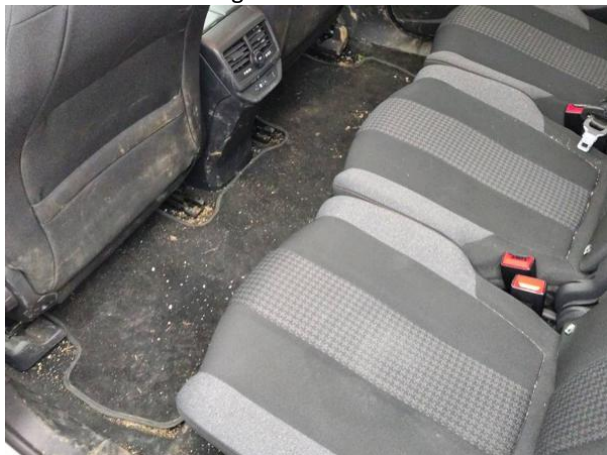

Slika N06-1: Umazanija

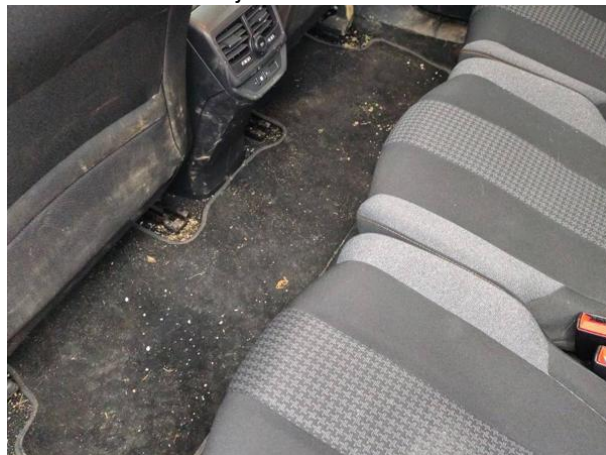

Slika N07: Notranja obloga vrat



Slika N07-1: Poškodba



Slika N08: Notranja obloga vrat



Slika N08-1: Poškodba



Slika N09: prestavna ročka



Slika N09-1: Poškodba



3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 10.10.2022 pri 102538 km, **glede na servisni interval je potrebno opraviti servis.**

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M03: servisni listek



Slika M05:



Slika M06:



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključ, rezervni ključ
- Homologacija

Manjka:

- Navodila za uporabnika

Slika D02: ključi



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Rezervna pnevmatika
- Set za popravilo pnevmatike
- GSM inštalacija

Slika O01: obvezna oprema



Slika O02: rezervna pnevmatika



Slika 003: set za premontažo pnevmatike



Slika 008:



Slika 009:



Slika 010:



Slika 011:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Ni bilo možno preveriti.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: AMZS Cenitve

Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Ljubljana

Zip Code: 1000

Telephone:

Email: cenitve@amzs.si

SN: 988150001858

Test Time: 2026-02-02 00:07:02

Technician Name:

Customer Name:

Vehicle Information

Year: 2020

Make: Peugeot

Model: 5008(P87)

VIN: VF3MCYHZJLS173291

Odometer: 151886 km

Vehicle Software Version: V44.13

Diagnostic Application Version: V1.01.003

System fault code(Pre-Repair)

Built-In Systems Interface(Bsi) 15 problems exist

1.U1F3E	Fault: No Communication With Telematic ECU	Intermittent
2.B173D	Fault In Identifying The Mechanical/Electronic Key Or The Hands-free Remote Control Present In The Reader	Intermittent
3.B1808	Fault In The Unlocking Of The Immobiliser By The Engine Management ECU	Intermittent
4.B1164	Right-hand Brake Lamp Control Fault	Intermittent
5.B1165	Left-hand Brake Lamp Control Fault	Intermittent

6.B1168	Rear Right Direction Indicator Control Fault	Intermittent
7.B1169	Rear Left Direction Indicator Control Fault	Intermittent
8.B117C	Exterior Lateral Lighting Control Fault	Permanent
9.B1715	Fault: Lack Of Coherence Between The Vehicle Locking Status And The Locking Status Of The Front Right Door Lock	Intermittent
10.B1716	Fault: Lack Of Coherence Between The Vehicle Locking Status And The Locking Status Of The Front Left Door Lock	Intermittent
11.B1865	Lack Of Coherence Between The Status Of The Engine Starting Switch And The Status Of The Built-in Systems Interface Internal Combustion Engine Starting Authorisation Ouput	Intermittent
12.B1418	Fault In The Status Of The Seat Belt Fastening Information For Determining The Presence Of The Driver	Intermittent
13.B1860	Main Brake Switch Signal : Released State	Intermittent
14.B1864	Brake Switch Signal Redundant : Released State	Intermittent
15.U1F00	Fault Event Not Stored In The Faults Log	Permanent
Air Bag 1 problem exist		
1.B00D5	Passenger's Airbag Deactivation LED	Intermittent
Switch Module Under The Steering Wheel 3 problems exist		
1.B1836	Transponder Aerial Fault	Temporary
2.B1835	High Frequency Function Fault	Temporary
3.U1F00	Event Not Recorded Fault	Permanent
Driver's Door Control Panel 3 problems exist		
1.B1392	Front Right Electric Window Motor Fault	Temporary
2.B1393	Rear Left Electric Window Motor Fault	Temporary
3.B1386	Rear Right Electric Window Motor Fault	Temporary
Parking Assistance 6 problems exist		
1.U1F00	Event Not Recorded Fault	Permanent
2.B1222	Outer Front Left Parking Assistance Sensor Fault	Temporary
3.B1223	Inner Rear Left Parking Assistance Sensor Fault	Temporary
4.B1227	Inner Rear Right Parking Assistance Sensor Fault	Temporary
5.B1224	Outer Rear Left Parking Assistance Sensor Fault	Temporary
6.B1228	Outer Rear Right Parking Assistance Sensor Fault	Temporary
Instrument Panel 1 problem exist		
1.U1FA0	LVDS Response Time Incorrect	Temporary

Multifunction Video Camera (CMF) 1 problem exist		ADAS
1.B1238	Field Of Vision Of The Multifunction Video Camera	Intermittent
Windscreen Wiper 2 problems exist		
1.B11B0	Control Of The Wiper Motor	Intermittent
2.B100C	Wipers ECU Supply	Intermittent
Audio-Navigation Or Telematic Unit Or Connected Audio System 4 problems exist		
1.B1504	Rear Right Audio Output	Intermittent
2.U18A1	USB Connection Deactivated Between The RCC Connected Audio System And The Independent Telematic Unit	Intermittent
3.B1506	Absence Of Communication With The Independent Telematic Unit	Intermittent
4.B1561	USB3 Port (USB Port Used By The Independent Telematic Unit)	Intermittent
Touch Screen 2 problems exist		
1.U1FA0	LVDS Response Time Incorrect (LVDS : Low Voltage Differential Signalling)	Intermittent
2.B1576	Secure Configuration Of The Multifunction Touch Screen	Permanent
The following systems are OK:		
1.Engine ECU		
2.Anti-Lock Braking System (ABS) Or Electric Stability Program (ESP)		
3.Electric Power Steering		
4.Air Conditioning		
5.Controls On The Steering Wheel		
6.Rain-Sunlight Sensor		
7.Battery Charge Status Unit		
8.Services Module		
9.Multiplexed Control Panel		
10.Seat Belt Not Fastened LED Unit(Tnb)		