

AMZS d.o.o.  
Cenitve in ostali pregledi vozil  
Dunajska 128a  
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.  
Flajšmanova ulica 3  
1000 Ljubljana

## CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)  
BMW 125 D M SPORT  
VIN: WBA1T310607D11032

Ljubljana, 02.01.2025

## IZJAVA CENILCA

---

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Silvo Zore

Cenilec avtomobilske stroke



## 1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: BMW 125 D M SPORT s številko šasije: WBA1T310607D11032 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila ( iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Silvo Zore dne 01.12.2025 v podjetju , MAKŠE.

## 2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

### 2.1. TEHNIČNI PODATKI

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| VRSTA VOZILA                               | OSEBNI AVTOMOBIL (M1)          |
| ZNAMKA                                     | BMW                            |
| KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA                  | 125 D M SPORT                  |
| REG. ŠT.                                   | /                              |
| ŠTEVILKA ŠASIJE                            | WBA1T310607D11032              |
| PROSTORNINA MOTORJA                        | 1995 ccm                       |
| MOČ MOTORJA                                | 165 kW                         |
| VRSTA GORIVA                               | dizel                          |
| DATUM PRVE REGISTRACIJE                    | 23.11.2018                     |
| BARVA VOZILA                               | S0M (navaden - BELA - SREDNJA) |
| ŠTEVILO SEDEŽEV                            | 5                              |
| MASA VOZILA                                | 1550 kg                        |
| NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA<br>MASA VOZILA | 3520 kg                        |
| OBLIKA KAROSERIJE                          | AC KARAVAN                     |

### 2.2. POMEMBNI PODATKI:

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| STAROST VOZILA OB PREGLEDU  | 7 let     |
| ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU | 180031 km |


Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: WBA1T310607D11032

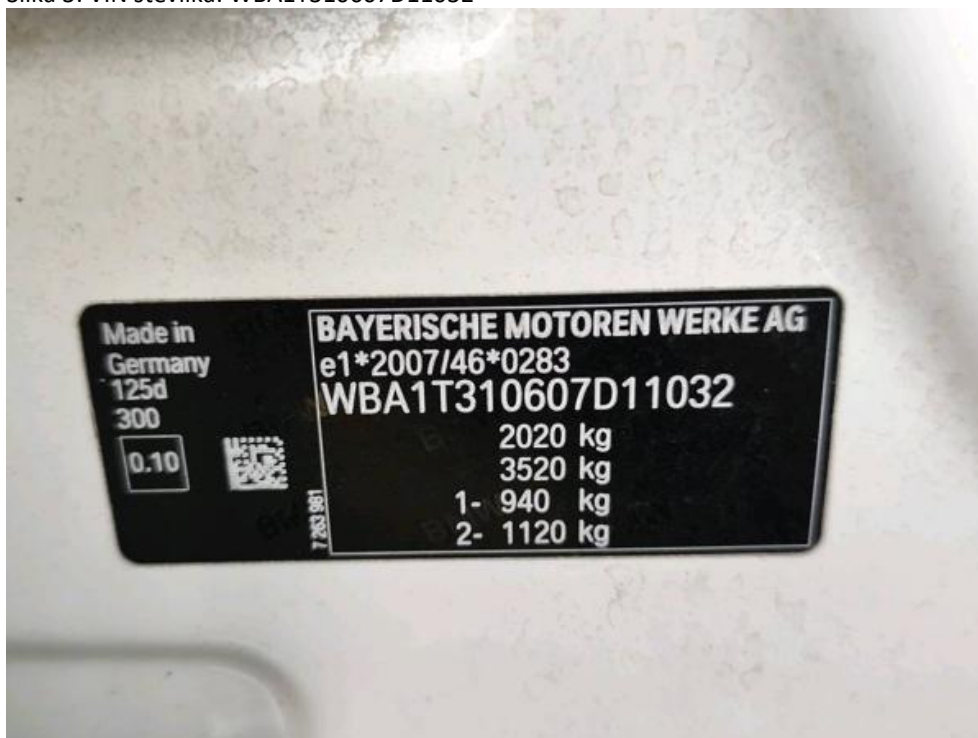

Slika 4: število kilometrov: 180031 km



### 3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

#### 3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.

Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.

Opažene poškodbe:

Slika R01: Pokrov motorja

Slika R02: Streha

Slika R03: Vzratno ogledalo desno

Slika R04: Al platišče

Slika R05: Al platišče

Slika R06: Zadnji odbijač

Slika R07: Prag levi

Slika R08: Vzratno ogledalo levo

Slika R09: Izpuh

Slika R10: Sprednji odbijač

Slika R11: Obloga

Slika R12: Ščitnik

Slika R13: Zavore

Slika R01-1: Poškodba

Slika R02-1: Poškodba

Slika R03-1: Neoriginalna obloga - poškodba

Slika R04-1: Poškodba

Slika R05-1: Popraskano

Slika R06-1: Poškodba laka

Slika R07-1: Poškodba

Slika R08-1: Neoriginalni obloga - poškodba

Slika R09-1: Neustrezno predelan

Slika R10-1: Poškodba

Slika R11-1: Neoriginalni del

Slika R12-1: Neoriginalni del

Slika R13-1: Stanje

Slika R01: Pokrov motorja



Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Streha



Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Vzvratno ogledalo desno



Slika R03-1: Neoriginalna obloga - poškodba



Slika R04: Al platišče



Slika R04-1: Poškodba



Slika R05: Al platišče



Slika R05-1: Popraskano




Slika R06: Zadnji odbijač



Slika R06-1: Poškodba laka



Slika R07: Prag levi

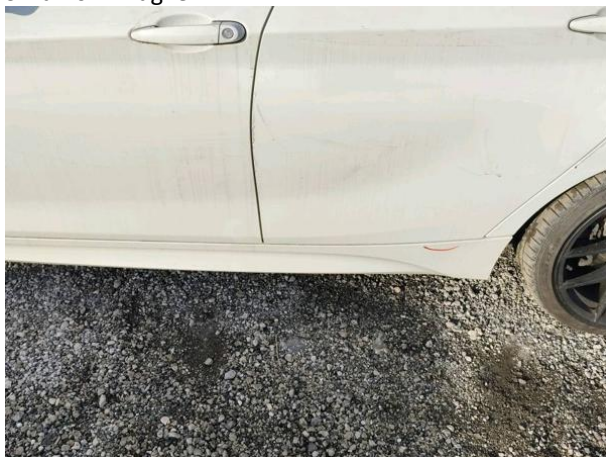

Slika R07-1: Poškodba



Slika R08: Vzratno ogledalo levo




Slika R08-1: Neoriginalni obloga - poškodba



Slika R09: Izpuh



Slika R09-1: Neustrezno predelan

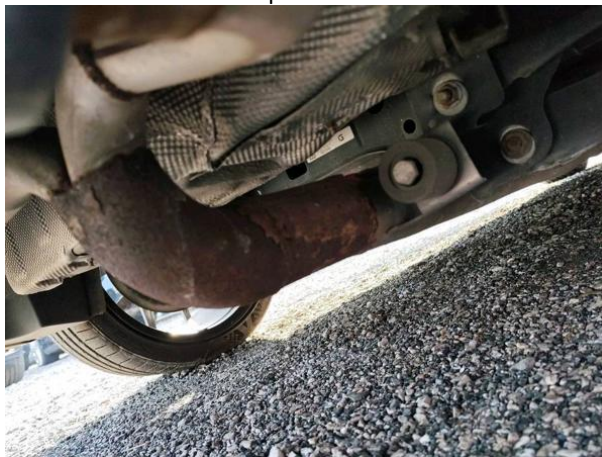


Slika R10: Sprednji odbijač



Slika R10-1: Poškodba



Slika R11: Obloga

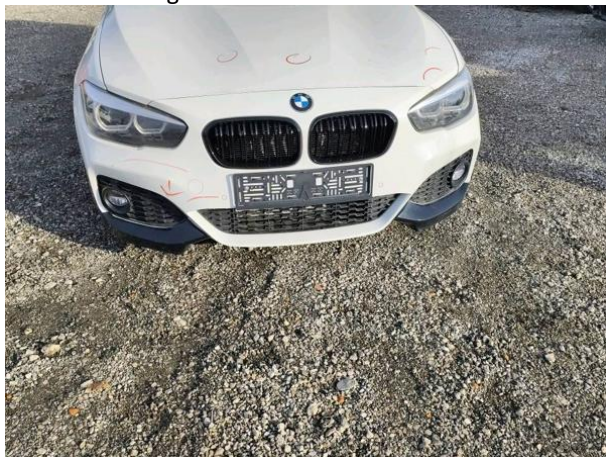

Slika R11-1: Neoriginalni del




Slika R12: Ščitnik



Slika R12-1: Neoriginalni del



Slika R13: Zavore

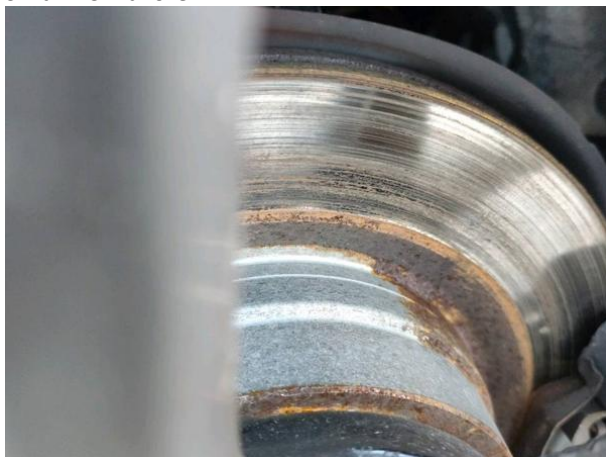

Slika R13-1: Stanje



Ostala stekla in stekla vzvratnih ogledal niso poškodovana.  
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

| Lega  | Znamka in tip | Vrsta | Dimenzija | Starost   | Globina profila |
|-------|---------------|-------|-----------|-----------|-----------------|
| 1. os | KUMHO ECSTA   | letne | 225/40/18 | DOT 43/23 | 6               |
| 2. os | KUMHO ECSTA   | letne | 245/35/18 | DOT 44/21 | 6               |

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

### 3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Sprednji levi sedež - poškodba
- Talna obloga - umazanija

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Sprednji levi sedež



Slika N05-1: Poškodba



Slika N06: Talna obloga



Slika N06-1: Umazanija



### 3.3. MOTORNI PROSTOR

Glede na servisni interval ni potrebno opraviti servisa.

**Opozorilo za napako na motorju.**

**Opozorilo za prenizek tlak v pnevmatikah.**

**Na ekranu opozorila za pretečene servisne kontrole.**

**Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.**


Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M03: servisni listek

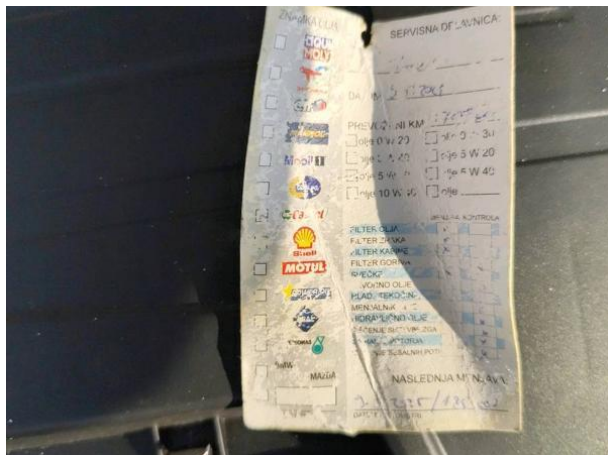

Slika M04: servisna knjižica



Slika M05:



Slika M06:



Slika M07:




Slika M08:



Slika M09:



Slika M10:

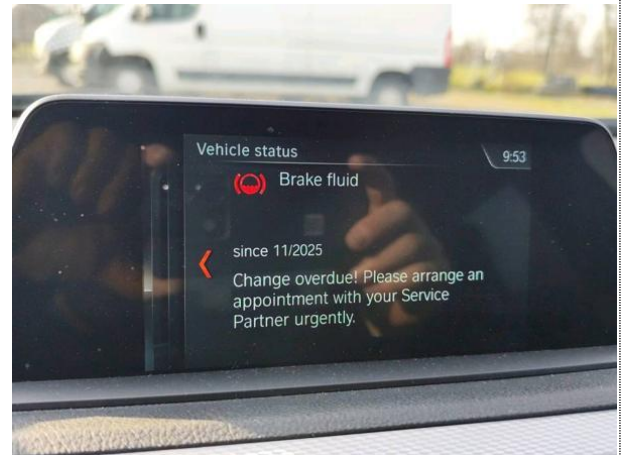

Slika M11:



### 3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Ključ, rezervni ključ
- Navodila za uporabnika
- Homologacija

**Manjka:**

- Prometno dovoljenje

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



### 3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Navigacija
- GSM inštalacija
- Vlečna kljuka

Slika 001: obvezna oprema



Slika 006: vlečna kljuka



Slika 007: navigacija



Slika 008:



Slika 009:



Slika 010:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



### 3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

**Motor:** Vžge in deluje.

**Klima:** Ni bilo možno preveriti.

**Svetlobna telesa:** Delujejo.

**Diagnosticna:** Opravljena - zaznane napake. ( PRILOGA 3)

**Testna vožnja:** Neopravljena.

**Podvozje:** Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

**Vozilo ima homologirana dodatno zatemnjena stekla in nižje vzmeti.**

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

# Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

## Repair Shop

Shop Name: Cenitve-AMZS  
Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Slovenija  
Zip Code: 1000  
Telephone:  
Email: cenitve@amzs.si  
SN: 988150001890  
Test Time: 2025-12-01 00:32:16  
Technician Name:  
Customer Name:

## Vehicle Information

Year: 2018.11  
Make: BMW  
Model: 125d  
VIN: WBA1T310607D11032  
Odometer: 180031 km  
Vehicle Software Version: V51.55  
Diagnostic Application Version: V1.01.003  
Diagnostic path: Automatically Search

## System fault code(Pre-Repair)

SCR (Selective Catalytic Reduction) 2 problems exist

|          |                                                                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.8051A4 | Recirculating Pump Unit, Activation: Line Disconnection                                            | Permanent |
| 2.805187 | Passive Tank: Fuel Level Sensor Implausible. Slow-Occurring Deviation To Plausible Value Detected. | Permanent |

ZGM (Central Gateway Module) 1 problem exist

|          |                                                        |           |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 1.801C20 | ZGM: Central Fault Memory Full - No Control-Unit Fault | Permanent |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                  |                                                                                     |              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DME/DDE (Digital diesel electronics) 4 problems exist            |                                                                                     |              |
| 1.285200                                                         | Oxygen Sensor After Catalytic Converter, Virtual Ground, Signal: Open Circuit       | Permanent    |
| 2.242200                                                         | Glow Element, Cylinder 1, Activation: Glow Element Resistance Outside Specification | Permanent    |
| 3.288F00                                                         | Power Management: Reduction Or Switching-Off Of Individual Electrical Consumers     | Intermittent |
| 4.242600                                                         | Glow Element, Cylinder 2, Activation: Glow Element Resistance Outside Specification | Permanent    |
| DSC (Dynamic stability control) 2 problems exist                 |                                                                                     |              |
| 1.48069E                                                         | Tyre Pressure Monitor: Wheel Recognition When Starting, Calibration Not Possible    | Permanent    |
| 2.4809EB                                                         | Tyre Pressure Monitor: Wheel Electronics, No Reception, Position Unknown            | Permanent    |
| FEM (Front electronic module) 3 problems exist                   |                                                                                     |              |
| 1.8040B9                                                         | De-Activation Of Terminal 30B: Top Startability Limit Reached                       | Intermittent |
| 2.8040BD                                                         | Reset Or Deactivation Of Terminal 30F                                               | Intermittent |
| 3.8041A8                                                         | Welcome Light Repeat Lock Active                                                    | Intermittent |
| The following systems are OK:                                    |                                                                                     |              |
| 1.ACSM (Crash safety module)                                     |                                                                                     |              |
| 2.EGS (Electronic transmission management)                       |                                                                                     |              |
| 3.ICMQL (Integrated Chassis Management)                          |                                                                                     |              |
| 4.EPS (Electromechanical power steering)                         |                                                                                     |              |
| 5.FLEL (Frontal Light Electronics Left)                          | ⦿ ADAS                                                                              |              |
| 6.FLER (Frontal Light Electronics Right)                         |                                                                                     |              |
| 7.KAFAS (Camera-based driver-assistance systems)                 |                                                                                     |              |
| 8.GWS (Gear selector switch)                                     |                                                                                     |              |
| 9.KOMBI (Instrument panel)                                       |                                                                                     |              |
| 10.TCB (Telematic Communication Box)                             |                                                                                     |              |
| 11.HU-B (HU-B)                                                   |                                                                                     |              |
| 12.CON (Controller)                                              |                                                                                     |              |
| 13.AHM (Trailer module)                                          |                                                                                     |              |
| 14.REM (Rear electronic module)                                  |                                                                                     |              |
| 15.IHKA (Integrated automatic heating / air conditioning system) |                                                                                     |              |