

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
BMW M4 COMPETITION XDRIVE COUPE
VIN: **WBS31HK060CU40950**

Ljubljana, 27.11.2025

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Anže Dragar

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: BMW M4 COMPETITION XDRIVE COUPE s številko šasije: WBS31HK060CU40950 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Anže Dragar dne 26.11.2025 v podjetju , X Print, Dolenjska cesta 282, Škofljica.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	BMW
KOMERCIJALNA OZNAKA VOZILA	M4 COMPETITION XDRIVE COUPE
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	WBS31HK060CU40950
PROSTORNINA MOTORJA	2993 ccm
MOČ MOTORJA	390 kW
VRSTA GORIVA	bencin
DATUM PRVE REGISTRACIJE	28.01.2025
BARVA VOZILA	E9D (kovinski - ČRNA - TEMNA)
ŠTEVILO SEDEŽEV	4
MASA VOZILA	2205 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	1850 kg
OBLIKA KAROSERIJE	AD KUPE

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	11 mesece
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	12237 km

Slika 1: prednja leva diagonalna vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonalna vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: WBS31HK060CU40950



Slika 4: število kilometrov: 12237 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev. Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila. Opažene poškodbe:

Slika R01: Sprednji odbijač

Slika R02: Blatnik desni

Slika R03: Blatnik levi

Slika R04: Pokrov motorja

Slika R01-1: Poškodba laka

Slika R02-1: Poškodba

Slika R03-1: Poškodba

Slika R04-1: Poškodba

Slika R01: Sprednji odbijač



Slika R01-1: Poškodba laka



Slika R02: Blatnik desni



Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Blatnik levi



Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Pokrov motorja



Slika R04-1: Poškodba



Ostala stekla in stekla vzratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	PIRELLI P ZERO	letne	275/35/19	DOT 43/24	5
2. os	PIRELLI P ZERO	letne	285/30/20	DOT 37/24	5

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Sprednji levi sedež – poškodba

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo




Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Sprednji levi sedež

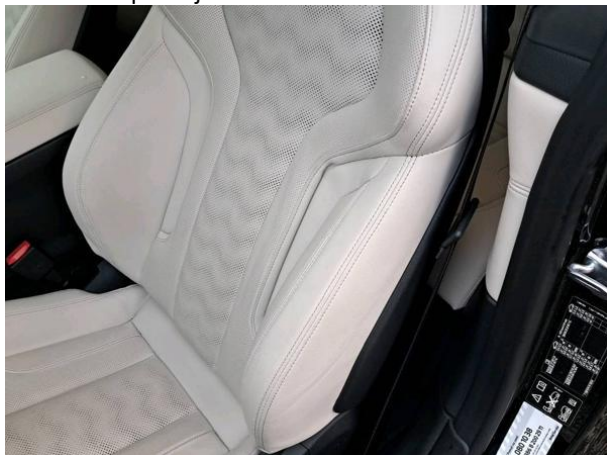

Slika N05-1: Poškodba



3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 03.03.2025 pri 2378 km, glede na servisni interval ni potrebno opraviti servisa.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M04: servisna knjižica



Slika M05:



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključi, rezervni ključi
- Navodila za uporabnika
- Homologacija

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Navigacija
- GSM inštalacija

Slika O01: obvezna oprema



Slika O07: navigacija



Slika O08:



Slika O09:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



Slika O16:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Ni bilo možno preveriti.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnosticika: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: AMZS Cenitve
Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Ljubljana
Zip Code: 1000
Telephone:
Email: cenitve@amzs.si
SN: 988150001858
Test Time: 2025-11-25 23:05:49
Technician Name:
Customer Name:

Vehicle Information

Year: 2024.12
Make: BMW
Model: M4 Competition M xDrive
VIN: WBS31HK060CU40950
Odometer: 12237 km
Vehicle Software Version: V51.66
Diagnostic Application Version: V1.01.003
Diagnostic path: Automatically Search

System fault code(Pre-Repair)

HKFM (Tailgate Function Module) 1 problem exist

1.801724	HKFM, Automatic Operation Of Tailgate: Driving Speed Exceeds 0 km/h For Operating Requirement	Intermittent
----------	---	--------------

ZGM (Central Gateway Module) 1 problem exist

1.801C16	Vehicle Electrical System: Sleep Error When Customer Not In The Vehicle	Intermittent
----------	---	--------------

USS (Parking Manoeuvring Assistant) 6 problems exist



1.803206	Ultrasonic Sensors: Blindness Identified	Intermittent
2.803207	Ultrasonic Sensors: Extraneous Noise Detected	Intermittent
3.803260	Ultrasonic Sensor, PMA, Rear Side Left: Blindness Identified	Intermittent
4.803262	Ultrasonic Sensor Rear Centre Left: Blindness Identified	Intermittent
5.803263	Ultrasonic Sensor Rear Centre Right: Blindness Identified	Intermittent
6.803264	Ultrasonic Sensor, Rear Outer Right: Blindness Identified	Intermittent
BDC (Body Domain Controller) 3 problems exist		
1.804081	Drive Readiness, Error: Production Not Possible	Intermittent
2.8040D2	PRD Status: Activation Of Parking Status, Vehicle Electrical System Not OK	Intermittent
3.804136	Contactless Vehicle Access Deactivated	Intermittent
KAFAS (Camera-Based Driver-Assistance Systems) 1 problem exist		 ADAS
1.800ABF	KAFAS Camera: Field Of Vision Impaired For A Short Time	Intermittent
HU (Headunit High) 3 problems exist		
1.031795	Head Unit: Function Restriction Telephone Book	Permanent
2.031796	Head Unit: Function Restriction Telephone List	Permanent
3.031797	Head Unit: Functional Limitation For Bluetooth Audio	Permanent
SMBF (Front Passenger Seat Module) 2 problems exist		
1.802C20	Front Passenger Seat Module, Forward/Back Seat Adjustment: Switch-Off The Function Due To Adjustment Time Limit (Overheating Protection)	Intermittent
2.802C1E	SMBF: No Seat Adjustment Is Possible Due To Engine Start	Intermittent
The following systems are OK:		
1.ACSM (Crash Safety Module)		
2.TRSVC (Allround-View Camera)	 ADAS	
3.HRSNR (Rear Radar Sensor Near Range Right)		
4.GHAS (Variable Limited Slip Differential)		
5.DME/DDE (Digital Engine Electronics)/ECM (Engine Control Module)		
6.EGS (Electronic Transmission Management)		
7.VTG (Transfer Box)		
8.SRSNVR (Side Radar Sensor Near Range Front Right)		
9.FRSF (Long-Distance Range Front Radar Sensor)	 ADAS	
10.SAS (Optional Extra System)		

11.SRSNVL (Side Radar Sensor Near Range Front Left)	⦿ ADAS
12.DSC (Dynamic Stability Control)	
13.HRSNL (Rear Radar Sensor Near Range Left)	
14.EPS (Electromechanical Power Steering)	
15.RAM (Receiver Audio Module)	⦿ ADAS
16.VIP (Virtual Integration System)	
17.FLEL (Frontal Light Electronics Left)	
18.FLER (Frontal Light Electronics Right)	⦿ ADAS
19.FZD (Roof Function Centre)	⦿ ADAS
20.GWS (Gear Selector Switch)	
21.KOMBI (Instrument Panel)	
22.TCB (Telematic Communication Box)	
23.CON (Controller)	
24.SMFA (Seat Module, Driver)	
25.VDP (Vertical Dynamics Platform)	
26.IHKA (Integrated Automatic Heating / Air Conditioning System)	