

AMZS d.o.o.  
Cenitve in ostali pregledi vozil  
Dunajska 128a  
1000 Ljubljana

Autopoint APO d.o.o.  
Polje 9B,  
6310 IZOLA - ISOLA

## CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)  
BMW X1 / xDrive20 / d AUT.  
VIN: WBA31AE0105V46315

Ljubljana, 16.09.2025

## IZJAVA CENILCA

---

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Blaž Boštjančič

Cenilec avtomobilske stroke



## 1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: BMW X1 / xDrive20 / d AUT. s številko šasije: WBA31AE0105V46315 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila ( iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Blaž Boštjančič dne 12.09.2025 na naslovu , Pod lipami 1, 1218 Komenda.

## 2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

### 2.1. TEHNIČNI PODATKI

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| VRSTA VOZILA                               | OSEBNI AVTOMOBIL (M1)    |
| ZNAMKA                                     | BMW                      |
| KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA                  | X1 / xDrive20 / d AUT.   |
| REG. ŠT.                                   | /                        |
| ŠTEVILKA ŠASIJE                            | WBA31AE0105V46315        |
| PROSTORNINA MOTORJA                        | 1995 ccm                 |
| MOČ MOTORJA                                | 140 kW                   |
| VRSTA GORIVA                               | Dizel                    |
| DATUM PRVE REGISTRACIJE                    | 22.07.2022               |
| BARVA VOZILA                               | kovinski - BELA - SVETLA |
| ŠTEVILO SEDEŽEV                            | 5                        |
| MASA VOZILA                                | 1695 kg                  |
| NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA<br>MASA VOZILA | 2200 kg                  |
| OBLIKA KAROSERIJE                          | KARAVAN                  |

### 2.2. POMEMBNI PODATKI:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| STAROST VOZILA OB PREGLEDU  | 3 leta in 1 mesec |
| ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU | 152700 km         |

Slika 1: prednja leva diagonalna vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonalna vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: WBA31AE0105V46315



Slika 4: število kilometrov: 152700 km



### 3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

#### 3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.

Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.

Opažene poškodbe:

Slika R01: Pnevmatika

Slika R02: Notranji okvir vrat

Slika R03: Pokrovček

Slika R04: Sprednji odbijač

Slika R05: Blatnik desni

Slika R06: Sprednji odbijač -spojler

Slika R07: Al platišče

Slika R08: Sprednja vrata leva

Slika R09: Zadnja vrata leva

Slika R10: Stranica leva - pvc obloga

Slika R11: Stranica leva

Slika R12: Zadnji odbijač

Slika R13: Al platišče

Slika R14: Al platišče

Slika R15: Zadnja vrata desna

Slika R16: Streha

Slika R17: Al platišče

Slika R18: Sprednja vrata desna

Slika R19: Sprednja vrata leva - notranji del

Slika R01-1: Raztrgano

Slika R02-1: Poškodba

Slika R03-1: Manjka

Slika R04-1: Poškodba laka

Slika R05-1: Popraskano

Slika R06-1: Poškodba

Slika R07-1: Popraskano

Slika R08-1: Vdolbina in poškodba laka

Slika R09-1: Poškodba

Slika R10-1: Popraskano

Slika R11-1: Poškodba

Slika R12-1: Poškodba laka

Slika R13-1: Popraskano

Slika R14-1: Popraskano

Slika R15-1: Vdolbine

Slika R16-1: Vdolbine in poškodba laka

Slika R17-1: Popraskano

Slika R18-1: Poškodba

Slika R19-1: Vdolbina

Slika R01: Pnevmatika



Slika R01-1: Raztrgano



Slika R02: Notranji okvir vrat



Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Pokrovček



Slika R03-1: Manjka



Slika R04: Sprednji odbijač




Slika R04-1: Poškodba laka



Slika R05: Blatnik desni



Slika R05-1: Popraskano

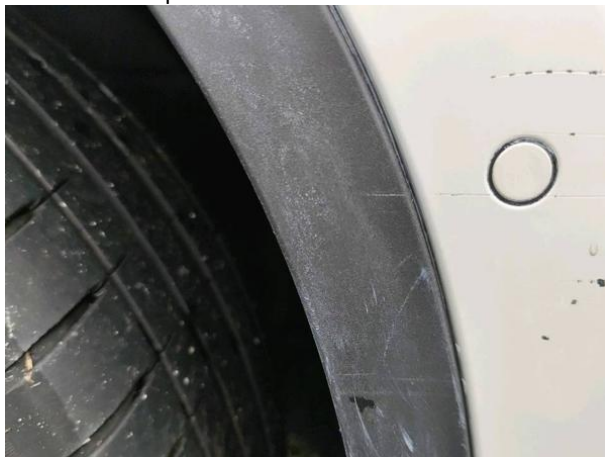

Slika R06: Sprednji odbijač - spojler



Slika R06-1: Poškodba



Slika R07: Al platišče



Slika R07-1: Popraskano



Slika R08: Sprednja vrata leva



Slika R08-1: Vdolbina in poškodba laka



Slika R09: Zadnja vrata leva



Slika R09-1: Poškodba



Slika R10: Stranica leva - pvc obloga



Slika R10-1: Popraskano



Slika R11: Stranica leva



Slika R11-1: Poškodba



Slika R12: Zadnji odbijač



Slika R12-1: Poškodba laka



Slika R13: Al platišče



Slika R13-1: Popraskano



Slika R14: Al platišče



Slika R14-1: Popraskano



Slika R15: Zadnja vrata desna



Slika R15-1: Vdolbine



Slika R16: Streha



Slika R16-1: Vdolbine in poškodba laka



Slika R17: Al platišče



Slika R17-1: Popraskano



Slika R18: Sprednja vrata desna



Slika R18-1: Poškodba



Slika R19: Sprednja vrata leva - notranji del



Slika R19-1: Vdolbina



Ostala stekla in stekla vzvratnih ogledal niso poškodovana.  
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

| Lega  | Znamka in tip        | Vrsta | Dimenzija | Starost   | Globina profila |
|-------|----------------------|-------|-----------|-----------|-----------------|
| 1. os | MICHELIN PILOT SPORT | letne | 225/45/19 | DOT 15/22 | 3               |
| 2. os | MICHELIN PILOT SPORT | letne | 225/45/19 | DOT 08/22 | 5               |

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

### 3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Dno zadnje - umazanija
- Zadnji sedeži - umazanija
- Notranja obloga vrat - umazanija
- Sprednji levi sedež - umazanija
- Talna obloga - umazanija
- Notranja obloga - poškodba
- Zračnik - zlomljeno
- Notranja obloga strehe - umazanija

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Dno zadnje




Slika N05-1: Umazanija



Slika N06: Zadnji sedeži



Slika N06-1: Umazanija

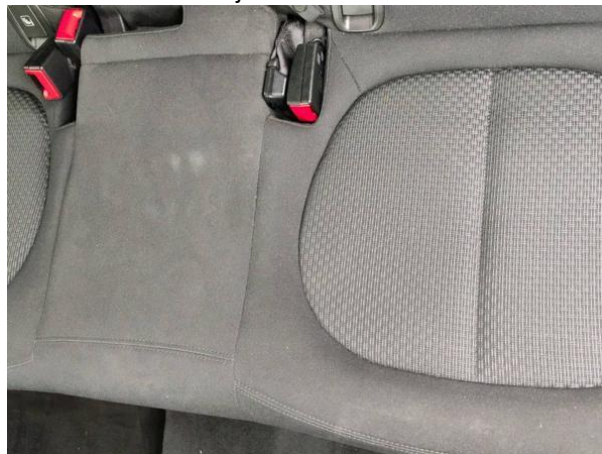

Slika N07: Notranja obloga vrat



Slika N07-1: Umazanija



Slika N08: Sprednji levi sedež



Slika N08-1: Umazanija




Slika N09: Talna obloga



Slika N09-1: Umazanija



Slika N10: Notranja obloga

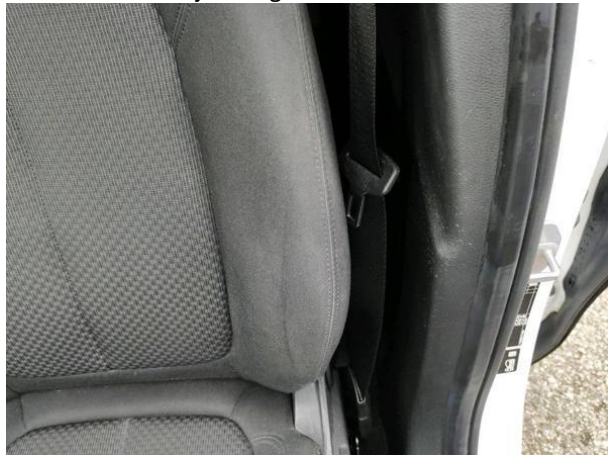

Slika N10-1: Poškodba




Slika N11: Zračnik



Slika N11-1: Zlomljeno



Slika N12: Notranja obloga strehe

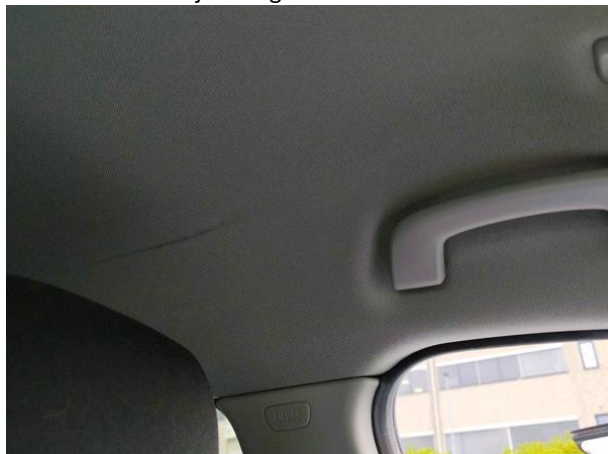

Slika N12-1: Umazanija



### 3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 03.06.2025 pri 141428 km, glede na servisni interval ni potrebno opraviti servisa.

**Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.**


Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M03: servisni listek

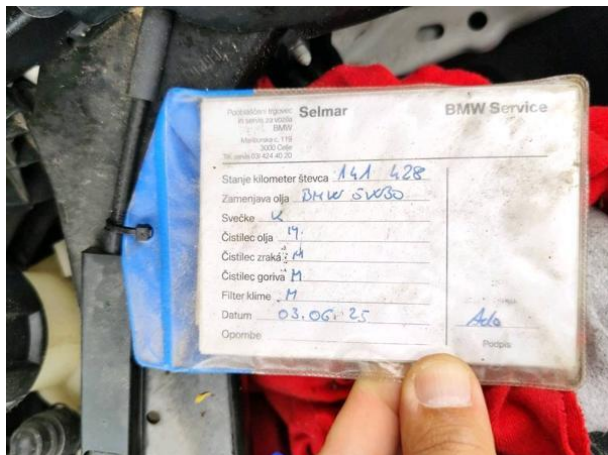

Slika M04: servisna knjižica



### 3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključ
- Navodila za uporabnika

Manjka:

- Homologacija (pri lastniku)
- Rezervni ključ (pri lastniku)

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



### 3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Set za popravilo pnevmatike
- Navigacija
- GSM inštalacija
- Vlečna kljuka

Slika O01: obvezna oprema



Slika O04: kit za popravilo pnevmatike



Slika 006: vlečna kljuka



Slika 007: navigacija



Slika 008:



Slika 009:



Slika 010:



Slika 011:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



Slika O16:



### 3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

**Motor:** Vžge in deluje.

**Klima:** Deluje.

**Svetlobna telesa:** Ni bilo možno preveriti.

**Diagnostika:** Opravljena - zaznane napake. ( PRILOGA 3)

**Testna vožnja:** Neopravljena.

**Podvozje:** Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

#### Manjka kljuka za spenjanje.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

# Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by *SmartSafe*

## Repair Shop

Shop Name: AMZS Cenitve  
Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Ljubljana  
Zip Code: 1000  
Telephone:  
Email: cenitve@amzs.si  
SN: 988150001858  
Test Time: 2025-09-12 01:35:55  
Technician Name:  
Customer Name:

## Vehicle Information

Year: 2022.05  
Make: BMW  
Model: X1 xDrive20d  
VIN: WBA31AE0105V46315  
Odometer: 152700 km  
Vehicle Software Version: V51.66  
Diagnostic Application Version: V1.01.003  
Diagnostic path: Automatically Search

## System fault code(Pre-Repair)

DME/DDE (Digital Diesel Electronics)/ECM (Engine Control Module) 1 problem exist

|          |                                                                                                                                      |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.2DDE00 | Air Mass System, Plausibility: Measured Air Mass Too Low Compared With Calculated Air Mass (With Inactive Exhaust-Gas Recirculation) | Permanent |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

BDC (Body Domain Controller) 2 problems exist

|          |                                                                                            |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.80417A | Evaluation Electronics, Contact-Free Tailgate Opening: Cycle Protection Temporarily Active | Intermittent |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                               |                                                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.804397                                                                      | Automatic Air Recirculation Control (AUC) Sensor: Short Circuit To Ground                         | Intermittent |
| IHKA (Integrated Automatic Heating / Air Conditioning System) 1 problem exist |                                                                                                   |              |
| 1.E71448                                                                      | Signal (Data Of Automatic Air Recirculation Control Sensor, 0x2D0) Invalid, Transmitter FEM / BDC | Intermittent |
| The following systems are OK:                                                 |                                                                                                   |              |
| 1.ACSM (Crash Safety Module)                                                  |                                                                                                   |              |
| 2.TRSVC (Allround-View Camera)                                                | ⦿ ADAS                                                                                            |              |
| 3.SCR (Selective Catalytic Reduction)                                         |                                                                                                   |              |
| 4.HKFM (Tailgate Function Module)                                             |                                                                                                   |              |
| 5.ZGM (Central Gateway Module)                                                |                                                                                                   |              |
| 6.EGS (Electronic Transmission Management)                                    |                                                                                                   |              |
| 7.LMV (Longitudinal Torque Distribution)                                      |                                                                                                   |              |
| 8.SAS (Optional Extra System)                                                 |                                                                                                   |              |
| 9.DSC (Dynamic Stability Control)                                             |                                                                                                   |              |
| 10.PMA (Parking Assistant)                                                    | ⦿ ADAS                                                                                            |              |
| 11.EPS (Electromechanical Power Steering)                                     |                                                                                                   |              |
| 12.FLEL (Frontal Light Electronics Left)                                      | ⦿ ADAS                                                                                            |              |
| 13.FLER (Frontal Light Electronics Right)                                     |                                                                                                   |              |
| 14.FZD (Roof Function Centre)                                                 |                                                                                                   |              |
| 15.KAFAS (Camera-Based Driver-Assistance Systems)                             | ⦿ ADAS                                                                                            |              |
| 16.GWS (Gear Selector Switch)                                                 |                                                                                                   |              |
| 17.KOMBI (Instrument Panel)                                                   |                                                                                                   |              |
| 18.TCB (Telematic Communication Box)                                          |                                                                                                   |              |
| 19.HU-B (HU-B)                                                                |                                                                                                   |              |
| 20.CON (Controller)                                                           |                                                                                                   |              |
| 21.AHM (Trailer Module)                                                       |                                                                                                   |              |