

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
OPEL ASTRA / GTC 1.4 / 16V TURBO
VIN: W0LPF2EU2CG128741

Ljubljana, 28.01.2026

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Nel Krafogel

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: OPEL ASTRA / GTC 1.4 / 16V TURBO s številko šasije: W0LPF2EU2CG128741 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Nel Krafogel dne 21.01.2026 v podjetju , MAKŠE.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	OPEL
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	ASTRA / GTC 1.4 / 16V TURBO
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	W0LPF2EU2CG128741
PROSTORNINA MOTORJA	1362 ccm
MOČ MOTORJA	88 kW
VRSTA GORIVA	Bencin
DATUM PRVE REGISTRACIJE	23.07.2012
BARVA VOZILA	kovinski - SIVA - SVETLA
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1503 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	1950 kg
OBLIKA KAROSERIJE	VOZILO Z DVIŽNIMI VRATI ZADAJ

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	13 let 6 mesecev
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	157429 km

Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: W0LPF2EU2CG128741



Slika 4: število kilometrov: 157429 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.

Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.

Opažene poškodbe:

Slika R01: Okvir vrat	Slika R01-1: Poškodba
Slika R02: Sprednji odbijač	Slika R02-1: Izven ležišča
Slika R03: Blatnik desni	Slika R03-1: Poškodba
Slika R04: Desni žaromet	Slika R04-1: Poškodba
Slika R05: Pokrov motorja	Slika R05-1: Poškodba
Slika R06: Blatnik levi	Slika R06-1: Poškodba laka
Slika R07: Prednje levo - al platišče	Slika R07-1: Poškodba laka
Slika R08: Prag levi	Slika R08-1: Vdolbina
Slika R09: Letev stekla	Slika R09-1: Poškodba
Slika R10: Sprednja vrata leva	Slika R10-1: Poškodba
Slika R11: Zadnje levo - al platišče	Slika R11-1: Poškodba
Slika R12: Zadnje levo svetilo	Slika R12-1: Poškodba
Slika R13: Pokrov prtljažnika	Slika R13-1: Poškodba
Slika R14: Stranica desna	Slika R14-1: Vdolbina in poškodba laka
Slika R15: Zadnje desno - al platišče	Slika R15-1: Poškodba laka
Slika R16: Sprednja vrata desna	Slika R16-1: Poškodba
Slika R17: Vzratno ogledalo desno	Slika R17-1: Poškodba
Slika R18: Prag desni	Slika R18-1: Vdolbina
Slika R19: Prednje desno -al platišče	Slika R19-1: Poškodba laka
Slika R20: Letev stekla	Slika R20-1: Poškodba
Slika R21: Maska odbijača	Slika R21-1: Poškodba
Slika R22: Ščitnik	Slika R22-1: Poškodba
Slika R23: Streha	Slika R23-1: Poškodba
Slika R24: Sprednja vrata leva	Slika R24-1: Poškodba
Slika R25: Zadnje vetrobransko steklo	Slika R25-1: Poškodba

Slika R01: Okvir vrat



Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Sprednji odbijač



Slika R02-1: Izven ležišča



Slika R03: Blatnik desni



Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Desni žaromet



Slika R04-1: Poškodba



Slika R05: Pokrov motorja



Slika R05-1: Poškodba



Slika R06: Blatnik levi



Slika R06-1: Poškodba laka




Slika R07: Prednje levo - al platišče



Slika R07-1: Poškodba laka



Slika R08: Prag levi

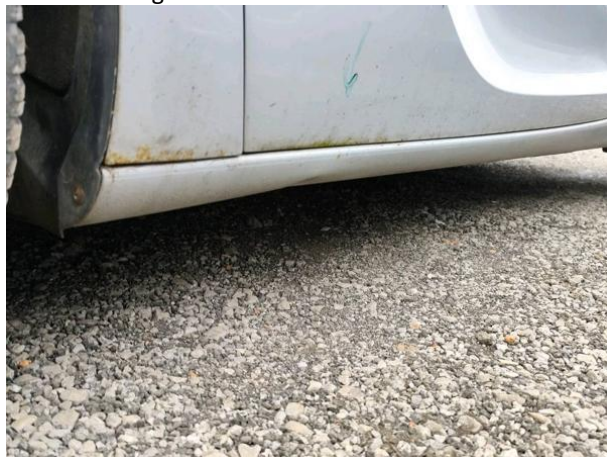


Slika R08-1: Vdolbina



Slika R09: Letev stekla



Slika R09-1: Poškodba

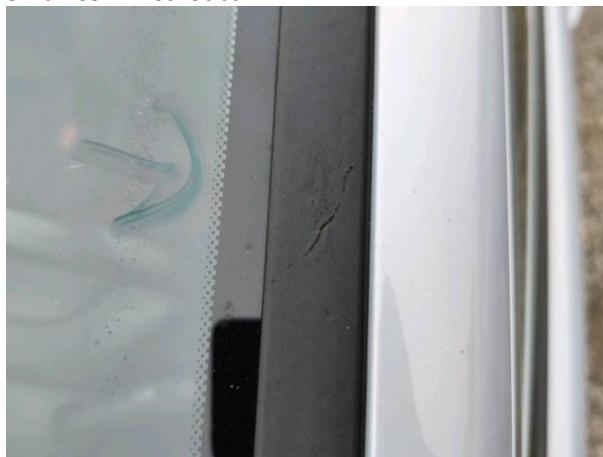

Slika R10: Sprednja vrata leva



Slika R10-1: Poškodba



Slika R11: Zadnje levo - al platišče



Slika R11-1: Poškodba



Slika R12: Zadnje levo svetilo



Slika R12-1: Poškodba



Slika R13: Pokrov prtljajnika



Slika R13-1: Poškodba



Slika R14: Stranica desna



Slika R14-1: Vdolbina in poškodba laka



Slika R15: Zadnje desno - al platišče



Slika R15-1: Poškodba laka



Slika R16: Sprednja vrata desna



Slika R16-1: Poškodba



Slika R17: Vzvratno ogledalo desno



Slika R17-1: Poškodba



Slika R18: Prag desni



Slika R18-1: Vdolbina



Slika R19: Prednje desno -al platišče



Slika R19-1: Poškodba laka



Slika R20: Letev stekla



Slika R20-1: Poškodba



Slika R21: Maska odbijača



Slika R21-1: Poškodba



Slika R22: Ščitnik



Slika R22-1: Poškodba



Slika R23: Streha



Slika R23-1: Poškodba



Slika R24: Sprednja vrata leva



Slika R24-1: Poškodba



Slika R25: Zadnje vetrobransko steklo



Slika R25-1: Poškodba



Ostala stekla in stekla vzvratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	CONTINENTAL ALLSEASON	zimske	235/50/18	DOT 22/19	5
2. os	CONTINENTAL ALLSEASON	zimske	235/50/18	DOT 22/19	4

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **je** bilo reparaturno lakirano.

Predhodna popravila:

- stranica leva
- stranica desna
- sprednja vrata desna

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika - poškodba
- Sprednji levi sedež - raztrgano
- Čiščenje notranjosti vozila - umazanija
- Obloga notranja stranice – prtljažnik - poškodba
- Senčila - manjka
- Notranja obloga strehe - poškodba
- Prestavna ročica - poškodba


Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo

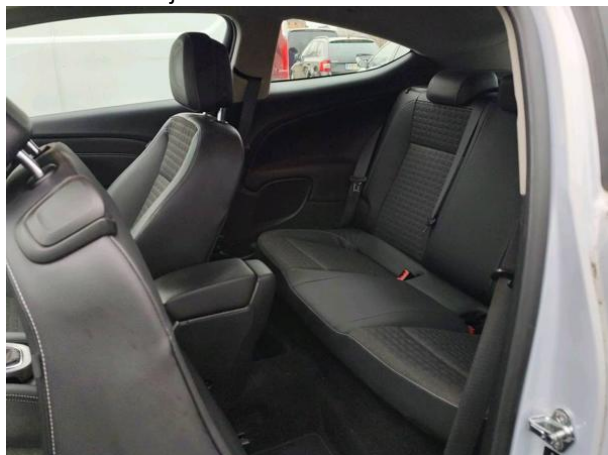

Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika



Slika N05-1: Poškodba



Slika N06: Sprednji levi sedež



Slika N06-1: Raztrgano



Slika N07: Čiščenje notranjosti vozila



Slika N07-1: Umazanija



Slika N08: Obloga notranja stranice – prtljažnik



Slika N08-1: Poškodba



Slika N09: senčila



Slika N09-1: Manjka



Slika N10: Notranja obloga strehe



Slika N10-1: Poškodba



Slika N11: prestavna ročica



Slika N11-1: Poškodba



3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 10.05.2024 pri 151381 km, glede na servisni interval je potrebno opraviti servis.

Opozorilo za napako na motorju. Zapadel servis.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.


Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M03: servisni listek

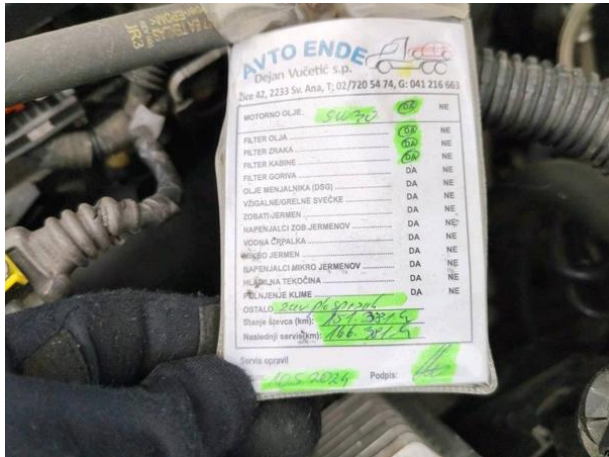

Slika M05:



Slika M06:



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključ, rezervni ključ
- Navodila za uporabnika
- Homologacija
- Servisna knjižica


Slika D01: navodila za uporabo




Slika D02: ključi



Slika D03: homologacija

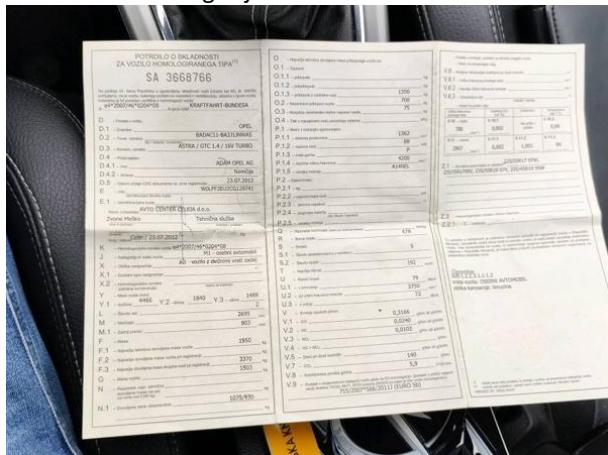

Slika D05: servisna knjižica

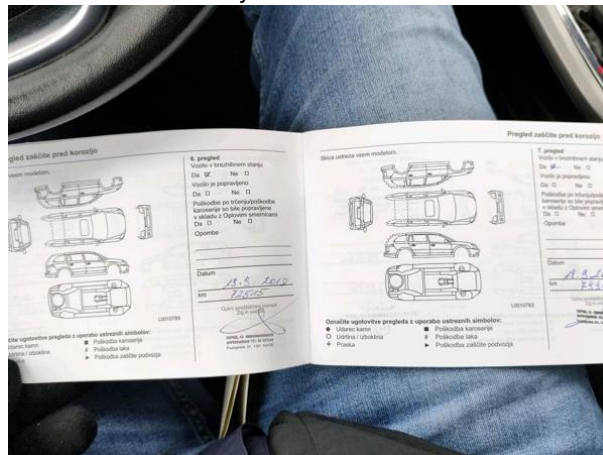

3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Rezervna pnevmatika
- GSM inštalacija

Slika O01: obvezna oprema



Slika O02: rezervna pnevmatika



Slika O08:



Slika O09:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje. **Opozorilo za napako na motorju.**

Klima: Ni bilo možno preveriti.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnosticika: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: Cenitve-AMZS

Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Slovenija

Zip Code: 1000

Telephone:

Email: cenitve@amzs.si

SN: 988150001890

Test Time: 2026-01-21 03:04:59

Technician Name:

Customer Name:

Vehicle Information

Year: 2012

Make: Opel

Model: Astra-J

VIN: W0LPF2EU2CG128741

Vehicle Software Version: V43.41

Diagnostic Application Version: V1.01.003

Diagnostic path: Automatically Search > Health Report

System fault code(Pre-Repair)

ECM (Engine Control Module) 4 problems exist		
1.P0097	Intake Air Temperature (IAT) Sensor 2 Circuit Low Voltage	
2.P0171	Fuel Trim System Lean	
3.P11C3	Intake Air Humidity Sensor Circuit High Voltage	
4.P2199	Intake Air Temperature (IAT) Sensors 1-2 Not Plausible	
RHACCM (Remote Heater And Air Conditioning Control Module) 1 problem exist		
1.U1501	LIN Bus	

PACM (Parking Assist Control Module) 1 problem exist		
1.B0958	Parking Assist Rear Sensor Left Corner Circuit	Short to Battery
The following systems are OK:		
1.EBCM (Electronic Brake Control Module)		
2.PBCM (Parking Brake Control Module)		
3.MASM (Multi-Axis Acceleration Sensor Module)		
4.PSCM (Power Steering Control Module)		
5.SWASM (Steering Wheel Angle Sensor Module)		
6.BCM (Body Control Module)		
7.SRS (Inflatable Restraint Sensing And Diagnostic Module)		
8.IC (Instrument Cluster)		
9.CACM (Chime Alarm Control Module)		
10.HCM (Headlamp Control Module)		
11.RADIO (Radio)		
12.VDCCM (Vehicle Direction Camera Control Module)	Ⓢ ADAS	