

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1G)
PORSCHE CAYENNE E-HYBRID / / AUT.
VIN: WP1ZZZ9YZLDA73731

Ljubljana, 10.11.2025

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Blaž Boštjančič

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1G) znamke: PORSCHE CAYENNE E-HYBRID // AUT. s številko šasije: WP1ZZZ9YZLDA73731 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Blaž Boštjančič dne 07.11.2025 v podjetju , X Print, Dolenjska cesta 282, Škofljica.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1G)
ZNAMKA	PORSCHE
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	CAYENNE E-HYBRID // AUT.
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	WP1ZZZ9YZLDA73731
PROSTORNINA MOTORJA	2995 ccm
MOČ MOTORJA	250 kW
VRSTA GORIVA	bencin
DATUM PRVE REGISTRACIJE	06.02.2020
BARVA VOZILA	E5B (kovinski - MODRA - SVETLA)
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	2435 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	3057 kg
OBLIKA KAROSERIJE	AC KARAVAN

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	5 let in 9 mesecev
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	106198 km

Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: WP1ZZZ9YZLDA73731



Slika 4: število kilometrov: 106198 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev. Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila. Opažene poškodbe:

Slika R01: Vetrobransko steklo
Slika R02: Vzvratno ogledalo levo
Slika R03: Al platišče in pnevmatika
Slika R04: Svetilo zadaj
Slika R05: Stranica desna
Slika R06: Stranica desna - obroba
Slika R07: Al platišče
Slika R08: Obroba
Slika R09: Žaromet
Slika R10: Sprednji odbijač

Slika R01-1: Poškodba
Slika R02-1: Poškodba laka
Slika R03-1: Poškodba
Slika R04-1: Poškodba
Slika R05-1: Vdolbine
Slika R06-1: Poškodba
Slika R07-1: Poškodba
Slika R08-1: Poškodba
Slika R09-1: Poškodba laka
Slika R10-1: Poškodba

Slika R01: Vetrobransko steklo



Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Vzvratno ogledalo levo



Slika R02-1: Poškodba laka



Slika R03: Al platišče in pnevmatika



Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Svetilo zadaj



Slika R04-1: Poškodba



Slika R05: Stranica desna



Slika R05-1: Vdolbine



Slika R06: Stranica desna - obroba



Slika R06-1: Poškodba



Slika R07: Al platišče



Slika R07-1: Poškodba



Slika R08: Obroba



Slika R08-1: Poškodba



Slika R09: Žaromet



Slika R09-1: Poškodba laka



Slika R10: Sprednji odbijač



Slika R10-1: Poškodba



Ostala stekla in stekla vzvratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	KUMHO ECSTA PS 71	letne	285/35/22	DOT 01/24	5
2. os	KUMHO ECSTA PS 71	letne	315/30/22	DOT 51/23	6

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.


Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija

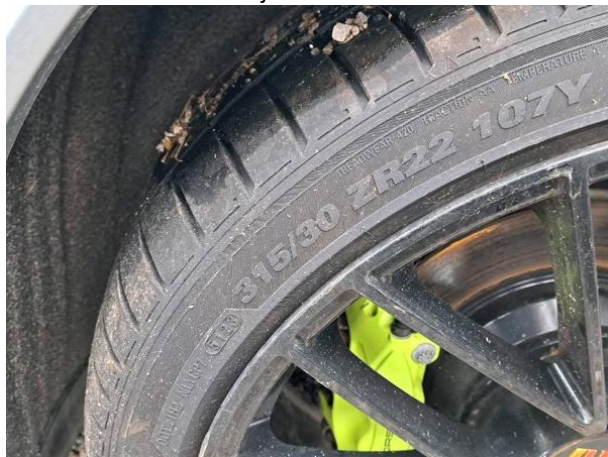

Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **je** bilo reparaturno lakirano.

Predhodna popravila:

- blatnik levi
- sprednja vrata desna
- zadnja vrata leva
- stranica leva
- pokrov prtljažnika

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.
Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Sprednji levi sedež - poškodba
- Isofix pokrovček 2x - manjka
- Notranja obloga vrat - poškodba
- Obloga stebrička - poškodba

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo




Slika N04: prtljažnik




Slika N05: Sprednji levi sedež




Slika N05-1: Poškodba

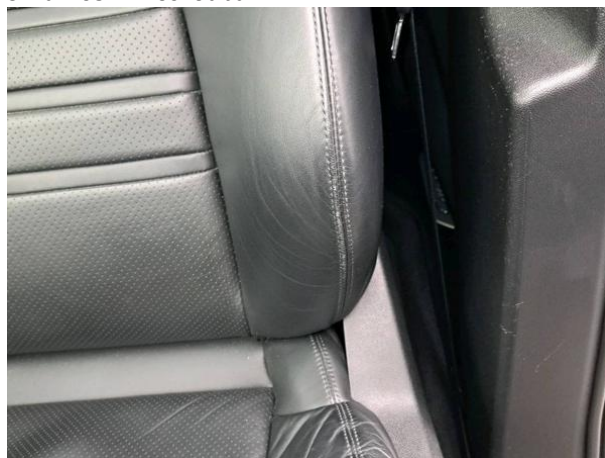

Slika N06: Isofix pokrovček 2x

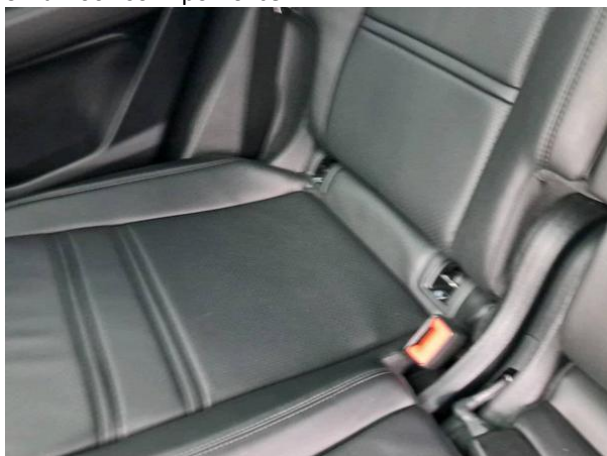

Slika N06-1: Manjka

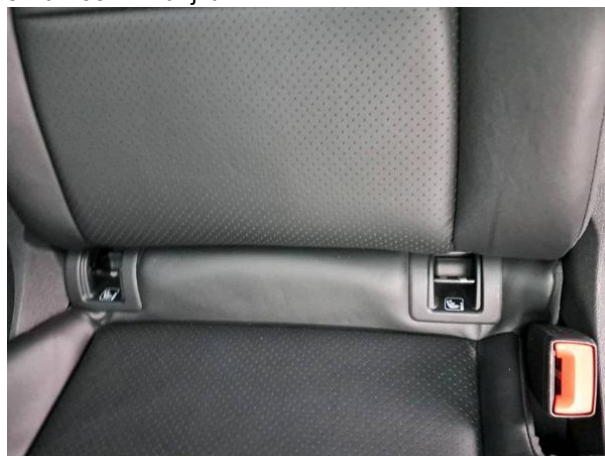


Slika N07: Notranja obloga vrat




Slika N07-1: Poškodba



Slika N08: Obloga stebrička

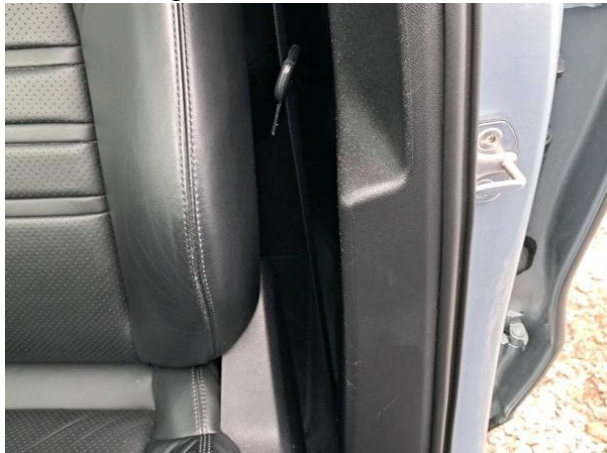

Slika N08-1: Poškodba

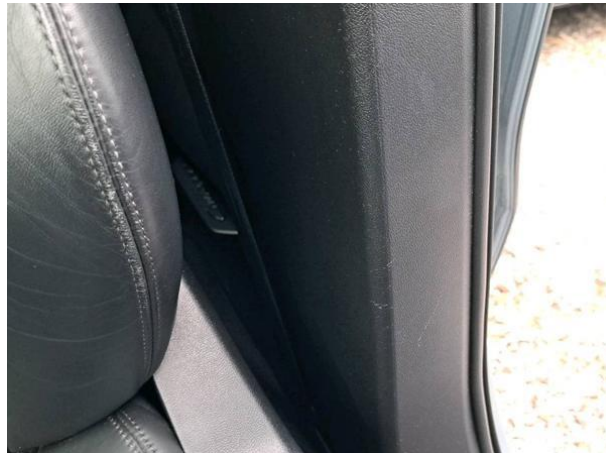

3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 03.06.2023 pri 90834 km, **glede na servisni interval je potrebno opraviti servis.**

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M04: servisna knjižica



Slika M05:



Slika M06:




3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključ, rezervni ključ
- Navodila za uporabnika
- Homologacija

Slika D01: navodila za uporabo

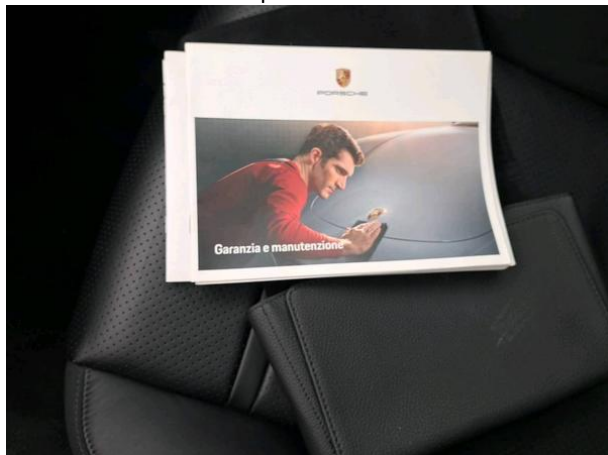

Slika D02: ključi



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Set za popravilo pnevmatike
- Navigacija
- GSM inštalacija

Manjka:

- Obvezna oprema

Slika O04: kit za popravilo pnevmatike



Slika O07: navigacija



Slika 008:



Slika 009:



Slika 010:



Slika 011:



Slika 012:



Slika 013:



Slika O14:



Slika O15:



Slika O16:



Slika O17:



Slika O18:



Slika O19:



Slika O20:



Slika O21:



Slika O22:



Slika O23:




Slika O24:



Slika O25:



Slika O26:

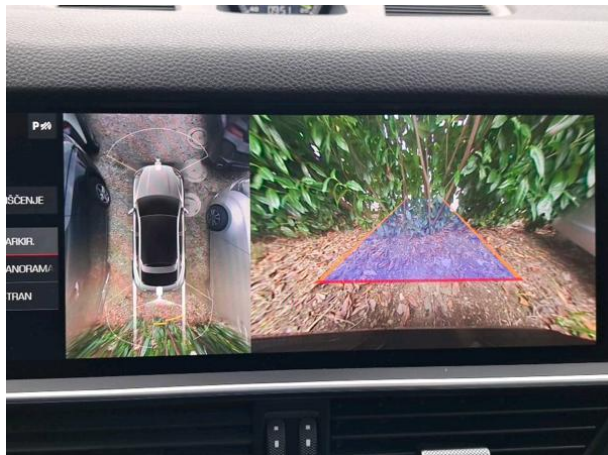

3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Deluje.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: AMZS Cenitve
Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Ljubljana
Zip Code: 1000
Telephone:
Email: cenitve@amzs.si
SN: 988150001858
Test Time: 2025-11-07 00:41:58
Technician Name:
Customer Name:

Vehicle Information

Year: 2020
Make: Porsche
Model: Cayenne-9YA (As Of 2018)
VIN: WP1ZZZ9YZLDA73731
Odometer: 106198 km
Vehicle Software Version: V24.52
Diagnostic Application Version: V1.01.003
Diagnostic path: Automatically Search > Cayenne-9YA (As Of 2018)

System fault code(Pre-Repair)

Engine Control Module (ECM/DME) 4 problems exist

1.P04C800	Filler Flap Release Button - Open Circuit	No fault symptom available
2.P049F00	Exhaust Flap, Bank 2 - Electrical Fault	No fault symptom available
3.P042000	Catalyst System, Bank1, Efficiency Below Threshold	No fault symptom available
4.P04CD00	Filler Flap Release Button - Stuck Actuated	No fault symptom available

Supplemental Inflatable Restraint System (SRS) 3 problems exist

1.B148E13	Pressure Hose Sensor For Left Pedestrian Protection - Open Circuit	Inactive
2.B10E913	Center Pedestrian Protection Crash Sensor, Open Circuit	Inactive
3.B148D13	Pressure Hose Sensor For Right Pedestrian Protection - Open Circuit	Inactive
Electronic Stability Program (ESP/PSM) 1 problem exist		
1.C10E1F2	Parking Brake Motors, Positions Not Plausible	Inactive
Instrument cluster (IC) 4 problems exist		
1.B199101	LVDS Interface, Electrical Malfunction	Inactive
2.B19B6F0	Display Of No Key Detected In The Vehicle, Active	Inactive
3.B19BDF0	Display Of Pressure Deviation In Tire Pressure Monitoring Display, Active	Inactive
4.B19C8F0	Display Of Adaptive Cruise Control Failure, Active	Inactive
GATEWAY 5 problems exist		
1.U111100	Operating And Display Log - Missing Message	Inactive
2.P1B0200	12 V Battery Monitoring - No Function	Inactive
3.B17DFF2	PVTS, Anti-Theft Mode Active	Inactive
4.B17DFF1	PVTS, Special Mode Active	Inactive
5.U140600	Closed-Circuit Current Too High	Inactive
PASM(Level Control) 1 problem exist		
1.C126016	Compressor Electronics For Level Control, Voltage Too Low	Inactive
Front-End Electronics 3 problems exist		
1.U118400	Left Front Door Ambient Lighting Bulb 1, No Communication	Inactive
2.U11CD00	Front Left Light For Door Rack Lighting, No Communication	Inactive
3.U136000	Left Front Door Ambient Lighting Bulb 2, No Communication	Inactive
Rear-End Electronics 2 problems exist		
1.B147918	Radio Key 1 - Voltage Too Low	Invalid signal
2.B147A18	Radio Key 2 - Voltage Too Low	Invalid signal
PANORAMA ROOF 1 problem exist		
1.U112200	Data Bus - Implausible Message	Inactive
All-Wheel Drive 1 problem exist		
1.U112300	Data Bus - Fault Value Received	Inactive

Tire Pressure Monitoring System (TPMS/TPM) 4 problems exist		
1.C111C00	Tires 01, Tire Pressure Warning - Flat Tire	Inactive
2.C112000	Tires 03, Tire Pressure Warning - Flat Tire	Inactive
3.C112200	Tires 04, Tire Pressure Warning - Flat Tire	Inactive
4.C106300	Right Rear Tire, Tire Pressure Warning - Too Low	Inactive
Cruise Control System (CCS/ACC) 3 problems exist		⦿ ADAS
1.U112300	Data Bus - Fault Value Received	
2.U112300	Data Bus - Fault Value Received	
3.B200FF0	Control Unit - Function Restriction	
High-Voltage Battery 2 problems exist		
1.U012100	Brake Electronics (PSM) Control Unit - No Communication	Inactive
2.U158C00	Battery Separating Element, Control Module - Reset	Inactive
PCM/CDR (Communication Management/Cd Radio) 1 problem exist		
1.U111100	Operating And Display Log - Missing Message	Inactive
Brake Booster 1 problem exist		
1.U140A00	Terminal 30 Supply Voltage - Open Circuit	No fault symptom
Thermal Management 3 problems exist		
1.P0EC100	Refrigerant Circuit Sensor On Low Pressure Side (PT2) - Faulty	Invalid signal
2.U042300	Instrument Cluster Control Unit - Signal Implausible	Invalid signal
3.P2C7200	Low-Temperature Circuit For Drive - Cooling Performance Too Low	Invalid signal
Assist 12 problems exist		⦿ ADAS
1.U112300	Data Bus - Fault Value Received	Inactive
2.C12B3FD	Driver Assistance Systems Front Camera, Temporary View Limitation	Inactive
3.C12AF02	Rear Peripheral Camera, Video Wiring, Signal Error	Inactive
4.C12AE02	Front Peripheral Camera, Video Wiring, Signal Error	Inactive
5.C12B002	Left Peripheral Camera, Video Wiring, Signal Error	Inactive
6.C12B102	Right Peripheral Camera, Video Wiring, Signal Error	Inactive
7.B127C04	Front Camera Faulty	Inactive
8.B127D04	Reversing Camera Faulty	Inactive
9.B127E04	Side Camera (Left) Faulty	Inactive

10.B127F04	Side Camera (Right) Faulty	Inactive
11.B200FFA	Surround View Camera - Internal Fault	Inactive
12.C1299F0	Matrix Light, Active Fog Mode	Inactive

The following systems are OK:

1.Transmission Control Module (TCM/PDK)
2.Air Conditioning (AC)
3.Power Tail Gate (PTG)
4.Steering Wheel Electronic
5.High-Voltage Power Electronics
6.Selector Lever
7.Electronic Power Steering (EPS)
8.Operator Control Unit In Front Center Console
9.Adaptive Front Lighting System (AFS), Left
10.Adaptive Front Lighting System (AFS), Right
11.Headlight Bulbs (LED), Left
12.Headlight Bulbs (LED), Right
13.High-Voltage Charger
14.Door On Driver's Side, Front
15.Door On Passenger's Side, Front
16.Door On Driver's Side, Rear
17.Door On Passenger's Side, Rear
18.Interior Acoustics
19.Assembly Mounting
20.Rear Spoiler