

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
TOYOTA COROLLA 1.8 HYBRID
VIN: SB1Z93BE60E223366

Ljubljana, 22.05.2026

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Blaž Boštjančič

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: TOYOTA COROLLA 1.8 HYBRID s številko šasijske: SB1Z93BE60E223366 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Blaž Boštjančič dne 13.05.2026 v podjetju , MAKŠE TRANSPORTI.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	TOYOTA
KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA	COROLLA 1.8 HYBRID
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	SB1Z93BE60E223366
PROSTORNINA MOTORJA	1798 ccm
MOČ MOTORJA	72 kW
VRSTA GORIVA	bencin
DATUM PRVE REGISTRACIJE	11.06.2021
BARVA VOZILA	S0B (navaden - BELA - SVETLA)
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	1606 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	1955 kg
OBLIKA KAROSERIJE	AC KARAVAN

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	4 leta in 11 mesecev
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	77882 km

Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: SB1Z93BE60E223366



Slika 4: število kilometrov: 77882 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.

Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.

Opažene poškodbe:

Slika R01: Nosilec pokrova motorja

Slika R02: Sprednji odbijač

Slika R03: Pokrov motorja

Slika R04: Vetrobransko steklo

Slika R05: Streha

Slika R06: Sprednja vrata leva

Slika R07: Sprednja vrata leva - letev

Slika R08: Zadnja vrata leva - letev

Slika R09: Rob strehe

Slika R10: Stranica leva

Slika R11: Al platišče

Slika R12: Žaromet

Slika R13: Zadnja vrata desna

Slika R14: Zadnja vrata desna - letev

Slika R15: Sprednja vrata desna - letev

Slika R16: Al platišče

Slika R17: Zavore

Slika R01-1: Zlomljeno

Slika R02-1: Poškodba

Slika R03-1: Vdolbine

Slika R04-1: Poškodba

Slika R05-1: Vdolbine

Slika R06-1: Poškodba laka

Slika R07-1: Vdolbine

Slika R08-1: Vdolbine

Slika R09-1: Vdolbine

Slika R10-1: Poškodba laka

Slika R11-1: Popraskano

Slika R12-1: Ne tesni

Slika R13-1: Vdolbine

Slika R14-1: Vdolbine

Slika R15-1: Vdolbine

Slika R16-1: Popraskano

Slika R17-1: Poškodba

Slika R01: Nosilec pokrova motorja



Slika R01-1: Zlomljeno



Slika R02: Sprednji odbijač



Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Pokrov motorja



Slika R03-1: Vdolbine



Slika R04: Vetrobransko steklo



Slika R04-1: Poškodba



Slika R05: Streha



Slika R05-1: Vdolbine



Slika R06: Sprednja vrata leva



Slika R06-1: Poškodba laka



Slika R07: Sprednja vrata leva - letev



Slika R07-1: Vdolbine



Slika R08: Zadnja vrata leva - letev



Slika R08-1: Vdolbine



Slika R09: Rob strehe



Slika R09-1: Vdolbine



Slika R10: Stranica leva



Slika R10-1: Poškodba laka



Slika R11: Al platišče



Slika R11-1: Popraskano



Slika R12: Žaromet



Slika R12-1: Ne tesni



Slika R13: Zadnja vrata desna



Slika R13-1: Vdolbine



Slika R14: Zadnja vrata desna - letev



Slika R14-1: Vdolbine



Slika R15: Sprednja vrata desna - letev



Slika R15-1: Vdolbine



Slika R16: Al platišče



Slika R16-1: Popraskano



Slika R17: Zavore



Slika R17-1: Poškodba



Vetrobransko steklo lažje poškodovano. Ostala stekla in stekla vzvratnih ogledal niso poškodovana.
Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	FIRESTONE WINTER	zimske	225/45/17	DOT 21/21	5
2. os	FIRESTONE WINTER	zimske	225/45/17	DOT 21/21	6

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **je** bilo reparaturno lakirano.

Predhodna popravila:

- pokrov motorja
- blatnik levi
- blatnik desni
- sprednja vrata leva
- zadnja vrata leva
- stranica desna
- zadnja vrata desna

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Iso fix pokrovček - manjka
- Notranja obloga - izven ležišča
- Sprednji desni sedež - umazanija
- Sprednji levi sedež - umazanija
- Talna obloga - umazanija


Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo

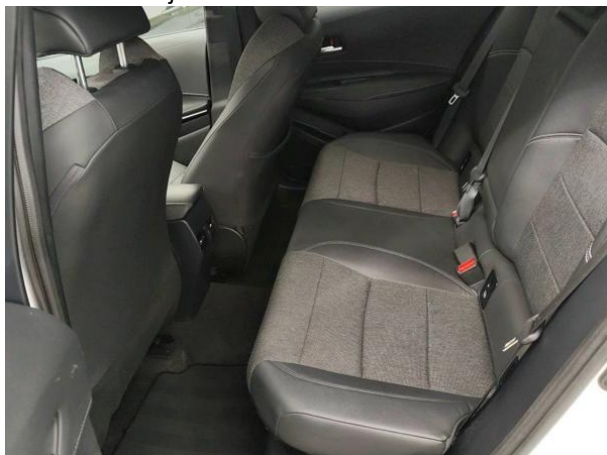

Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Iso fix pokrovček



Slika N05-1: Manjka



Slika N06: Notranja obloga



Slika N06-1: Izven ležišča



Slika N07: Sprednji desni sedež



Slika N07-1: Umazanija



Slika N08: Sprednji levi sedež



Slika N08-1: Umazanija



Slika N09: Talna obloga



Slika N09-1: Umazanija



3.3. MOTORNI PROSTOR

Glede na servisni interval ni potrebno opraviti servisa.

Podatka o zadnjem servisu ni.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M05:



Slika M06:



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Navodila za uporabnika
- Ključ

Manjka:

- Rezervni ključ
- Prometno dovoljenje (TUJE)
- Homologacija

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Set za popravilo pnevmatike
- GSM inštalacija
- Navigacija

Slika 001: obvezna oprema



Slika 004: kit za popravilo pnevmatike



Slika 007: navigacija



Slika 008:



Slika O09:



Slika O10:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



Slika O16:



Slika O17:



Slika O18:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje.

Klima: Deluje. Gretje sedežev deluje.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Neopravljena.

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Vozilo poškodovano od toče. Vozilo še ni bilo registrirano v Sloveniji.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.