

AMZS d.o.o.  
Cenitve in ostali pregledi vozil  
Dunajska 128a  
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.  
Flajšmanova ulica 3  
1000 Ljubljana

## CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)  
FORD FOCUS / 1.0 / EB 92 M6  
VIN: WF0PXXGCHPMC81905

Ljubljana, 04.02.2023

## IZJAVA CENILCA

---

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Blaž Boštjančič

Cenilec avtomobilske stroke



## 1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: FORD FOCUS / 1.0 / EB 92 M6 s številko šasije: WF0PXXGCHPMC81905 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila ( iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Blaž Boštjančič dne 02.02.2026 na naslovu Flajšmanova 3, Ljubljana.

## 2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

### 2.1. TEHNIČNI PODATKI

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| VRSTA VOZILA                               | OSEBNI AVTOMOBIL (M1)    |
| ZNAMKA                                     | FORD                     |
| KOMERCIALNA OZNAKA VOZILA                  | FOCUS / 1.0 / EB 92 M6   |
| REG. ŠT.                                   | /                        |
| ŠTEVILKA ŠASIJE                            | WF0PXXGCHPMC81905        |
| PROSTORNINA MOTORJA                        | 999 ccm                  |
| MOČ MOTORJA                                | 92 kW                    |
| VRSTA GORIVA                               | Bencin                   |
| DATUM PRVE REGISTRACIJE                    | 26.11.2021               |
| BARVA VOZILA                               | kovinski - SIVA - SVETLA |
| ŠTEVILO SEDEŽEV                            | 5                        |
| MASA VOZILA                                | 1416 kg                  |
| NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA<br>MASA VOZILA | 1925 kg                  |
| OBLIKA KAROSERIJE                          | KARAVAN                  |

### 2.2. POMEMBNI PODATKI:

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| STAROST VOZILA OB PREGLEDU  | 4 leta in 2 meseca |
| ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU | 132776 km          |


Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: WF0PXXGCHPMC81905

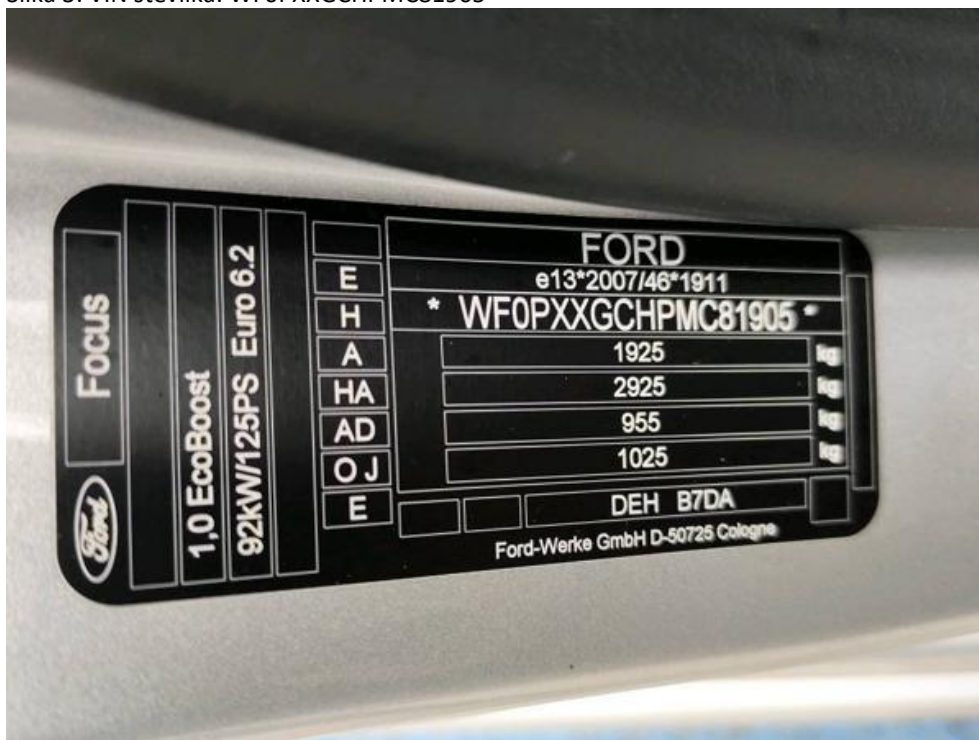

Slika 4: število kilometrov: 132776 km





### 3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

#### 3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.

Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.

Opažene poškodbe:

Slika R01: Zavore spredaj

Slika R02: Zavore zadaj

Slika R03: Notranji okvir vrat

Slika R04: Notranji okvir vrat

Slika R05: Vetrobransko steklo

Slika R06: Pokrov motorja

Slika R07: Sprednji odbijač

Slika R08: Al platišče

Slika R09: Stranica leva

Slika R10: Pokrov prtljažnika

Slika R11: Zadnji odbijač

Slika R12: Stranica desna

Slika R13: Zadnja vrata desna

Slika R14: Al platišče

Slika R15: Prag desni

Slika R01-1: Poškodba

Slika R02-1: Poškodba

Slika R03-1: Poškodba

Slika R04-1: Poškodba

Slika R05-1: Poškodba

Slika R06-1: Poškodba

Slika R07-1: Poškodba laka

Slika R08-1: Popraskano

Slika R09-1: Vdolbina

Slika R10-1: Vdolbina

Slika R11-1: Poškodba

Slika R12-1: Vdolbina in poškodba laka

Slika R13-1: Poškodba laka

Slika R14-1: Popraskano

Slika R15-1: Poškodba laka


Slika R01: Zavore spredaj



Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Zavore zadaj

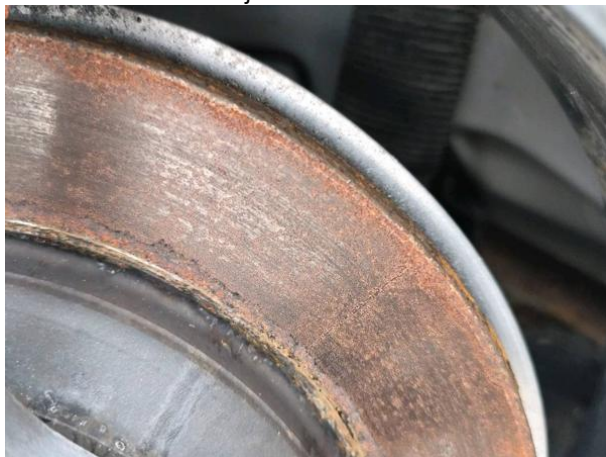

Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Notranji okvir vrat



Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Notranji okvir vrat



Slika R04-1: Poškodba






Slika R05: Vetrobransko steklo



Slika R05-1: Poškodba

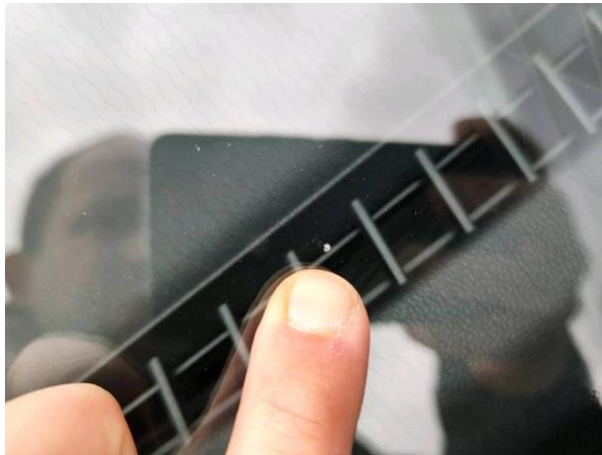

Slika R06: Pokrov motorja



Slika R06-1: Poškodba



Slika R07: Sprednji odbijač



Slika R07-1: Poškodba laka





Slika R08: Al platišče



Slika R08-1: Popraskano



Slika R09: Stranica leva




Slika R09-1: Vdolbina



Slika R10: Pokrov prtljažnika



Slika R10-1: Vdolbina

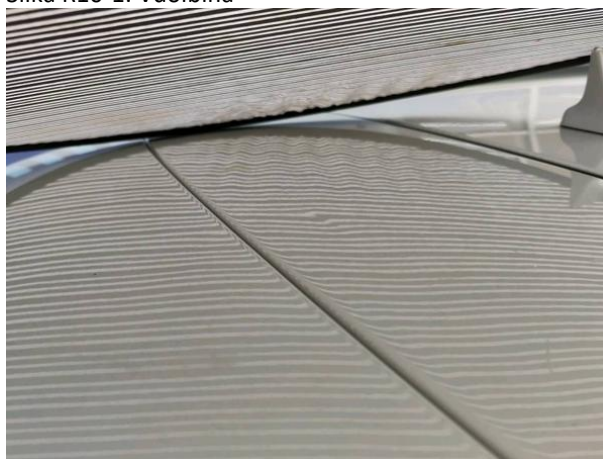

Slika R11: Zadnji odbijač



Slika R11-1: Poškodba




Slika R12: Stranica desna



Slika R12-1: Vdolbina in poškodba laka



Slika R13: Zadnja vrata desna

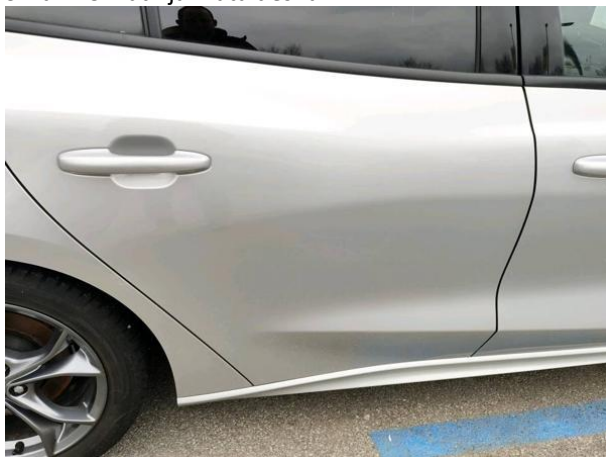

Slika R13-1: Poškodba laka





Slika R14: Al platišče



Slika R14-1: Popraskano



Slika R15: Prag desni



Slika R15-1: Poškodba laka



**Vetrobransko steklo lažje poškodovano.** Ostala stekla in stekla vzratnih ogledal niso poškodovana.

Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

| Lega  | Znamka in tip          | Vrsta  | Dimenzija | Starost   | Globina profila |
|-------|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
| 1. os | GOODYEAR<br>ULTRA GRIP | zimske | 215/50/17 | DOT 36/21 | 6               |
| 2. os | GOODYEAR<br>ULTRA GRIP | zimske | 215/50/17 | DOT 36/21 | 6               |

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.



Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Slika G04: 2. os starost



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **je** bilo reparaturno lakirano.

**Predhodna popravila:**

- pokrov prtljažnika

**3.2. NOTRANJOST:**

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Obloga notranja stranice – prtljažnik - poškodba
- Notranja obloga strehe - izven ležišča
- Iso fix pokrovčki - manjkajo
- Zadnji sedeži - umazanija

- Talna obloga - umazanija
- Notranja obloga vrat - poškodba
- Notranja obloga vrat - umazanija
- Talna obloga - umazanija
- Talna obloga - umazanija
- Sprednji desni sedež - umazanija
- Notranja obloga vrat - poškodba
- Volan - poškodba

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo



Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik





Slika N05: Obloga notranja stranice – prtljažnik



Slika N05-1: Poškodba



Slika N06: Notranja obloga strehe



Slika N06-1: Izven ležišča



Slika N07: Iso fix pokrovčki



Slika N07-1: Manjkajo






Slika N08: Zadnji sedeži



Slika N08-1: Umazanija

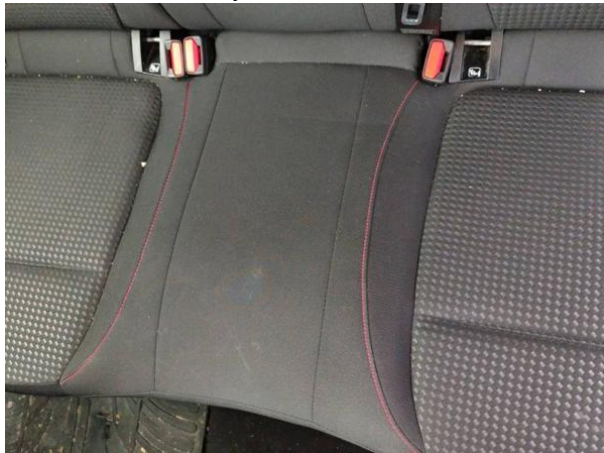

Slika N09: Talna obloga



Slika N09-1: Umazanija



Slika N10: Notranja obloga vrat



Slika N10-1: Poškodba





Slika N11: Notranja obloga vrat



Slika N11-1: Umazanija



Slika N12: Talna obloga



Slika N12-1: Umazanija



Slika N13: Talna obloga



Slika N13-1: Umazanija





Slika N14: Sprednji desni sedež



Slika N14-1: Umazanija



Slika N15: Notranja obloga vrat




Slika N15-1: Poškodba



Slika N16: Volan



Slika N16-1: Poškodba

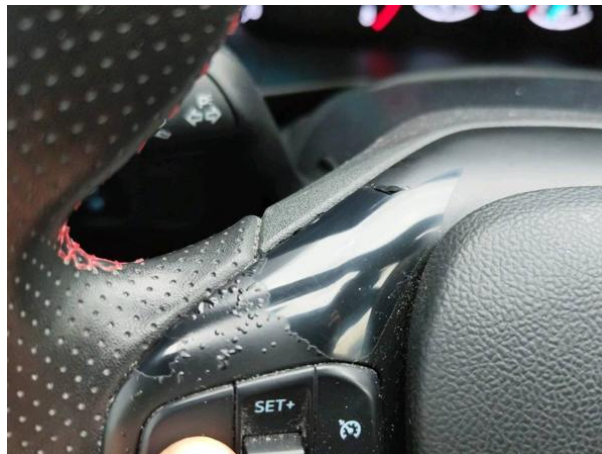



### 3.3. MOTORNI PROSTOR

Zadnji servis opravljen 07.10.2025 pri 122491 km, glede na servisni interval ni potrebno opraviti servisa.

**Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.**

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor



Slika M03: servisni listek



Slika M05:



### 3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Prometno dovoljenje
- Ključ, rezervni ključ
- Navodila za uporabnika

**Manjka:**

- Homologacija

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



Slika D04: prometno dovoljenje



### 3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Obvezna oprema
- Rezervna pnevmatika
- Navigacija
- GSM inštalacija




Slika 001: obvezna oprema



Slika 002: rezervna pnevmatika



Slika 007: navigacija

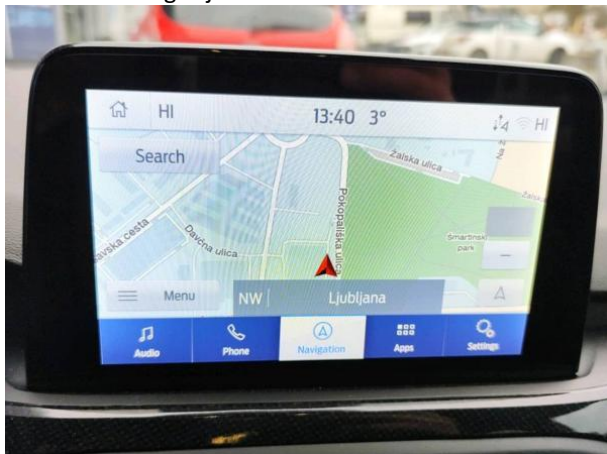

Slika 008:



Slika 009:



Slika 010:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



### 3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

**Motor:** Vžge in deluje.

**Klima:** Ni bilo možno preveriti.

**Svetlobna telesa:** Delujejo.

**Diagnostika:** Neopravljena.

**Testna vožnja:** Neopravljena.

**Podvozje:** Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

**Priporočamo menjavo zadnjih zavor.**

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo in priklopom na tester ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.