

AMZS d.o.o.
Cenitve in ostali pregledi vozil
Dunajska 128a
1000 Ljubljana

NLB Lease&Go d.o.o.
Flajšmanova ulica 3
1000 Ljubljana

CENILNO POROČILO

OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
MAZDA CX-60 / e-Skyactiv PHEV / AWD AT
VIN: JMZKH0HB301110927

Ljubljana, 22.08.2025

IZJAVA CENILCA

Po svojem najboljšem poznavanju in prepričanju izjavljam, da:

- so v cenilnem poročilu uporabljeni podatki in informacije preverjeni v skladu z možnostmi ter uporabljeni v dobri veri, pri čemer verjamem in zaupam v njihovo točnost
- so prikazane analize, mnenja in sklepi omejeni samo s predpostavkami in omejevalnimi okoliščinami ter predstavljajo moje osebne, nepristranske in strokovne analize, mnenja in sklepe
- nimam sedanjih ali prihodnjih interesov v zadevi, ki je predmet tega cenilnega poročila, ter nimam osebnih interesov in nisem pristranski glede oseb, katerih se cenilno poročilo tiče
- je cenitev vozila opravljena na osnovi pregleda vozila in s tem poročilom ne prevzemam odgovornosti za prikrite napake na vozilu, ki jih v sklopu takšnega pregleda ni možno ugotoviti,
- cenilno poročilo odraža stanje vozila v trenutku pregleda, zato ne prevzemam odgovornosti za kasnejše poškodbe ali nastale nepravilnosti na vozilu, ki bi nastale po pregledu,
- plačilo za mojo storitev v zvezi z cenilnim poročilom ni vezano na vnaprej določen izid zadeve, ki bi bil ugoden za stranke v sporu ali doseganje dogovorjenega rezultata cenilnega poročila ali pojava kakršnega koli dogodka, povezanega s tako obliko dogovora
- mi ni nihče nudil pomembne strokovne pomoči oziroma, da so osebe, ki so mi podajale kakršnekoli informacije in podatke, navedene v poglavju Viri informacij

Blaž Boštjančič

Cenilec avtomobilske stroke



1. NAMEN IZDELAVE CENILNEGA POROČILA

Na podlagi naročila smo si ogledali: OSEBNI AVTOMOBIL (M1) znamke: MAZDA CX-60 / e-Skyactiv PHEV / AWD AT s številko šasijske: JMZKH0HB301110927 z namenom:

- da določimo trenutno stanje vozila (iztrošenost, ohranjenost, okvare)
- da določimo in ovrednotimo poškodbe ter nastalo škodo na vozilu
- kalkulacija naj bo narejena po tehnologiji proizvajalca in pravil stroke
- da določimo njegovo tržno vrednost, upoštevajoč starost vozila, prevožene kilometre, poškodbe na vozilu, tržni položaj ter splošno ohranjenost vozila

Pregled je opravil Blaž Boštjančič dne 19.08.2025 v podjetju , X Print, Dolenjska cesta 282, Škofljica.

2. PREDMETNO VOZILO (TEHNIČNI PODATKI)

2.1. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA VOZILA	OSEBNI AVTOMOBIL (M1)
ZNAMKA	MAZDA
KOMERCIJALNA OZNAKA VOZILA	CX-60 / e-Skyactiv PHEV / AWD AT
REG. ŠT.	/
ŠTEVILKA ŠASIJE	JMZKH0HB301110927
PROSTORNINA MOTORJA	2488 ccm
MOČ MOTORJA	141 kW
VRSTA GORIVA	Bencin
DATUM PRVE REGISTRACIJE	09.12.2022
BARVA VOZILA	kovinski - BELA - SVETLA
ŠTEVILO SEDEŽEV	5
MASA VOZILA	2070 kg
NAJVEČJA TEHNIČNO DOVOLJENA MASA VOZILA	2667 kg
OBLIKA KAROSERIJE	KARAVAN

2.2. POMEMBNI PODATKI:

STAROST VOZILA OB PREGLEDU	2 leti in 8 mesecev
ŠT. PREVOŽENIH KM OB OGLEDU	61826 km

Slika 1: prednja leva diagonala vozila (S01)



Slika 2: zadnja desna diagonala vozila (S02)



Slika 3: VIN številka: JMZKH0HB301110927



Slika 4: število kilometrov: 61826 km



3. UGOTOVITVE OB PREGLEDU

3.1. ZUNANJOST:

Na vozilu je vidnih nekaj odrgnin in poškodb pločevine in odbijačev.

Te poškodbe znižujejo tržno vrednost tega rabljenega vozila.

Opažene poškodbe:

Slika R01: Notranji okvir vrat
 Slika R02: Notranji okvir vrat
 Slika R03: Sprednji odbijač
 Slika R04: Blatnik levi
 Slika R05: Vetrobransko steklo
 Slika R06: Sprednja vrata leva
 Slika R07: Stranica leva - obloga
 Slika R08: Al platišče
 Slika R09: Zadnji odbijač
 Slika R10: Zadnja vrata desna
 Slika R11: Vzratno ogledalo desno
 Slika R12: Sprednja vrata leva
 Slika R13: Rob strehe
 Slika R14: Al platišče

Slika R01-1: Poškodba
 Slika R02-1: Poškodba
 Slika R03-1: Poškodba
 Slika R04-1: Poškodba laka
 Slika R05-1: Poškodba
 Slika R06-1: Poškodba
 Slika R07-1: Poškodba laka
 Slika R08-1: Popraskano
 Slika R09-1: Poškodba
 Slika R10-1: Vdolbina in poškodba laka
 Slika R11-1: Poškodba
 Slika R12-1: Poškodba
 Slika R13-1: Vdolbina
 Slika R14-1: Poškodba

Slika R01: Notranji okvir vrat



Slika R01-1: Poškodba



Slika R02: Notranji okvir vrat



Slika R02-1: Poškodba



Slika R03: Sprednji odbijač




Slika R03-1: Poškodba



Slika R04: Blatnik levi



Slika R04-1: Poškodba laka

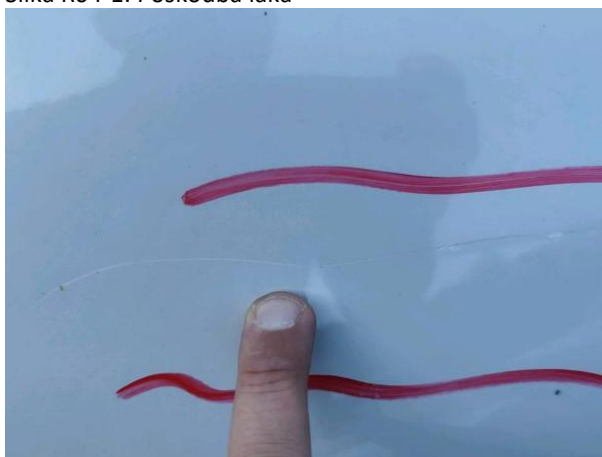

Slika R05: Vetrobransko steklo



Slika R05-1: Poškodba



Slika R06: Sprednja vrata leva



Slika R06-1: Poškodba



Slika R07: Stranica leva - obloga



Slika R07-1: Poškodba laka



Slika R08: Al platišče



Slika R08-1: Popraskano



Slika R09: Zadnji odbijač



Slika R09-1: Poškodba



Slika R10: Zadnja vrata desna



Slika R10-1: Vdolbina in poškodba laka




Slika R11: Vzratno ogledalo desno



Slika R11-1: Poškodba



Slika R12: Sprednja vrata leva

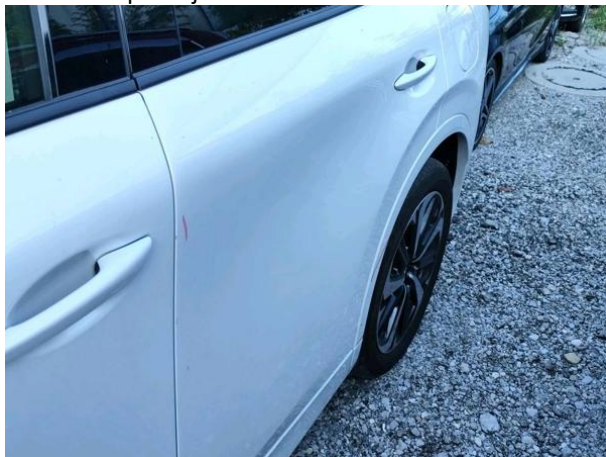

Slika R12-1: Poškodba



Slika R13: Rob strehe



Slika R13-1: Vdolbina



Slika R14: Al platišče



Slika R14-1: Poškodba



Vetrobransko steklo lažje poškodovano. Ostala stekla in stekla vzratnih ogledal niso poškodovana.

Brisalci so ustrezni.

Pnevmatike na vozilu:

Lega	Znamka in tip	Vrsta	Dimenzija	Starost	Globina profila
1. os	TOYO TIRES PROXES SPORT	letne	235/50/20	DOT 17/23	6
2. os	TOYO TIRES PROXES SPORT	letne	235/50/20	DOT 17/23	7

Pnevmatike so dimenzijsko ustrezne, starostno primerne in z dovolj profila.

Slika G01: 1. os dimenzija



Slika G02: 1. os starost



Slika G03: 2. os dimenzija



Pri pregledu debeline laka sem ugotovil, da vozilo **ni** bilo reparaturno lakirano.

3.2. NOTRANJOST:

Notranjost vozila je v solidnem stanju.

Ugotovljene pomanjkljivosti:

- Zadnji sedeži - poškodba
- Sprednji levi sedež - poškodba
- Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika - poškodba
- Talna obloga - umazanija

Slika N01: spredaj levo



Slika N02: volan z opremo




Slika N03: zadaj levo



Slika N04: prtljažnik



Slika N05: Zadnji sedeži

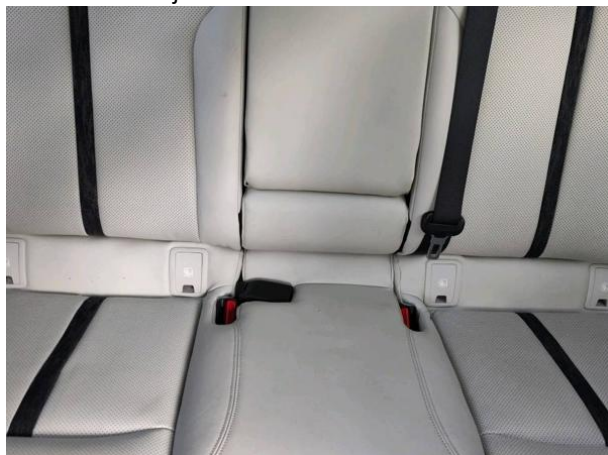

Slika N05-1: Poškodba



Slika N06: Sprednji levi sedež



Slika N06-1: Poškodba



Slika N07: Obloga zadnjih vrat/pokrova prtljažnika



Slika N07-1: Poškodba



Slika N08: Talna obloga



Slika N08-1: Umazanija



3.3. MOTORNI PROSTOR

Ni točnega podatka o zadnjem servisu, glede na servisni interval ni potrebno opraviti servisa.

Vozilo zagnano s pomočjo dodatnega akumulatorja.


Opozorilo za napako na motorju.

Ob priklopu na diagnostično orodje so bile ugotovljene napake.

Slika M01: motorni prostor



Slika M02: motor

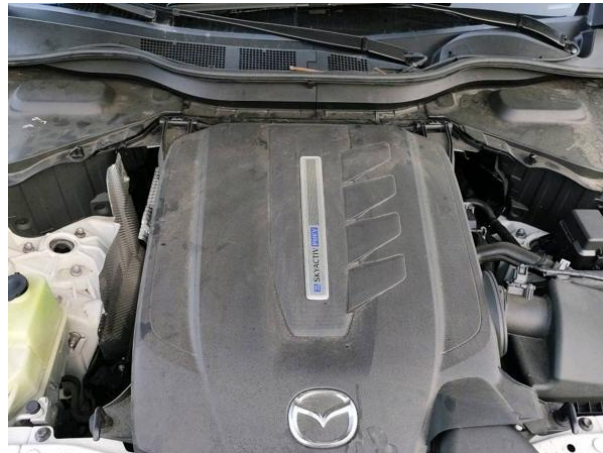

Slika M03: servisni listek



Slika M04: servisna knjižica



Slika M05:



Slika M06:



3.4. DOKUMENTACIJA

V vozilu je:

- Ključ, rezervni ključ
- Navodila za uporabnika

Manjka:

- Prometno dovoljenje
- Homologacija

Slika D01: navodila za uporabo



Slika D02: ključi



3.5. OPREMA

V vozilu se nahaja naslednja oprema:

- Set za popravilo pnevmatike
- Navigacija
- GSM inštalacija

Manjka:

- Obvezna oprema

Slika 004: kit za popravilo pnevmatike



Slika 006: vlečna kljuka



Slika 007: navigacija



Slika 008:



Slika 009:



Slika 010:



Slika O11:



Slika O12:



Slika O13:



Slika O14:



Slika O15:



Slika O16:



Slika O17:



Slika O18:



Slika O19:



Slika O20:



Slika O21:



3.6. PREIZKUŠNJA VOZILA

Motor: Vžge in deluje. Vozilo zagnano s pomočjo dodatnega akumulatorja.

Opozorilo za napako na motorju.

Klima: Deluje.

Svetlobna telesa: Delujejo.

Diagnostika: Opravljena - zaznane napake. (PRILOGA 3)

Testna vožnja: Neopravljena.

Podvozje: Podvozja v danih razmerah ni bilo mogoče pregledati.

Vlečna kljuka v okvari. Potrebna kontrola in popravilo.

Morebitne nepravilnosti na vozilu, ki bi se pokazale z daljšo vožnjo ni bilo možno ugotoviti in tudi niso upoštevane pri vrednotenju vozila.

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **SmartSafe**

Repair Shop

Shop Name: AMZS Cenitve

Address: Dunajska cesta 128a Ljubljana Ljubljana

Zip Code: 1000

Telephone:

Email: cenitve@amzs.si

SN: 988150001858

Test Time: 2025-08-18 22:48:37

Technician Name:

Customer Name:

Vehicle Information

Make: Mazda

Model: CX-80

VIN: JMZKH0HB301110927

Odometer: 61827 km

Vehicle Software Version: V44.10

Diagnostic Application Version: V1.01.003

Diagnostic path: Automatically Search > Smart Detection

System fault code(Pre-Repair)

Powertrain Control Module (PCM) 1 problem exist

1.U063D-00	Lost Communication With Hybrid/EV Electronics Coolant Pump 'A' - No Additional Failure Type Information for this DTC	Current
------------	--	---------

Dash-Electrical Supply Unit (DASH_ESU) 2 problems exist

1.U2648-16	Instrument Panel ESU - Battery Voltage #1 - Circuit Voltage Below Threshold	Past
2.U3003-16	Battery Voltage - Circuit Voltage Below Threshold	Past

Backup Power Supply (BPS) 1 problem exist

1.U3003-16	Battery Voltage - Circuit Voltage Below Threshold	Past
Engine Control Module (ECM) 8 problems exist		
1.P06E9-00	Engine Starter Performance - No Additional Failure Type Information for this DTC	Past
2.P2101-00	Throttle Actuator 'A' Control Motor Circuit Range/Performance - No Additional Failure Type Information for this DTC	Past
3.P2610-00	ECM/PCM Engine Off Timer Performance - No Additional Failure Type Information for this DTC	Pending
4.U0100-00	Lost Communication With ECM/PCM 'A' - No Additional Failure Type Information for this DTC	Past
5.U0401-00	Invalid Data Received from ECM/PCM A - No Additional Failure Type Information for this DTC	Past
6.U1007-00	Lost Communication With Battery Monitoring Sensor 'A' - No Additional Failure Type Information for this DTC	Past
7.U1100-00	Lost Communication with Oil Level Sensor - No Additional Failure Type Information for this DTC	Past
8.U1101-00	Lost Communication With ECM/PCM 'A' 2 - No Additional Failure Type Information for this DTC	Past
Transmission Control Module (TCM) 1 problem exist		
1.U0401-00	Invalid Data Received from ECM/PCM A - No Additional Failure Type Information for this DTC	Past
Telematic Control Unit Module (TCU#1) 1 problem exist		
1.B1252-87	USB Port - Missing Message	Past
Selector Lever (ECL) 1 problem exist		
1.U3003-16	Battery Voltage - Circuit Voltage Below Threshold	Past
Vehicle Control Module (VCM) 6 problems exist		
1.B14F0-04	Foward Sensing Camera - System Internal Failures	Past
2.B14F0-86	Foward Sensing Camera - Signal Invalid	Past
3.U0401-68	Invalid Data Received from ECM/PCM A - Event Information	Past
4.U0415-68	Invalid Data Received from Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module 'A' - Event Information	Past
5.U2030-51	SubECU Calibration Data #1 - Not Programmed	Past
6.U3003-16	Battery Voltage - Circuit Voltage Below Threshold	Past
Battery Charger Control Module (BCCM) 1 problem exist		
1.P2E2D-00	Battery Charger 'A' Module Supply Voltage Low - No Additional Failure Type Information for this DTC	Past
Battery Energy Control Module (BECM) 1 problem exist		

1.P1B05-00	Battery Energy Control Module 14 Volt Power Module System Voltage Low - No Additional Failure Type Information for this DTC	Past
Body Control Module (BCM) 4 problems exist		
1.P0560-16	System Voltage - Circuit Voltage Below Threshold	Current
2.P1794-16	Battery Voltage Circuit - Circuit Voltage Below Threshold	Current
3.C0077-00	Low Tire Pressure - No Additional Failure Type Information for this DTC	Past
4.U3003-16	Battery Voltage - Circuit Voltage Below Threshold	Current
Anti-Lock Brake System (ABS) 7 problems exist		
1.U0401-68	Invalid Data Received from ECM/PCM A - Event Information	Past
2.U2121-00	Lost Communication With Vehicle Control Module - No Additional Failure Type Information for this DTC	Past
3.U2300-56	Central Configuration - Invalid/Incompatible Configuration	Past
4.U2401-00	Exceeded Security Verification Failure Threshold - No Additional Failure Type Information for this DTC	Past
5.U3003-16	Battery Voltage - Circuit Voltage Below Threshold	Past
6.U3003-1C	Battery Voltage - Circuit Voltage Out Of Range	Past
7.U300A-62	Ignition Switch - Signal Compare Failure	Past
Restraint Control Module (RCM) 1 problem exist		
1.U3003-16	Battery Voltage - Circuit Voltage Below Threshold	Past
Approaching Vehicle Audible System (ISB_AMP) 2 problems exist		⦿ ADAS
1.U2300-54	Central Configuration - Missing Calibration	Past
2.U3003-16	Battery Voltage - Circuit Voltage Below Threshold	Past
Forward Sensing Camera (FSC) 1 problem exist		⦿ ADAS
1.U3000-04	Control Module - System Internal Failures	Past
The following systems are OK:		
1.Drive Motor Control Module (SGC2/DMCM)		
2.Electric Supply Unit (ESU)		
3.LF Control Unit (LFU)		
4.Connectivity Master Unit (CMU)		
5.Charge Port-Electrical Supply Unit (CP_ESU)		
6.Electronic Power Steering (EPS)		
7.Instrument Cluster (IC)		

8.Adaptive LED Headlights Control Module/AFS Control Module/Auto Leveling Control Module (ALH/AFS/ALV)	
9.Light Control Module (RH) (LCMR)	
10.Light Control Module (LH) (LCML)	
11.Front Radar Sensor (FR)	⦿ ADAS
12.DC To DC Converter Control Module (DCDC2)	
13.Head Up Display (HUD)	
14.Door-Electrical Supply Unit (Driver's Side) (DOOR_ESU_D)	
15.Door-Electrical Supply Unit (Passenger's Side) (DOOR_ESU_P)	
16.Passenger Front Seat Module (PSM)	
17.View Monitor Camera (VMC)	⦿ ADAS
18.Driver Monitoring Camera Unit (DMC)	
19.Front Side Radar Sensor (LH) (FSRL)	
20.Rear Side Radar Sensor (RH) (RSRR)	
21.Front Side Radar Sensor (RH) (FSRR)	
22.Rear Side Radar Sensor (LH) (RSRL)	
23.Climate Control Unit (CCU)	